


GRAPHITE

- (PL) PILARKA TARCZOWA
- (EN) CIRCULAR SAW
- (DE) KREISSAEGE
- (RU) ДИСКОВАЯ ПИЛА
- (UA) ПИЛКА ДИСКОВА
- (HU) KÖRFFÜRESZ
- (RO) CIRCULAR
- (CZ) KOTOUČOVÁ PILA
- (SK) OKRUŽNÁ PÍLA
- (SL) KROŽNA ŽAGA
- (LT) DISKINIS PJŪKLAS
- (LV) RIPZĀGIS
- (EE) KETASSAAG
- (BG) ЦИРКУЛЯР ДИСКОВ
- (HR) KRUŽNA PILA
- (SR) KRUŽNA TESTERA
- (GR) ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
- (ES) SIERRA CIRCULAR
- (IT) SEGA CIRCOLARE
- (NL) SCHIJFZAAG

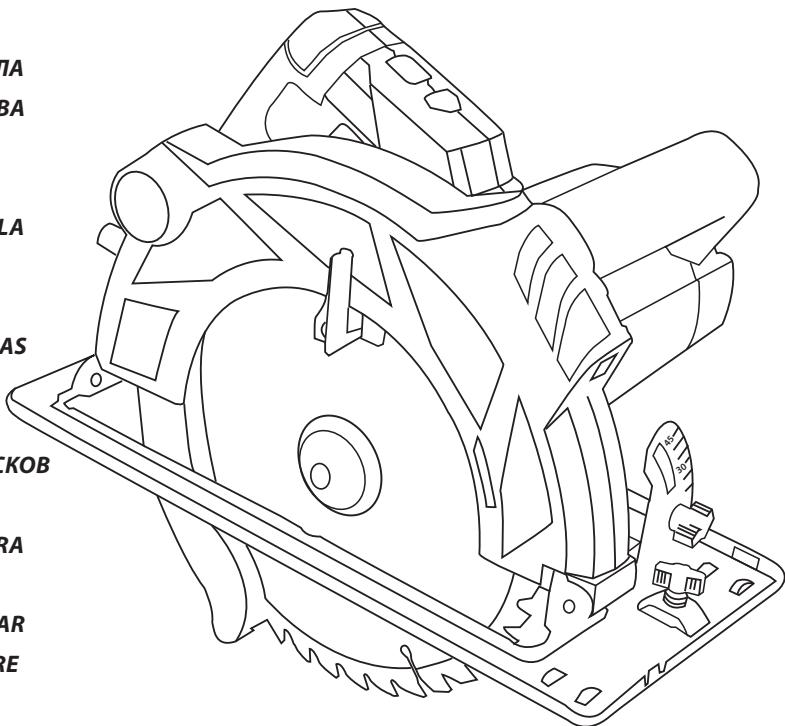

10 *
L A T
D O S T Ę P N O S T I
C Z Ę S C I Z M A I E N Y C H

Sprawdź dostępność
części zamiennych
do tego produktu

skanując kod QR
lub wchodząc na
gtxservice.pl










58G493



* Części zamienne do tego produktu kupisz w gtxservice.pl przez min. 10 lat od jego zakupu.
Sklep gtxservice.pl realizuje min. 95% zamówień w skali roku.

PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	6
EN	INSTRUCTION MANUAL	12
DE	BETRIEBSANLEITUNG	16
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	21
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	26
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	31
RO	INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE	36
CZ	INSTRUKCE K OBSLUZE	41
SK	NÁVOD NA OBSLUHU	45
SL	NAVODILA ZA UPORABO	49
LT	APTARNAVIMO INSTRUKCIJA	54
LV	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	58
EE	KASUTUSJUHEND	63
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ	67
HR	UPUTE ZA UPOTREBU	72
SR	UPUTSTVO ZA UPOTREBU	77
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	81
ES	INSTRUCCIONES DE USO	87
IT	MANUALE PER L'USO	91
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	96

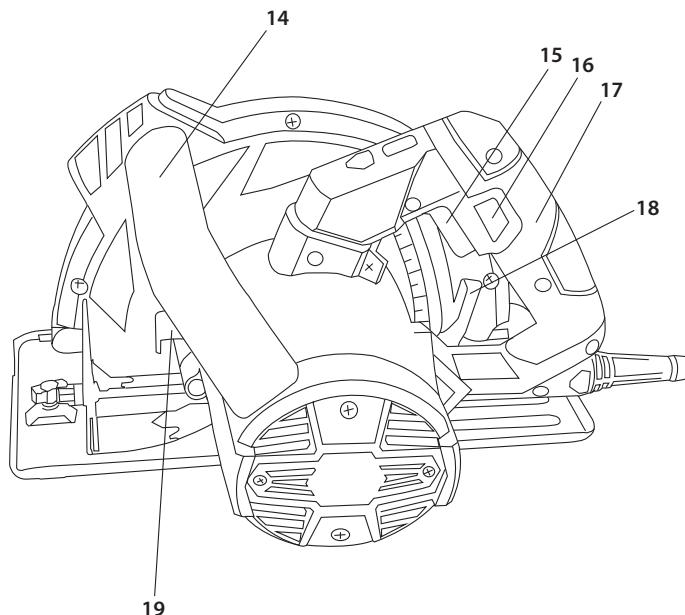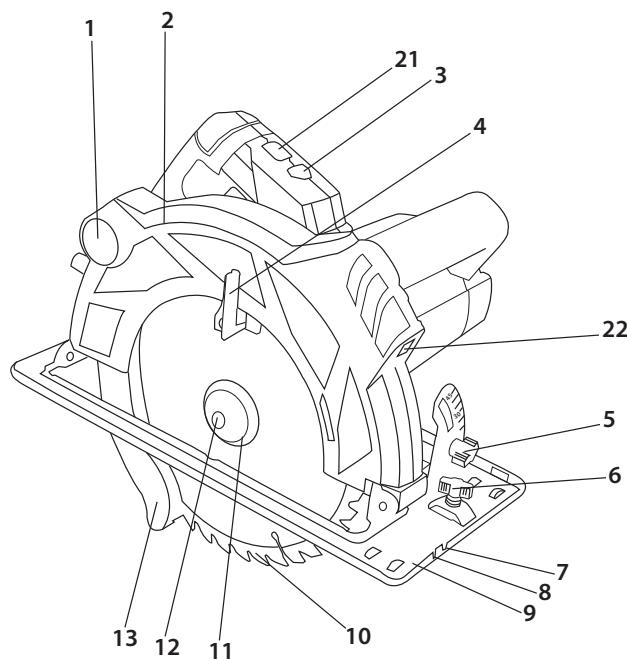

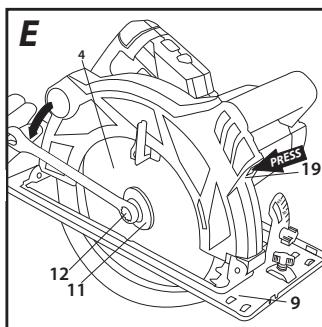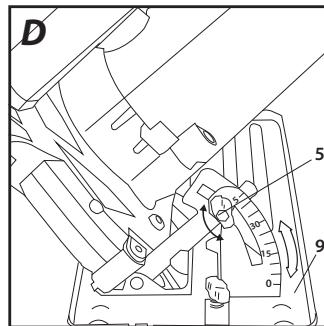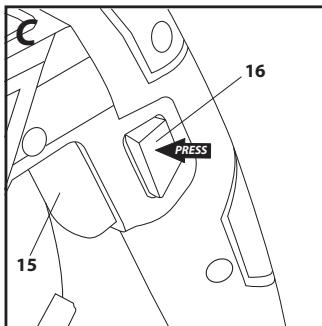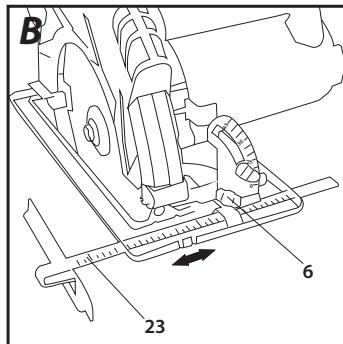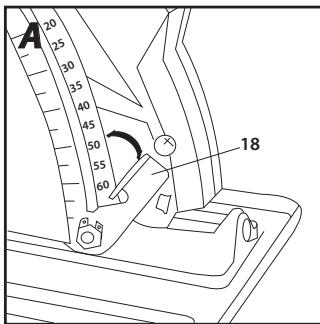



INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)

PILARKA TARCZOWA 58G493

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWÄZIĆ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓLowe PRZEPisy BEZPIECZEŃSTWA

SZCZEGÓLowe BEZPIECZEŃSTWO UŻYTOWANIA PILAREK TARCZOWYCH BEZ KLINA ROZSZCZEPIAJĄCEGO

UWAGA:

! Zaniechanie zaleceń podanych w poniższych ostrzeżeniach o zagrożeniach i wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa użytkowania może spowodować zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

ZAGROŻENIE

- Trzymać ręce z dala od obszaru cięcia i tarczy tnącej. Trzymać drugą rękę na rekojeści pomocniczej lub na obudowie silnika. Jeśli obiema rękami trzyma się pilarki, to zmniejsza się ryzyko zranienia tarzą tnącą.
- Nie sięgać rąk pod spód przedmiotu obrabianego. Osłona nie może ochronić ciep przed obracającą się tarzą tnącą ponizej przedmiotu obrabianego.
- Nastawić głębokość cięcia odpowiednią do grubości przedmiotu obrabianego. Zaleca się, aby tarzca tnąca wystawała ponizej ciętego materiału mniej niż na wysokość zęba.
- Nigdy nie trzymać przedmiotu przecinanego w rękach lub na nodze. Zamocować przedmiot obrabiany do solidnej podstawy. Dobre zamocowanie przedmiotu obrabianego jest ważne, aby uniknąć niebezpieczeństwa kontaktu z ciałem, zakleszczenia obracającej się tarzcy tnącej lub utraty kontroli cięcia.
- Podczas pracy trzymać pilarkę z izolowanej powierzchnie przeznaczoną do tego celu.
- Należy zachować szczególną ostrożność aby obracająca się tarzca tnąca nie miała styczności z przewodami będącymi pod napięciem lub z przewodem zasilającym pilarkę. Zetknięcie się z „przewodami pod napięciem” metalowych części elektronarzędzia może spowodować porażenie prądem operatora.
- Podczas cięcia wzdużnego zawsze używać prowadnicy do cięcia wzdużnego lub prowadnicy do krawędzi. Polepsza to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia obracającej się tarzcy tnącej.
- Zawsze używać tarzcy tnącej o prawidłowych wymiarach otworów osadznych. Tarzce tnące, które nie pasują do gniazda mocującego mogą pracować mimośrodowo, powodując utratę kontroli pracy.
- Nigdy nie stosować do zamocowania tarzcy tnącej uszkodzonych lub niewłaściwych podkładek lub śrub. Podkładki i śruby mocujące tarzce tnące zostały specjalnie zaprojektowane dla pilarki, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowania.

Odrzut, przyczyny odrzutu i zapobieganie odrzutowi.

- Odrzut tylny to nagle podniesienie i wycofanie pilarki w kierunku do operatora w linii cięcia, spowodowane niekontrolowanym cięciem przez zahaczoną, zaciśniętą lub niewłaściwie prowadzoną tarzą pilarki;
- Kiedy tarzca pilarki jest zahaczona lub zaciśnięta w szczelinie, tarzca zatrzymuje się i reakcja silnika powoduje gwałtowny ruch pilarki do tyłu w kierunku do operatora;
- Jeśli piła jest skręcona lub źle ustawiona w przecinanym elemencie, żeby tarzca po wyjściu z materiału mogą uderzyć górną powierzchnią ciętego materiału powodując podniesienie pilarki i odrzut w kierunku operatora.

Odrzut tylny jest skutkiem niewłaściwego używania pilarki lub nieprawidłowych procedur lub warunków eksploatacji i można go uniknąć przyjmując stosowne środki ostrożności podane poniżej.

- Trzymać pilarkę obydwojma rękami mocno, z ramionami ustawionymi tak, aby wytrzymać siłę odrzutu tylnego. Przyjąć pozycję ciała z jednej strony pilarki, ale nie w linii cięcia. Odrzut tylny może spowodować gwałtowny ruch pilarki do tyłu, ale siła odrzutu tylnego może być kontrolowana przez operatora, jeśli zachowano odpowiednie środki ostrożności.
- Kiedy tarzca tnąca zacina się lub kiedy przerwy cięcie z jakiegoś powodu należy zwolnić przycisk łącznika i trzymać pilarkę nieruchomo w materiale, dopóki tarzca tnąca nie zatrzyma się całkowicie. Nigdy nie próbować usunięcia tarzcy tnącej z materiału ciętego, ani nie ciągnąć pilarki do tyłu, dopóki tarzca tnąca porusza się może spowodować odrzut tylny. Zbadać i podejmować czynności korygujące, w celu eliminacji przyczyny zacieśnienia się tarzcy tnącej.
- W przypadku ponownego uruchomienia pilarki w elemencie obrabianym wyśrodkować tarzce tnącej w rządzie i sprawdzić, czy zęby tarzcy tnącej nie są zablokowane w materiale. Jeśli tarzca tnąca zacina się, kiedy pilarka jest ponownie uruchamiana, może się ona wysunąć lub spowodować odrzut tylny w stosunku do elementu obrabianego.
- Podtrzymywać duże płyty, aby zminimalizować ryzyko zaciśnięcia i odrzutu tylnego pilarki. Duże płyty mają tendencję do uginańia się pod ich własnym ciężarem. Podpory powinny być umieszczone pod płytą po obydwu stronach, w pobliżu linii cięcia i poblizu krawędzi płyty.
- Nie używać tępich lub uszkodzonych tarzcy tnących. Nieostre lub niewłaściwie ustawione zęby tarzcy tnącej tworzą waski i raz powodujący nadmierne tarcie, zacieśnienie tarzcy tnącej i odrzut tylny.
- Nastawić pewnie zaciski głębokości cięcia i kąta pochylenia, przed wykonaniem cięcia. Jeśli nastawy pilarki zmieniają się podczas cięcia może to spowodować zakleszczenie i odrzut tylny.
- Szczególnie uważać podczas wykonywania cięcia wgłębnego w ściankach działowych. Tarzca tnąca może ciąć inne przedmioty niewidoczne z zewnątrz, powodując odrzut tylny.

Funkcje dolnej osłony ochronnej.

- Sprawdzić przed każdym użyciem osłonę dolną, czy jest prawidłowo nasunięta. Nie używać pilarki, jeśli osłona dolna nie porusza się swobodnie i nie zmyka się natychmiast. Nigdy nie przytwierdzać lub nie pozostawiać osłony dolnej w otwartym położeniu. Jeśli pilarka zostanie przypadkowo upuszczona, osłona dolna może zostać zgięta. Podnosić osłonę dolną za pomocą uchwytu odciągającego i upewnić się czy porusza się ona swobodnie i nie dotyka do tarzcy tnącej lub innej części urządzenia dla każdego nastawienia kąta i głębokości cięcia.
- Sprawdzić działanie sprężyny osłony dolnej. Jeśli osłona i sprężyna nie działają właściwie, powinny być naprawione przed użyciem. Zadziałanie osłony dolnej może zostać spowolnione wskutek uszkodzonych części, lepkich osadów, lub nawarstwienia odpadów.
- Dopuszcza się ręczne wycofanie osłony dolnej tylko przy specjalnych cięciach jak „cięcie wgłębne” i „cięcie złożone”. Podnosić osłonę dolną za pomocą uchwytu odciągającego i kiedy tarzca tnąca zagłębi się w materiale, osłona dolna powinna być zwolniona. W przypadku wszystkich innych cięć zaleca się, aby osłona dolna działała samoczynnie.
- Zawsze obserwować, czy osłona dolna zakrywa tarzce tnące przed odłączeniem pilarki na stół warsztatowy lub podłogę. Nieosłonięta obracająca się tarzca tnąca będzie powodowała, że pilarka będzie cofała się do tyłu tnąc cokolwiek na swej drodze. Należy wziąć pod uwagę czas potrzebny do zatrzymania się tarzcy tnącej po wyłączeniu.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

Środki ostrożności

- Nie używać tarcz tnących, które są uszkodzone lub zdeformowane.
- Nie używać tarcz ściernych.
- Stosować tylko tarcze tnące zalecane przez producenta, które spełniają wymagania normy EN 847-1.
- Nie stosować tarcz tnących nie posiadających zębów z zakończeniem z węglówkiem spiekanych.
- **Płyty niektórych gatunków drewna mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.** Bezpośredni kontakt fizyczny z płytami może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób znajdujących się w pobliżu. Płyty dębowe lub buczyny uważane są za rakiotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do obróbki drewna (impregnaty do drewna).
- Stosować środki ochrony osobistej takie jak:
 - ochronniki słuchu aby zredukować ryzyko utraty słuchu;
 - osłone oczu;
 - ochronę dróg oddechowych aby zredukować ryzyko wdychania szkodliwych pyłów;
 - rękawice do obsługi tarcz tnących oraz innych chropowatych i ostrzych materiałów (tarcze tnące powinny być trzymane za otwór gdy tylko to jest możliwe);
- Podłączyć system odciągu pyłów podczas cięcia drewna.

Bezpieczna praca i konserwacja

- Należy dobrą tarczą tnącą do rodzaju materiału, który ma być cięty.
- Nie wolno używać pilarki do cięcia materiałów innych niż drewno lub drewnopochodne.
- Nie wolno używać pilarki bez osłony lub, gdy jest ona zablokowana.
- Podłoga w okolicy pracy maszyną powinna być dobrze utrzymana bez luźnych materiałów i wystających elementów.
- Należy zapewnić adekwatne oświetlenie miejsca pracy.
- Pracownik obsługujący maszynę powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie użytkowania, obsługi i pracy maszyną.
- Stosować jedynie ostre tarcze tnące.
- Zwracać uwagę na maksymalną prędkość zaznaczoną na tarczy tnącej.
- Upewnić się, że zastosowane części są zgodne z zaleceniami wytwórcy.
- Należy odłączyć pilarkę od zasilania w przypadku wykonywania prac związanych z konserwacją
- Jeśli przedwóz zasilający uszkodzi się podczas pracy, odłącz bezwzględnie zasilanie. **NIE DOTYKAĆ PRZEWODU PRZED ODŁĄCZENIEM ZASILANIA.**
- Jeżeli pilarka jest wyposażona w laser, wymiana na inny typ lasera jest niedopuszczalna a naprawy powinny być przeprowadzone przez serwis. Nie wolno kierować lasera w stronę ludzi i zwierząt.
- Nie stosować elektronarzędzi stacjonarnie. Nie jest ono przystosowane do pracy ze stemplem pilarskim.
- **Materiał przeznaczony do obróbki należy zamocować na stabilnym podłożu i zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą zaciśków lub imadła.** Taki sposób mocowania obrabianego przedmiotu jest bezpieczniejszy niż trzymanie go w ręku.
- Przed odłączeniem elektronarzędzia, należy odczekać, aż tarcza zatrzyma się. Tarcza tnąca może się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA URZĄDZENIA LASEROWEGO

Urządzenie laserowe zastosowane w konstrukcji pilarki jest klasy 2, o maksymalnej mocy <1 mW, przy długości fal promieniowania $\lambda = 650$ nm. Takie urządzenie nie jest bezpieczne dla wzroku, jednak nie wolno patrzeć bezpośrednio w kierunku źródła promieniowania (zagrożenie chwilową ślepotą).

OSTRZEŻENIE. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła laserowego. Grozi to niebezpieczeństwem. Należy przestrzegać niżej podanych zasad bezpieczeństwa.

- Urządzenie laserowe należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Niemniej wolno umyślnie i nieumyślnie kierować wiązki laserowej w kierunku ludzi, zwierząt lub obiektowi innemu niż materiał obrabiany.
- Nie wolno doprowadzić do przypadkowego skierowania wiązki światła laserowego ku oczom osób postronnych i zwierząt przez okres dłuższy niż 0,25 s na przykład kierując wiązkę światła poprzez lusterka.
- Zawsze trzeba upewnić się czy światło lasera jest skierowane na materiał, który nie ma powierzchni odbijających.
- Błyszcząca blacha stalowa (lub inne materiały z powierzchnią odbijającą światło) nie powinna na stosowanie światła laserowego, gdyż mogłyby wówczas dojść do niebezpiecznego odbicia światła w kierunku operatora, osób trzecich lub zwierząt.
- Nie wolno wymieniać zespołu laserowego na urządzenie innego typu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub osobę autoryzowaną.



UWAGA: Regulacje inne niż wymienione w niniejszej instrukcji grożą niebezpieczeństwem narażenia się na promieniowanie laserowe!

UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnętrz pomieszczeń.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczątkowe doznania urazów podczas pracy.

Objaśnienie zastosowanych piktogramów:



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.
2. Urządzenie z izolacją klasy drugiej
3. Używaj środki ochrony osobistej (gogle ochronne, ochronniki słuchu, maskę przeciwpylową)
4. Odłącz przedwóz zasilający przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub naprawczych.
5. Chronić przed deszczem.
6. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
7. Nie zbliżaj kończyn do elementów tnących!
8. Zagrożenie na skutek odrzutu.

9. UWaga ryzyko skaleczenia dloni, odcięcia palców.
10. UWaga: Promieniowanie laserowe.

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Pilarka tarczowa jest elektronarzędziem typu ręcznego z izolacją II klasy. Jest ona napędzana jednofazowym silnikiem komutatorowym. Tego typu elektronarzędzie jest szeroko stosowane do przecinania drewna i materiałów drewnopochodnych. Nie należy stosować jej do przecinania drewna opałowego. Próby użycia pilarki do innych celów niż podano będzie traktowane jako użytkowanie niewłaściwe. Pilarkę należy wykorzystywać wyłącznie z odpowiednimi tarczami tnącymi z zębami z nakładkami z węglów spiekanych. Pilarka tarczowa została zaprojektowana do lekkich prac w warsztatach usługowych oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej (majsterkowanie).

 Nie wolno używać elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Króćcie odprowadzania pyłu
2. Osłona góra
3. Kontrolka sygnalizująca podłączenie napięcia
4. Dźwignia osłony dolnej
5. Pokrętło blokady ustawnienia stopy
6. Pokrętło blokady prowadnicy równoległej
7. Wskaźnik linii cięcia dla 45°
8. Wskaźnik linii cięcia dla 0°
9. Stopa
10. Tarcza tnąca
11. Podkładka kołnierzowa
12. Śruba mocująca tarczę tnącą
13. Osłona dolna
14. Rekojeść przednia
15. Włącznik
16. Przycisk blokady włącznika
17. Rekojeść zasadnicza
18. Dźwignia blokady głębokości cięcia
19. Przycisk blokady wrzeciona
21. Włącznik lasera
22. Laser
23. Prowadnica równoległa

* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem.

OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH

 UWAGA

 OSTRZEŻENIE

 MONTAŻ/USTAWIENIA

 INFORMACJA

WYSOŻENIE I AKCESORIA

1. Prowadnica równoległa - 1 szt.
2. Klucz oczkowy - 1 szt.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

 Głębokość cięcia pod kątem prostym można regulować w zakresie od 0 do 73 mm

- Poluzować dźwignię blokady głębokości cięcia (18).
- Ustawić pożądaną głębokość cięcia (wykorzystując podziałkę).
- Zablokować dźwignię blokady głębokości cięcia (18) (rys. A).

MONTAŻ PROWADNICY DO CIĘCIA RÓWNOLEGLEGO

 Przy cięciu materiału na wąskie kawałki należy posługiwać się prowadnicą równoległą. Prowadnica może być mocowana z prawej lub lewej strony elektronarzędzia.

- Poluzować pokrętło blokady prowadnicy równoległej (6).
- Włożyć listwę prowadnicy równoległej (23) w dwa otwory w stopie pilarki (9).
- Ustawić pożadaną odległość (wykorzystując podziałkę).
- Zamocować prowadnicę równoległą (23) za pomocą pokrętła blokady prowadnicy równoległej (6) (rys. B).

 Prowadnica równoległa (23) może być wykorzystywana również do cięcia pod skosem w zakresie od 00 do 45°.

 Niżej nie wolno dopuszczać, aby za pracującą pilarką znajdowała się ręka czy palce. W przypadku wystąpienia zjawiska odrzutu pilarka może opaść na rękę, co może być przyczyną poważnego uszkodzenia ciała.

ODCHYLANIE OSŁONY DOLNEJ

 Osłona dolna (13) tarczy tnącej (10) ulega automatycznemu odsuwaniu w miarę styku z przecinanym materiałem. Aby odsunąć ją ręcznie należy przesunąć dźwignię osłony dolnej (4).

ODPROWDZANIE PYŁU

 Pilarka tarczowa wyposażona jest w króćcie odprowadzania pyłu (1) umożliwiający odprowadzanie powstających przy cięciu wiórów i pyłu.

PRACA / USTAWIENIA

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

 Napięcie sieci musi odpowiadać wielkości napięcia podanego na tabliczce znamionowej pilarki. Podczas uruchamiania pilarki należy trzymać obiema rękami, gdyż moment obrotowy silnika może spowodować nie kontrolowany obrót elektronarzędzia.

Należy pamiętać, że po wyłączeniu pilarki jej elementy ruchome jeszcze przez jakiś czas wirują.

 Pilarka jest wyposażona w przycisk blokady włącznika (16), zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem.

Włączanie:

- Wcisnąć przycisk blokady włącznika (16) (rys. C).
- Wcisnąć przycisk włącznika (15).

Wyłączanie:

- Zwolnić nacisk na przycisk włącznika (15).

KONTROLKA SYGNALIZUJĄCA PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA

 W momencie podłączenia pilarki do gniazda zasilającego kontrolka sygnalizująca podłączenie napięcia (3) zostaje podświetlona.

DZIAŁANIE LASERA

 Niżej nie wolno patrzeć bezpośrednio w promień lasera lub jego odbicie od powierzchni lustrzanej i nie wolno promienia lasera kierować ku jakiejkolwiek osobie.

 Światło promienia lasera pozwala na lepszą kontrolę linii uzyskiwanego cięcia.

Generator lasera (22) stanowiący wyposażenie pilarki przewidziany jest do użytku przy cięciu precyzyjnym. Zespół urządzenia laserowego należy wyłączać jeśli laser nie jest wykorzystywany.

- Wcisnąć przycisk włącznika lasera (21) w pozycję włączony.
- Laser zacznie emitować czerwoną linię, widoczną na materiale.
- Cięcie należy wykonywać wzdłuż tej linii.
- Po zakończeniu cięcia wyłączyć laser.

 Pył powstały przy cięciu może przytłumić światło lasera dlatego też, co jakiś czas trzeba oczyścić soczewkę projektora laser.

CIĘCIE

 Linie cięcia wyznacza wskaźnik linii cięcia (7) lub (8).

- Przy rozpoczęciu pracy zawsze należy trzymać pilarkę pewnie, obiema rękami z wykorzystaniem obu rekojeści.
- Pilarkę można włączać tylko wtedy, gdy jest ona odsunięta od materiału przewidzianego do cięcia.
- Nie wolno naciskać pilarki z nadmierną siłą, wywierać na nią nacisk umiarkowany, ciągły.

- Po zakończeniu cięcia zezwolić, aby tarcza tnąca całkowicie się zatrzymała.
- Jeśli cięcie zostanie przerwane przed zamierzonym zakończeniem, podejmując kontynuację należy najpierw po uruchomieniu pilarki odczekać, aż osiągnie ona swoją maksymalną prędkość obrotową i następnie ostrożnie wprowadzić tarczę tnąca w raz w przecinany materiał.
- Przy cięciu w poprzek włókien materiału (drewna) niekiedy włókną mają tendencję do unoszenia się ku górze i odrywania (przesuw pilarki z małą prędkością minimalizuje występowanie tej tendencji).
- Upewnić się czy osłona dolna w swoim ruchu dochodzi do położenia skrajnego.
- Przed przystąpieniem do cięcia zawsze należy się upewnić czy pokrętło blokady głębokości cięcia i pokrętła blokady ustawienia stopy pilarki są właściwie dokrecone.
- Do współpracy z pilarką należy stosować wyłącznie tarcze tnące o właściwej średnicy zewnętrznej i średnicy otworu osadzenia tarczy tnącej.
- Materiał przecinany powinien być unieruchomiony w sposób pewny.
- Szerząc część stopy pilarki należy umieszczać na tej części materiału, która nie jest odcinana.

 Jeśli wymiary materiału są niewielkie, materiał należy unieruchomić za pomocą ścisów stolarskich. Jeśli stopa pilarki nie przesuwa się po obrabianym materiale, lecz jest uniesiona to zachodzi niebezpieczeństwo zjawiska odrzutu.

 Odpowiednie unieruchomienie przecinanego materiału i pewne trzymanie pilarki zapewniają pełną kontrolę pracy elektronarzędziem, co pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała. Nie wolno podejmować próby podtrzymywania krótkich kawałków materiału ręką.

CIĘCIE POD SKOSEM

- Poluzować pokrętło blokady ustawienia stopy (5) (rys. D).
- Ustawić stopę (9) pod pożądanym kątem (od 0° do 45°) korzystając z podziałki.
- Dokrećić pokrętło blokady ustawienia stopy (5).

 Należy pamiętać, że przy cięciu pod skosem występuje większe niebezpieczeństwo zaistnienia zjawiska odrzutu (większa możliwość zakleszczenia tarczy tnącej), dlatego szczególnie należy zwracać uwagę, aby stopa pilarki przylegała całą powierzchnią do obrabianego materiału. Cięcie wykonywać ruchem płynnym.

CIĘCIE POPRZEC WWINANIE SIĘ W MATERIAŁ

- Przed przystąpieniem do regulacji odłączyć pilarkę od zasilania.
- Ustawić pożądaną głębokość cięcia odpowiadającą grubości przecinanego materiału.
 - Nachylić pilarkę tak, aby przednia krawędź stopy (9) pilarki była oparta o materiał przewidziany do cięcia a znacznik 0° do cięcia prostopadłego znajdował się na linii przewidywanego cięcia.
 - Po ustawieniu pilarki w miejscu rozpoczęcia cięcia podnieść osłonę dolną (13) za pomocą dźwigni osłony dolnej (4) (tarca tnąca pilarki uniesiona nad materiałem).
 - Uruchomić elektronarzędzie i odczekać, aż tarcza tnąca osiągnie pełną prędkość obrotową.
 - Stopniowo opuszczać pilarkę wgłębiając się tarczą tnącą w materiał (podczas tego ruchu przednia krawędź stopy pilarki powinna stykać się z powierzchnią materiału).
 - Gdy tarcza tnąca rozpoczęte cięcie, zwolnić osłonę dolną.
 - Gdy stopa pilarki całą powierzchnią spoczynie na materiale kontynuować cięcie, przesuwając pilarkę do przodu.
 - nigdy nie wolno cofać pilarki z wirującą tarczą tnącą, gdyż grozi to zaistnieniem zjawiska odrzutu tylnego.
 - Wcinanie zakończyć w sposób odwrotny do jego rozpoczętych obracając pilarkę wokół linii styku przedniej krawędzi stopy pilarki z obrabianym materiałem.

- Zatrzymać, aby po wyłączeniu pilarki jej tarcza tnąca całkowicie zatrzymała się przed wysunięciem pilarki z materiału.
- Jeśli występuje taka potrzeba, to założenie naroży należy wykończyć za pomocą pilarki brzeszczotowej lub piły ręcznej.

CIĘCIE LUB ODCINANIE DUŻYCH KAWAŁKÓW MATERIAŁU

Podczas przecinania większych płyt lub desek należy je odpowiednio podeprzeć, w celu uniknięcia ewentualnego szarpnięcia tarczy tnącej (zjawisko odrzutu), wskutek zakleszczenia tarczy tnącej, w razie materiału.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą, lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Zeleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Do czyszczenia nie należy stosować wody lub innych cieczy.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą pędzla lub przedmuchnąć sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić części wykonane z tworzywa sztucznego.
- Regularnie należy czyścić szczeliny wentylacyjne w obudowie silnika, aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia. Nie wolno czyścić szczelin wentylacyjnych wsuwając do nich elementy ostre jak wkrętki czy tym podobne przedmioty.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na przewód o takich samych parametrach. Czynność tą należy powierzyć wykwalifikowanemu specjalistie lub oddać urządzenie do serwisu.
- W przypadku występowania nadmiernego iskrzenia na komutatorze zlecić sprawdzenie stanu szczotek węglowych silnika osobie wykwalifikowanej.
- Podczas normalnej eksploatacji tarcza tnąca ulega po jakimś czasie stępieniu. Oznaką stępienia tarczy tnącej jest konieczność zwiększenia naciśku przy przesuwaniu pilarki podczas cięcia.
- Jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie tarczy tnącej to należy ją bezwzględnie wymienić.
- Tarcza tnąca powinna być zawsze ostra.
- Urządzenie zawsze należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.

WYMIANA TARCZY TNĄCEJ

- Za pomocą dołączonego klucza odkręcić śrubę mocującą tarczę tnąca (12) pokręcając w lewo.
- Aby zapobiec obracaniu się wrzeciona pilarki, w czasie odkręcania śruby mocującej tarczę tnąca należy zablokować wrzeciono przyciskiem blokady wrzeciona (19) (rys. E).
- Demontować zewnętrzną podkładkę kolnierzową (11).
- Za pomocą dźwigni osłony dolnej (4) przesunąć osłonę dolną (13) tak, aby maksymalnie schowała się w osłonie górnej (2) (w tym czasie należy sprawdzić stan i działanie sprężyny odciągającej oslonę dolną).
- Wysunąć tarczę tnąca (10) poprzez szczelinę w stope pilarki (9).
- Ustawić nową tarczę tnąca w położeniu, w którym będzie pełna zgodność ustawienia zębów tarczy tnącej i umieszczonej na niej strzałki z kierunkiem pokazywanym przez strzałkę umieszoną na oslonie górnej.
- Wsunąć tarczę tnąca poprzez szczelinę w stope pilarki i zamontować ją na wrzecionie tak, aby była docięta do powierzchni kolniera wewnętrznego i centrycznie osadzona na jego podtoczeniu.
- Zamontować zewnętrzną podkładkę kolnierzową (11) i dokrećić śrubę mocującą tarczę tnąca (12) pokręcając w prawo.



Należy zwrócić uwagę, aby zamontować tarczę tnąćą zębami ustawionymi we właściwym kierunku. Kierunek obrotu wrożenia elektronarzędzia pokazuje strzałkę na obudowie pilarki.

Należy zachować szczególną uwagę przy chwytyaniu tarczy tnącej. Trzeba korzystać z rękawic ochronnych w celu zapewnienia ochrony rękom, przed kontaktem z ostrymi zębami tarczy tnącej.

WYMIANA SZCZOTEK WĘGLOWYCH



Zużyte (krótsze niż 5 mm), spalone lub pęknięte szczotki węglowe silnika należy natychmiast wymienić. Zawsze dokonuje się jednocześnie wymiany obu szczotek węglowych.

Czynność wymiany szczotek węglowych należy powierzyć wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystując części oryginalne.



Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE ZNAMIONOWE

Pilarka tarczowa	
Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Moc znamionowa	1800 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	5000 min ⁻¹
Zakres cięcia ukośnego	0° - 45°
Max. średnica zewnętrzna tarczy tnącej	210 mm
Średnica wewnętrzna tarczy tnącej	30 mm
Maksymalna głębokość cięcia	73 mm
Pod kątem 45°	49 mm
Klasa ochronności	II
Klasa lasera	2
Moc lasera	< 1 mW
Długość fali promieniowania	λ = 650 nm
Masa	5,5 kg
Rok produkcji	2020

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Informacje na temat hałasu i wibracji.



Poziomy emitowanego hałasu, takie jak poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_P oraz poziom mocy akustycznej L_W i niepewność pomiaru K, podano poniżej w instrukcji zgodnie z normą EN 60745.

Wartości drgań a_h i niepewność pomiaru K oznaczono zgodnie z normą EN 60745, podano poniżej.

Podany poniżej w niniejszej instrukcji poziom drgań został pomierzony zgodnie z określona przez normą EN 60745 procedurę pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzi. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także, jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może ulec zmianie. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy.

Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania, należy uwzględnić okresy, kiedy elektronarzędzie jest wyłączone lub kiedy jest włączone ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna ekspozycja ma

drgania może się okazać znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań, takie jak: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, właściwa organizacja pracy.

Poziom ciśnienia akustycznego: $L_P = 96,1 \text{ dB(A) K=3dB(A)}$

Poziom mocy akustycznej: $L_W = 107,1 \text{ dB(A) K=3dB(A)}$

Wartość przyspieszenia drgań (rękrojeść tylna)
 $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2 \text{ K = 1,5 m/s}^2$

Wartość przyspieszenia drgań (rękrojeść przednia)
 $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2 \text{ K = 1,5 m/s}^2$

OCHRONA ŚRODOWISKA



* Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat celowej użycia i zakładów udzielają sprzedawcy produktu, a także wdrożonego w kraju. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Podgraniczna 2/4 (dalej „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawniej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS



Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny

GTx Service	tel. +48 22 573 03 85
Ul. Podgraniczna 2/4	fax. +48 22 573 03 83
02-285 Warszawa	e-mail graphite@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl

GRAPHITE zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i elektronarzędzi. Pełna oferta części i usług na gtxservice.pl.

Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl



**Deklaracja Zgodności WE**

/EC Declaration of Conformity//Megfelelőségi Nyilatkozat EK/
 /ES vyhlášenie o zhode//Prohlášení o shodě ES/

PL EN HU SK CS

Producent /Manufacturer//Gyártó//Výrobca//Výrobce/	Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pogranicza 2/4, 02-285 Warszawa
Wyrób /Product//Termék/ /Produkt//Produkt/	Pilarka tarcowa /Circular saw/ /Korfüresz/ /Kotúčová píla/ /Kotoučová pila/
Model /Model//Modell//Model//Model/	58G493
Nazwa handlowa /Commercial name//Kereskedelmi név/ /Obchodný názov//Obchodního názvu/	GRAPHITE
Numer seryjny /Serial number//Sorszám//Poradové číslo//Výrobního čísla/	00001 ÷ 99999
Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami: /The above listed product is in conformity with the following UE Directives://A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelveknek:// /Výššie popísaný výrobok je v zhone s nasledujúcimi dokumentmi:// Výšši popsaný výrobek splňuje nasledující dokumenty/	
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE /Machinery Directive 2006/42/EC/ /2006/42/EK Gépek/ /Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ES/ /Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES/	Dyrektyna o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE /EMC Directive 2014/30/EU/ /2014/30/EU Elektromagnetic compatibility/osszeférhetőség/ /EMC Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/30/EÚ/ /EMC Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/30/EU/
Dyrektyna RoHS 2011/65/EU zmieniona Dyrektywą 2015/863/UE /RoHS Directive 2011/65/EU as amended by Directive 2015/863/EU/ /A 2015/863/EU irányelvel módosított 2011/65/EU RoHS irányelv/ /Smernica RoHS 2011/65/EU zmenená a doplnená 2015/863/EU/ /Směrnice RoHS 2011/65/EU pozmenená 2015/863/EU/	
oraz spełnia wymagania norm: /and fulfills requirements of the following Standards://valamint megfelel az alábbi szabványoknak://a splňa požiadavky://a splňuje požadavky normem/	
EN 62841-1:2015; EN 62841-2-5:2014; EN 55014-1:2006/A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000; EN 62321-1:2013; EN 62321-2:2014; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-4:2014; EN 62321-5:2014; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015 EN 62321-7-2:2017; EN 62321-8:2017	Certyfikat badania typu WE numer:/Number of EC type certificate/ /Az EK típusú bizonítványnak útvánnya//Certifikát počet typu osvedčenia ES://Číslo certifikátu EU prekóšené typu/
No. 0123; TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 MÜNCHEN Germany	Z1A 097526 0014 Rev. 01

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. /This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user./ Ez a nyilatkozat a gépnek kizárolgá arra az általapozni vonatkozik, amelyben forgalmazó hozták, és kizárt minden olyan alkatrész, amelyet hozzáadnak, és/vagy olyan műveleteket, amit a végső felhasználó ezt követően végez rajta. /Toto vyhlášenie sa vzťahuje výlučne na strojové zariadenie v stave, v akom sa uvádzajú na trhu, a nezáhrina pridané komponenty a/alebo činnosti vykonávané následne koncovým používateľom. /Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trhu, a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečnému uživateli, nebo následně provedené zásahy konečného uživatele./

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
 /Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file//A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, a közösségi területén lakóval együtt vagy székhellyel rendelkező személy neve és címe//Meno a adresu osoby alebo bydliska v EÚ poverená zostavením technickej dokumentácie// Jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba musí být usazena ve Společenství:/

Podpisano w imieniu:

/Signed for and on behalf of:/

/A tanúsítvántyárt a következő nevében és megbízásából írták alá/

/Podpisáním a mene:/

/Podesáno jmeném:/

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pogranicza 2/4

02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Pełnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX

/GRUPA TOPEX Quality Agent/

/A GRUPA TOPEX Minőségügyi meghatalmazott képviselője/

/Splnomocnec Kvality TOPEX GROUP/

/Zástupce Kvality TOPEX GROUP/

Warszawa, 2020-06-23

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS CIRCULAR SAW 58G493

CAUTION: BEFORE USING THE POWER TOOL READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

DETAILS OF OPERATIONAL SAFETY FOR CIRCULAR SAWS WITHOUT RIVING KNUIFE

CAUTION:

 Neglecting the instructions specified in the below warnings about risks and guidelines for safety of use may cause risks of electric shock, fire and/or serious injuries.

DANGER

- a. Keep your hands away from cutting area and cutting blade. Keep the second hand on the secondary handle or the motor casing. When holding the saw with both hands the risk of injury with cutting blade is reduced.
- b. Do not reach under the processed material. Guard does not protect from rotating cutting blade below processed material.
- c. Adjust cutting depth to thickness of processed material. It is recommended that the cutting blade reaches below the processed material no more than tooth-length.
- d. Never hold processed material in hands, never keep it on legs. Fix processed material to sound base. Good fixing of processed material is important to avoid danger of contact with body, rotating cutting blade being caught or loss of control over the operation.
- e. When operating, hold the saw by insulated surfaces designed for such purpose.
- f. Be very careful to avoid contact of the rotating blade with live wires or the power supply cord. Contact of power tool metal parts with live wire may cause operator's electric shock.
- g. For ripping cuts, always use guide for ripping or edge guide. It improves cutting accuracy and reduces risk of pinching the rotating cutting blade in material.
- h. Use only cutting blades with correct arbour hole diameter. Cutting blades that do not match seating may operate with eccentric offset, which causes loss of control over operation.
- i. Never use damaged or incorrect washers or bolts to install cutting blade. Washers and fixing bolts for cutting blade installation were designed especially for circular saw to provide optimal operation and safety of use.

Kick back, causes and ways to reduce it

- Kick back is a sudden lift and moving the saw back along the cutting line towards the operator. This is caused by uncontrolled cutting with cutting blade being caught, pinched or incorrectly guided.
- When saw blade is caught or pinched in material, the blade stops and motor reaction produces sudden movement of the saw to the back, towards the operator.
- If the saw is unaligned or positioned incorrectly in the object being cut, blade teeth may hit the upper surface of the material when leaving the material. It will cause sudden raise of the saw, and kick back towards the operator.

Kick back is an effect of improper use of circular saw, or wrong operating procedures or conditions, and can be avoided by observing applicable, below-mentioned precautions.

- a. Hold the circular saw firmly with both hands in position that allows to resist kick-back. Stand to the side of the circular saw,

and not in the line of cutting. Kick back may cause sudden move of circular saw to the back, but its force can be controlled by operator when appropriate precaution measures are taken.

- b. When the cutting blade jams or stops cutting due to any reason, release the switch button and hold the saw still in the material until the blade or disc stops completely. Never attempt removing the cutting blade from material being cut nor pull the saw back when the blade is rotating. It may cause kick back. Investigate and implement correction actions to eliminate causes of cutting blade seizing.
- c. When restarting the saw in the processed material, centre the cutting blade in the kerf and ensure the blade teeth are not blocked in the material. When the cutting blade jams during restart, it may slide off or cause kick back against the processed material.
- d. Support large boards to minimize risk of pinching and kick back of the circular saw. Large boards tend to bend under own weight. Place supports under board on both sides, close to the cutting line and close to the board edge.
- e. Do not use blunt or damaged cutting blades. Blunt or incorrectly positioned blade teeth create narrow kerf, excessive friction, jamming of cutting blade and kick back.
- f. Firmly set clamps for cutting depth and bevel angle before making a cut. Change of saw settings when making a cut may cause jamming and kick back.
- g. Be very careful during plunge cutting in division walls. Cutting blade may encounter objects not visible from the outside and cause kick back.

Features of the lower protective guard.

- a. Make sure the lower guard is appropriately positioned before each use. Do not use the saw when the lower guard does not move freely and does not close immediately. Do not fix and do not leave the lower guard open. When the saw is accidentally dropped the lower guard may get deformed. Lift the lower guard with pull-handle and ensure it is free to move and does not touch the blade nor any other part of the tool for any setting of cutting depth and angle.
- b. Check functioning of the lower guard spring. Repair the guard and its spring before use when they do not work properly. Lower guard functioning may be slowed down due to damaged parts, sticky sediments or building up of layers of wastes.
- c. Manual pulling off the lower guard is allowed only when special cutting is performed, such as "plunge cutting" and "compound cutting". Lift the lower guard with its pull handle. As soon as the cutting blade sinks in the material the guard must be released. For all other cuts it is recommended that the lower guard works automatically.
- d. Always make sure the lower guard covers cutting blade before putting the circular saw away on the workbench or floor. Uncovered, rotating blade will move the circular saw back and will cut everything

Additional safety instructions

Precautions

- Do not use damaged or deformed cutting blades.
- Do not use grinding wheels.
- Use only cutting blades that are recommended by the manufacturer and comply with the standard EN 847-1.
- Do not use cutting blades without sintered carbide tips on teeth.
- **Dust of certain wood types may be dangerous to health.** Direct physical contact with dusts may cause allergic reaction and/or respiratory system diseases of operator or bystanders. Dusts of oak and beech are considered carcinogenic, especially in connection with wood processing substances (wood impregnants).
- Use personal protection measures, such as:
 - earmuff protectors to reduce risk of hearing damage,
 - eye shield,
 - respiratory system protection to reduce risk of harmful dusts inhalation,
 - gloves for maintenance of cutting blades and other rough and

sharp materials (hold cutting blades by mount hole whenever possible).


- Connect dust extraction system when cutting wood.
- Safe work and maintenance**
- Match cutting blade with material that you plan to cut.
 - Never use the saw for cutting materials other than wood and wood-like.
 - Do not use the saw without guard or when the guard is blocked.
 - Floor close to the machine work place must be kept tidy and without loose materials and protrusions.
 - Provide appropriate work place illumination.
 - Machine operator must be properly trained for use, operation and working with the machine.
 - Use only sharp cutting blades.
 - Observe maximum speed indicated on the cutting blade.
 - Make sure to use parts in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Disconnect the saw from power supply when performing maintenance tasks.
 - If the power cord gets damaged during operation, disconnect the power supply immediately. DO NOT TOUCH POWER CORD BEFORE DISCONNECTING FROM THE POWER SUPPLY.
 - If the saw is equipped with laser, replacement with laser of another type is forbidden and all repairs must be carried out by Do not use the tool in stationary mode. It is not designed for use with sawing table.
 - Fix processed material to stable surface and secure with clamps or vice to eliminate shifting. This kind of work piece fixation is safer than holding the work piece in hand.
 - Wait until blade comes to a complete stop before putting the power tool away. Cutting blade may jam and cause loss of control over the power tool.

SAFETY RULES FOR LASER DEVICE

Laser device used in the saw design is the class 2 with maximum power below 1 mW and wavelength $\lambda = 650$ nm. Such device is not dangerous to eyes, however do not look directly at the source of the light (temporary blindness hazard).

WARNING. Do not look directly at the source of the laser beam. It may cause hazards. Follow the below safety rules.

- Use the laser device in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not, either intentionally or unintentionally, point the laser beam at people, animals or any object other than processed material.
- Do not bring to accidental pointing the laser beam at bystanders' or animals' eyes for a period longer than 0.25 second, for instance by pointing the laser beam at mirrors.
- Always ensure the laser beam is directed at material which does not have any reflective surfaces.
- Reflective steel sheet (and other materials with reflective surface) does not allow for laser use, because it might cause hazardous light reflection directed at operator, bystanders or animals.
- Do not replace the laser unit with device of other type. All repairs must be carried out by the manufacturer or authorized person.

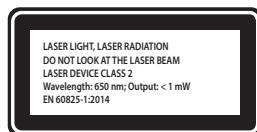


CAUTION: Adjustments other than described in this manual put in danger of exposition to laser radiation!

CAUTION! This device is designed to operate indoors.

The design is assumed to be safe, protection measures and additional safety systems are used, nevertheless there is always a small risk of injuries at work.

Explanation of used symbols

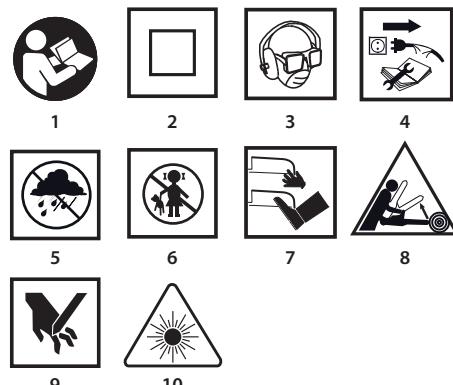

1. Read instruction manual, observe warnings and safety conditions therein.
2. Device with class II insulation.
3. Use personal protection measures (protective goggles, earmuff protectors, anti-dust mask)
4. Disconnect the power cord before starting maintenance or repair.
5. Protect against rain.
6. Keep the tool away from children.
7. Do not put your hands or legs close to cutting parts!
8. Danger of kickback.
9. Caution, risk of hand injuries and cutting fingers.
10. Caution: Laser radiation.

CONSTRUCTION AND USE

Circular saw is a hand-held power tool with insulation class II. It is driven by a single-phase commutator motor. Power tools of this type are widely used for cutting wood and wood-based materials. Do not use the saw for cutting firewood. Attempts to use the saw for purposes other than specified will be considered an improper use. Use the circular saw only with appropriate cutting blades with teeth with sintered carbide tips. Circular saw is designed for light duty works in service workshops and any individual, amateur activities (tinkering).

⚠ Use the power tool in accordance with the manufacturer's instructions only.

DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. Dust extraction outlet
2. Upper guard
3. Voltage indicator
4. Lower guard lever
5. Knob for base bevel adjustment
6. Edge guide locking knob
7. Cutting line indicator for 45°
8. Cutting line indicator for 0°
9. Base
10. Cutting blade
11. Flange washer
12. Fixing bolt for cutting blade
13. Lower guard
14. Front handle
15. Switch
16. Switch lock button
17. Main handle

- 18. Cutting depth locking lever
- 19. Spindle lock button
- 21. Laser switch
- 22. Laser
- 23. Edge guide

* Differences may appear between the product and drawing.

MEANING OF SYMBOLS



CAUTION



WARNING



ASSEMBLY / SETTINGS



INFORMATION

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

- 1. Edge guide - 1 pce
- 2. Ring spanner - 1 pce

PREPARATION FOR OPERATION

CUTTING DEPTH ADJUSTMENT

Cutting depth for right angle can be set from the range of 0 to 73 mm.

- Loosen the cutting depth locking lever (18).
- Set desired cutting depth (use the scale).
- Lock the cutting depth locking lever (18) (fig. A).

INSTALLATION OF THE EDGE GUIDE

Use the edge guide when cutting material to narrow pieces. Guide can be installed on either left or right side of the power tool.

- Loosen the parallel guide locking knob (6).
- Insert the edge guide bar (23) into two holes in the saw base (9).
- Set desired distance (use the scale).
- Use the edge guide locking knob (6) to fix the edge guide (23) (fig. B).

The edge guide (23) can also be used for bevel cutting at angles ranging from 0° to 45°.

Never put hand or fingers behind the working saw. When kick back happens the saw can fall on the hand, it may be the cause of heavy body injury.

MOVING THE LOWER GUARD

Lower guard (13) of the cutting blade (10) is pushed away automatically as the blade sinks into the material. To remove it manually push the lower guard lever (4).

DUST EXTRACTION

Circular saw is equipped with dust extraction outlet (1) that allows for extraction of sawdust produced when cutting.

OPERATION / SETTINGS

SWITCHING ON / SWITCHING OFF

The mains voltage must match the voltage on the rating plate of the saw. Hold the saw with both hands when starting up, because engine torque may cause uncontrolled turn of the power tool.

Remember that rotating parts of the saw rotate for some time after the tool has been switched off.

The saw is equipped with the switch lock button (16) that protects against accidental start up.

Switching on:

- Press the switch lock button (16) (fig. C).

- Press the switch button (15).

Switching off:

- Release pressure on the switch button (15).

VOLTAGE INDICATOR



When the saw is connected to power supply socket, the voltage indicator lamp (3) lights up

LASER OPERATION



Never look directly at the source of the laser beam or its reflection from reflective surface, never aim the laser beam at any person.



Laser beam allows for better control over the cut line.

The saw is equipped with the laser generator (22), which is used for precise cutting. Always switch off the laser unit when the laser is not used.

- Press the switch button (21) to on position.
- Laser starts to project red line, which is visible on the material.
- Make the cut along the line.
- Switch the laser off when cutting is finished.



Dust arising from cutting may suppress laser light, therefore it is necessary to clean the generator lens occasionally.

CUTTING



Cutting line is defined by cutting line indicators (7) and (8).

- When starting operation always hold the saw firmly with both hands by two handles.
- Switch on the circular saw only when it is away from the material that is to be cut.
- Do not press the saw too hard. Pressure should be moderate and continuous.
- After the cut is finished allow the cutting blade to stop completely.
- If the cutting is aborted before the task is completed, prior to continuation start the saw and allow for idle operation. Wait until the tool achieves its full rotational speed and then carefully drive the cutting blade into the kerf in the processed material.
- When cutting perpendicular to fibres of material (wood), fibres tend to lift up and tear off (moving the saw slowly minimizes this effect).
- Ensure the lower guard reaches its extreme position.
- Before starting to cut always make sure that cutting depth locking knob and knobs for base bevel adjustment are tightened firmly.
- With the circular saw use only cutting blades with correct arbour hole and outer diameter.
- Processed material must be firmly fixed.
- Place wider part of the saw base on the part of the material, which is not cut off.



If the object is small, fix the processed material with F-clamps. If the circular saw base does not move on the processed material, but is lifted instead, there is danger of kick back.



Properly fixed processed material and firm hold of the tool ensure full control over power tool operation. This allows to avoid risk of body injury. Do not try to hold short pieces of material with your hand.

BEVEL CUTTING



- Loosen the knob for base bevel adjustment (5) (fig. D).

- Use the scale to set the saw base (9) to appropriate angle (from 0° to 45°).

- Tighten the knob for base bevel adjustment (5).



Be aware that the risk of kick back is greater for bevel cutting (pinching of cutting blade more probable), therefore it is particularly important that the saw base rests on the processed material with its whole surface. Perform cutting with smooth move.

MAKING A CUT BY PLUNGING INTO MATERIAL



Disconnect the saw from power supply before starting any adjustments.



- Set desired cutting depth that matches thickness of material

planned to be cut.

- Tilt the saw so the front edge of the saw footplate (9) rests on the cut material and 0° marker for perpendicular cutting is in the line of planned cutting.
- When the saw is in the place to start cutting, lift the lower guard (13) with the lower guard lever (4) (cutting blade is lifted above the material).
- Switch the power tool on and wait until cutting blade reaches its full rotational speed.
- Gradually lower the saw and plunge the cutting blade in material (during this move front edge of the saw base should have contact with surface of the material).
- When the blade starts cutting, release the lower guard.
- When whole surface of the saw base rests on the material, move the saw forward to proceed with cutting.
- Never move the saw backwards when the blade is rotating, there is danger of kick back.
- Finish cutting in reverse order it was started, by turning the saw around line of contact of the processed material and the front edge of the tool base.
- Before removing blade from the material, allow it to stop after switching the saw off.
- Finish the corner fillets with reciprocating saw or hand saw when necessary.

CUTTING OR CUTTING OFF LARGE PIECES OF MATERIAL

 When cutting large boards of material support them to avoid potential blade hitch (kick back) due to pinching the blade in material kerf.

OPERATION AND MAINTENANCE

 Unplug the power cord from the mains socket before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Cleaning the device after each use is recommended.
- Do not use water or any other liquid for cleaning.
- Clean the tool with a brush or blow through with compressed air at low pressure.
- Do not use any cleaning agents or solvents, they may damage plastic parts.
- Clean ventilation holes in the motor casing regularly to prevent device overheating. Do not clean ventilation holes by inserting sharp objects there, such as screwdrivers and other similar objects.
- In case of power cord damage replace it with a cord with the same specification. Entrust the repair to a qualified specialist or return the tool to a service point.
- In case of excessive commutator sparking, have the technical condition of carbon brushes of the motor checked by a qualified person.
- During normal operation cutting blade gets blunt after some time. When it happens it is necessary to apply greater pressure when moving the saw during cutting.
- When cutting blade is found damaged, replace it immediately.
- Cutting blade must always be sharp.
- Always store the tool in a dry place, beyond reach of children.

CUTTING BLADE REPLACEMENT

- Use supplied hexagonal key to unscrew the fixing bolt for cutting blade (12) by turning it counter-clockwise.
- To prevent rotation of saw spindle, lock the spindle with spindle lock button (19) when unscrewing the bolt that fixes the cutting blade (fig. E).
- Disassemble outer flange washer (11).
- Use lower guard lever (4) to move lower guard (13) so it hides maximally in the upper guard (2) (check condition and operation of the spring that pulls the lower guard at that time).

- Slide the cutting blade (10) out through the slit in the saw base (9).
- Position new cutting blade so blade teeth and arrow on the blade match direction of the arrow on the upper guard.
- Slide the cutting blade into base slot and install on the spindle so it is well pressed against surface of the inner flange and centred when seated on its neck.
- Install inner flange washer (11) and tighten the fixing bolt for cutting blade (12) by turning it clockwise.

 When installing cutting blade observe correct direction of the teeth. Arrow on the saw body shows direction of spindle rotation.

Be very careful when holding the cutting blade in hand. Use protective gloves to provide protection for your hands against sharp teeth of cutting blade.

REPLACEMENT OF CARBON BRUSHES

 Immediately replace worn out (shorter than 5 mm), burnt or cracked motor carbon brushes. Always replace both carbon brushes at a time.

Entrust replacement of carbon brushes only to a qualified person. Only original parts should be used.

 All defects should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED PARAMETERS

Circular Saw		
Parameter	Value	
Supply voltage	230 V AC	
Power supply frequency	50 Hz	
Rated power	1800 W	
No load rotational speed	5000 min ⁻¹	
Bevel cutting range	0° - 45°	
Max. outer diameter of cutting blade	210 mm	
Inner diameter of cutting blade	30 mm	
Maximum cutting depth	At 90° angle	73 mm
	At 45° angle	49 mm
Protection class	II	
Laser class	2	
Laser power	< 1 mW	
Wavelength	$\lambda = 650$ nm	
Weight	5,5 kg	
Year of production	2020	

NOISE LEVEL AND VIBRATION PARAMETERS

Noise and vibration information.

 Parameters of produced noise level, such as sound pressure level L_{P,A} and sound power level L_{W,A} with measurement uncertainty K are specified below in this manual, in compliance with EN 60745.

Vibration values a_h and measurement uncertainty K are determined in accordance with EN 60745 and specified below.

Vibration level specified below in this manual was measured in accordance with measurement procedure defined in EN 60745 and can be used to compare power tools. It can also be used for initial assessment of exposure to vibrations.

Specified vibration level is representative for main applications of the power tool. Vibration level may change if the power tool is used for other purposes, with different working tools or will not be maintained properly. The abovementioned factors may lead to

higher exposure to vibrations during whole working time.

To precisely define exposure to vibrations, include periods when the power tool is switched off and when it is switched on but not used for working. This way total exposure to vibrations may be significantly lower. Use additional safety measures to protect the user against results of exposure to vibrations, such as: power tool and working tool maintenance, proper hand temperature conditions, good work organisation.

Sound pressure level: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Sound power level: $L_w = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Vibration acceleration value (rear handle):
 $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

Vibration acceleration value (front handle):
 $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrical equipment must not be disposed off with household waste and, instead, should be utilized at appropriate facilities. Information on utilization can be provided by the product vendor or the local authorities. Waste electrical and electronic equipment contains substances that are not neutral to the natural environment. Equipment that is not recycled constitutes a potential hazard to the environment and to human health.

* Right to introduce changes is reserved.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pograniczną 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the material, belong to Grupa Topex. The instruction is protected under the Polish Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 with later amendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire Instruction or its parts without written permission of Grupa Topex are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.



ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

KREISSÄGE 58G493

ANMERKUNG: LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES ELEKTROWERKZEUGS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

DETALLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

DETALLIERTE SICHERHEITSHINWEISE ZUM BETRIEB VON KREISSÄGEN OHNE SPITZKEIL

ANMERKUNG:

⚠ Die Nichtbeachtung der angegebenen Warnhinweise und Vorgaben bezüglich der Sicherheit beim Gebrauch kann zum Stromschlag, Brand und/oder scheren Personenschäden führen.

GEFAHR

a. Halten Sie ihre Hände vom Schneidbereich und Kreissägeblatt fern. Zweite Hand auf dem Zusatzgriff bzw. Motorgehäuse halten. Wird die Kreissäge mit beiden Händen gehalten, sinkt das Risiko der Verletzung durch das Kreissägeblatt.

b. Greifen Sie mit der Hand nicht unter den zu bearbeitenden Gegenstand. Die Abdeckung kann den Benutzer nicht vor der rotierenden Schneidescheibe unterhalb des zu bearbeitenden Gegenstands schützen.

c. Stellen Sie die Schnitttiefe entsprechend der Dicke des zu bearbeitenden Gegenstands ein. Es wird empfohlen, dass das

Kreissägeblatt unterhalb des geschnittenen Materials nicht mehr als bis zur Höhe des Scheiben Zahnes hervorragt.

d. Halten Sie den zu schneidende Gegenstand nie in Händen oder auf einem Bein. Bringen Sie den zu bearbeitende Gegenstand an eine massive Basis an. Eine feste Anbringung des zu bearbeitenden Gegenstands ist wichtig, um den gefährlichen Kontakt mit dem Körper, das Einklemmen des rotierenden Kreissägeblatts bzw. den Verlust der Kontrolle über den Schneidevorgang zu vermeiden.

e. Beim Betrieb halten Sie die Kreissäge an den dafür bestimmten isolierten Flächen.

f. Achten Sie besonders darauf, dass das rotierende Kreissägeblatt mit keinen Leitungen unter Spannung bzw. keiner Versorgungsleitung der Kreissäge in Berührung kommt. Die Berührung der Metallelemente des Elektrowerkzeugs mit Leitungen unter Spannung kann zu einem Stromschlag beim Bediener führen.

g. Beim Längsschneiden verwenden Sie stets eine Führung zum Längsschneiden bzw. Kantenführung. Damit wird der Schnitt präziser ausgeführt und das Risiko, das rotierende Kreissägeblatt einzuklemmen, niedriger.

h. Setzen Sie stets Kreissägeblätter mit richtigen Spannöffnungen ein. Kreissägeblätter, die an die Spannbuchse nicht angepasst sind, können exzentrisch arbeiten und den Verlust der Kontrolle über den Schneidevorgang verursachen.

i. Spannen Sie keine beschädigten Kreissägeblätter oder keine falschen Unterlegscheiben bzw. Schrauben. Unterlegscheiben und Befestigungsschrauben für das Kreissägeblatt sind speziell für die Kreissäge entwickelt worden, um eine optimale Funktionsweise und Betriebs sicherheit zu sichern.

Rückschlag — Ursachen des Rückschlags und Vorbeugung

- Der Rückschlag steht für ein plötzliches Anheben und einen Rückwärtsgang der Kreissäge zum Bediener in der Schnittlinie hin, was durch die eingeklemmte bzw. das nicht richtig geführte Kreissägeblatt verursacht wird.
- Wenn das Kreissägeblatt in einem Schlitz angehakt oder eingeklemmt wird, stoppt das Kreissägeblatt. Der Motor reagiert mit einem gewaltigen Rückwärtsgang der Kreissäge zum Bediener hin.
- Wenn das Kreissägeblatt schief oder falsch im Werkstück positioniert ist, kann die Verzahnung des Kreissägeblattes nach der Bearbeitung des Materials gegen die obere Oberfläche des Werkstücks schlagen und das Anheben der Kreissäge und den Rückschlag zum Bediener hin verursachen.

Der Rückschlag entsteht durch nicht richtige Verwendung der Kreissäge bzw. falsche Vorgänge oder Betriebsbedingungen. Man kann dem Rückschlag mit entsprechenden, unten angegebenen Sicherheitsmaßnahmen entgegenwirken.

a. Halten Sie die Kreissäge mit beiden Händen fest. Positionieren Sie Ihre Arme so, dass Sie dem Rückschlag standhalten. Positionieren Sie Ihren Körper an einer Seite der Kreissäge, nicht in der Trennlinie. Der Rückschlag kann eine gewaltige Bewegung der Kreissäge nach hinten verursachen. Die Stärke des Rückschlags kann vom Bediener kontrolliert werden, wenn entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

b. Wenn die Schneidescheibe klemmt bzw. den Schneidevorgang aus einem Grund unterbricht, lassen Sie die Schaltertaste frei und halten die Kreissäge unbewegt im Material bis zum vollen Stillstand des Kreissägeblattes. Versuchen Sie nie, das Kreissägeblatt vom zu schneidenden Material zu entfernen bzw. die Kreissäge nach hinten zu ziehen, wenn sich das Kreissägeblatt immer noch bewegt, denn dies kann zum Rückschlag führen. Prüfen Sie und ggf. Korrekturmaßnahmen vornehmen, um die Ursache des Einklemmens des Kreissägeblattes zu beheben.

c. Beim erneuten Start der Kreissäge in dem zu bearbeitenden Element zentrieren Sie das Kreissägeblatt und stellen Sie sicher, dass die Verzahnung des Kreissägeblattes im Material nicht eingeklemmt ist. Wenn das Kreissägeblatt bei

Neustart einklemmt, kann sie sich nach vorne verschieben bzw. zum Rückschlag des Werkstücks führen.

d. Halten Sie große Platten fest, um das Risiko des Einklemmens und Rückschlags der Kreissäge zu minimieren. Große Platten tendieren zum Knicken unter Eigengewicht. Stellen Sie an beiden Seiten die Plattenstützen in der Nähe zur Schnittlinie und Plattenkante.

e. Verwenden Sie keine stumpfen bzw. beschädigten Kreissägeblätter. Stumpfe oder falsch eingestellte Verzahnung des Kreissägeblattes bildet einen engen Sägenschnitt, wodurch zum übermäßigen Reiben, Einklemmen und Rückschlag kommt.

f. Vor dem Schnittvorgang stellen Sie die Schnitttiefe- und Neigungswinkelklammern richtig ein. Falls die Einstellungen der Kreissäge beim Schneiden geändert werden, kann es zum Einklemmen und Rückschlag kommen.

g. Gehen Sie besonders vorsichtig beim Tiefschneiden in den Trennwänden vor. Das Kreissägeblatt kann andere Objekte, die von außen nicht sichtbar sind, Schneide und somit zum Rückschlag führen.

Funktionen der unteren Schutzabdeckung

a. Vor jedem Gebrauch stellen Sie sicher, dass die untere Abdeckung richtig aufgeschoben ist. Verwenden Sie die Kreissäge nicht, wenn sich die untere Abdeckung keine freien Bewegungen ausführt und nicht sofort schließt. Die untere Abdeckung darf in der offenen Stellung nicht befestigt bzw. gelassen werden. Bei einem zufälligen Herunterfallen der Kreissäge kann die untere Abdeckung geknickt werden. Heben Sie die untere Abdeckung mit dem Rückzuggriff und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sich frei bewegt und das Kreissägeblatt oder andere Gerätelelemente bei jedem Einstellwinkel und jeder Schnitttiefe nicht berührt.

b. Prüfen Sie die Funktionsweise der Feder der unteren Abdeckung. Wenn die Abdeckung und Feder nicht richtig arbeiten, müssen sie vor dem Gebrauch repariert werden. Die Funktion der unteren Abdeckung kann durch beschädigte Teile, klebrige Ablagerungen bzw. Abfallschichten verlangsamt werden.

c. Das manuelle Zurückziehen der unteren Abdeckung ist nur bei Sonderschnitten wie „Tiefschnitt“ und „Komplexer Schnitt“ zugelassen. Heben Sie die untere Abdeckung mit dem Rückzuggriff und geben Sie diese frei, wenn das Kreissägeblatt sich ins Werkstück vertieft. Bei allen anderen Schnittarten empfehlen wir, dass die untere Abdeckung selbsttätig funktioniert.

d. Vor dem Ablegen der Kreissäge auf den Werkstattisch oder Fußböden prüfen Sie stets, dass die untere Abdeckung das Kreissägeblatt verdeckt. Die nicht verdeckte, rotierende Schneidescheibe wird den Rückwärtsgang der Kreissäge verursachen, die alles in ihrem Weg schneiden wird. Berücksichtigen Sie die Zeit, die zum Stillstand des Kreissägeblattes nach Ausschalten benötigt wird.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Sicherheitsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Schneidescheiben, die beschädigt oder verformt sind.
- Keine Schleif scheiben verwenden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Schneidescheiben, die den Anforderungen der Norm EN 847-1 entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schneidescheiben, die über keine Verzahnung mit Hartmetallschicht verfügen.
- Holzstaub mancher Holzarten kann gesundheitsschädlich sein. Direkter physischer Kontakt mit Stäuben kann allergische Reaktionen und/oder Erkrankungen der Atemwege beim Bediener oder bei den sich in der Nähe befindenden Personen verursachen. Stäube vom Eichen- bzw. Buchenholz gelten als krebserregend, insbesondere in Kombination mit Substanzen zur Holzbearbeitung (Holzschutzmittel).
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung wie:
 - Gehörschutz, um das Risiko des Gehörverlusts zu reduzieren;
 - Augenschutz;
 - Schutz für Ihre Atemwege, um das Risiko der Einatmung von

schädlichen Stäuben zu reduzieren;

- Handschuhe zum Umgang mit Schneidescheiben (halten Sie die Schneidescheiben möglichst am Haltegriff) und anderen rauen und scharfen Stoffen;
- Beim Holzschniden schließen Sie das System an das Absaugungssystem an.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten und Wartung

- Passen Sie die Schneidescheibe an die Art des zu schneidenden Stoffs an.
- Verwenden Sie nie die Kreissäge zum Schneiden von Werkstücken, die kein Holz bzw. keine holzähnlichen Stoffe sind.
- Verwenden Sie die Kreissäge nie ohne Abdeckung oder falls sie gesperrt ist.
- Der Fußboden im Arbeitsbereich der Maschine muss gut gepflegt sein, darf keine losen Materialien und herausragenden Elementen aufweisen;
- Sorgen Sie für eine entsprechende Beleuchtung des Arbeitsplatzes;
- Der Bediener der Maschine soll entsprechend betriebs- und bedienungsmäßig geschult werden.
- Verwenden Sie nur scharfe Schneidescheiben.
- Beachten Sie die max. Drehzahl, die auf der Schneidescheibe angegeben ist.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Teile den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.
- Die Kreissäge ist von der Versorgung zu trennen, falls Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
- Falls das Netzkabel beim Betrieb beschädigt wird, schalten Sie die Netzversorgung unverzüglich aus. DIE LEITUNG VOR DEM AUSSCHALTEN DER NETZVERSORGUNG NICHT BERÜHREN.
- Ist die Kreissäge mit Laser ausgestattet, so ist der Austausch gegen einen anderen Lasertyp nicht zugelassen. Reparaturen sind vom Kundendienst durchzuführen. Kein Laserlicht auf Menschen und Tiere richten.
- Das Elektrowerkzeug als stationäres Werkzeug nicht verwenden. Es ist zum Einsatz mit einem Sägetisch nicht ausgelegt.
- **Das Werkstück auf einer festen Oberfläche montieren und gegen Verschieben mit Klammern oder einem Schraubstock sichern.** Ein solches Spannen des Werkstücks ist sicherer als das Festhalten des Werkstücks in der Hand.
- Vor dem Ablegen des Elektrowerkzeugs bis zum Stillstand des Kreissägeblattes abwarten. Das Kreissägeblatt kann einklemmen und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrogerät führen.

SICHERHEITSREGEL BEIM BETRIEB EINES LASERGERÄTES

In der Konstruktion der Kreissäge wurde ein Lasergerät der Klasse 2 mit der maximalen Leistung von < 1 mW bei der Strahlungswellenlänge von $\lambda = 650 \text{ nm}$ verwendet. Dieses Lasergerät ist nicht für Ihr Sehvermögen schädlich. Man darf aber nicht direkt in der Richtung der Strahlungsquelle schauen (Gefahr durch momentane Blindheit).

WARNUNG. Nicht direkt ins Laserlicht schauen. Es ist gefährlich. Beachten Sie folgende Sicherheitsregel.

- Das Lasergerät soll gemäß den Hinweisen des Herstellers gebraucht werden.
- Niemals – gewollt oder ungewollt – das Bündel des Laserlichts auf Menschen, Tiere oder Objekt richten, das kein zu bearbeitetes Objekt ist.
- Nicht zulassen, dass das Bündel des Laserlichts zufälligerweise in die Augen von beistehenden Personen oder Tieren für länger als 0,25 s gerichtet wird, z.B. beim Richten des Laserlichtbündels mittels Spiegel.
- Stets überprüfen, dass das Laserlicht auf das Material gerichtet ist, auf dem es keine reflektierenden Flächen gibt.
- Glänzendes Stahlblech (oder andere Stoffe mit der das Licht reflektierenden Oberfläche) lässt die Verwendung des laserlichtes nicht zu, denn es könnte zu einer gefährlichen Lichtreflexion kommen, die auf den Bediener, Dritte oder Tiere gerichtet ist.
- Die Lasereinheit gegen keinen anderen Gerätetyp austauschen.

Alle Instandsetzungen durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachkraft ausführen lassen.



ANMERKUNG: Durch die Einstellungen, die von den in dieser Betriebsanleitung angegebenen Einstellungen abweichen, besteht das Risiko der Laserbestrahlung!

ACHTUNG! Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt.

Obwohl eine sichere Konstruktion, Sicherheitseinrichtungen und zusätzliche Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, besteht stets das Risiko einer Verletzung.

Die Erläuterung zu den eingesetzten Piktogrammen:



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1. Die Betriebsanleitung durchlesen und die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitshinweise beachten.
2. Das Gerät mit der Isolierung der zweiten Klasse.
3. Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Gehörschutz, Staubschutzmaske) tragen.
4. Die Versorgungsleitung vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten abtrennen.
5. Das Gerät vor Regen schützen.
6. Das Gerät von Kindern fernhalten.
7. Keine Extremitäten den Schneideelementen nähern!
8. Rückschlaggefahr.
9. Achtung: das Risiko von Handverletzungen und des Fingerabschneidens.
10. Achtung: Laserstrahlung.

AUFBAU UND ANWENDUNG

Die Kreissäge ist ein manuell betriebenes Elektrowerkzeug mit der II. Isolierklasse. Das Gerät wird mit einem einphasigen Kommutatormotor betrieben. Dieses Elektrowerkzeug wird breit zum Schneiden von Holzelementen sowie Holzwerkstoffen verwendet. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Brennholz. Sämtliche Versuche, die Gehrungssäge zu anderen Zwecken als angegeben zu verwenden, gelten als der bestimmungsgemäße Gebrauch des Gerätes. Verwenden Sie die Kreissäge nur mit geeigneten Schneidescheiben, mit Verzahnung mit einer Hartmetallschicht. Die Kreissäge ist geeignet für die Ausführung von leichten Werkstattarbeiten und allen Arbeiten, die Zuhause selbst durchgeführt werden (Heimwerker).



Nichtbestimmungsgemäße Verwendung des Elektrowerkzeugs

ist nicht zugelassen.

BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

1. Staubabsaugstutzen
2. Obere Abdeckung
3. Kontrolllampe für anliegende Spannung
4. Hebel der unteren Abdeckung
5. Verriegelungsregler für Fußeinstellungen
6. Regler der parallelen Führungsverriegelung
7. Anzeige der Schnittlinie 45°
8. Anzeige der Schnittlinie 0°
9. Gestell
10. Schneidescheibe
11. Flanschunterlage
12. Befestigungsschraube für Schneidescheibe
13. Untere Abdeckung
14. Vorderer Handgriff
15. Hauptschalter
16. Taste für Schalerverriegelung
17. Haupthaltegriff
18. Verriegelungshebel für Schnitttiefe
19. Taste der Spindelarretierung
21. Laserschalter
22. Laser
23. Parallelle Führung

* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten.

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN GRAPHISCHEN ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

1. Parallelle Führung - 1 St.
2. Sechskantschlüssel - 1 St.

VORBEREITUNG AUF DEN EINSATZ

SCHNITTIEFE EINSTELLEN



Die Schnitttiefe unter dem rechten Winkel kann im Bereich von 0 bis 73 mm reguliert werden.

- Den Verriegelungshebel für Schnitttiefe (18) freigeben.
- Gewünschte Schnitttiefe (mit Skala) einstellen.
- Den Verriegelungshebel für Schnitttiefe (18) (Abb. A) arretieren.

FÜHRUNG ZUM PARALLELSCHEIDEN MONTIEREN



Beim Schneiden des Werkstücks in enge Stücke ist die parallele Führung zu verwenden. Die Führung kann an der linken oder rechten Seite des Elektrowerkzeugs angebracht werden.

- Den Regler der parallelen Führung (6) lösen.
- Die Leiste der parallelen Führung (23) in zwei Öffnungen im Fuß der Kreissäge (9) einlegen.
- Den gewünschten Abstand (mit Skala) einstellen.
- Die parallele Führung (23) mit dem Regler der parallelen Führungsverriegelung (6) (Abb. B) montieren.



Die parallele Führung (23) kann ebenfalls zum Schrägschneiden im Bereich von 0° bis 45° eingesetzt werden.



Lassen Sie nie zu, dass sich hinter der eingeschalteten Kreissäge Ihre Hand oder Finger befinden. Beim Rückschlag kann die Kreissäge dann auf Ihre Hand herunterfallen und schwere

Körperverletzung verursachen.

UNTERE ABDECKUNG SCHWENKEN

- Die untere Abdeckung (13) der Schneidescheibe (10) wird beim Kontakt mit dem Werkstück automatisch allmählich geschwenkt. Um sie manuell zu schwenken, ist der Hebel der unteren Abdeckung (4) zu verschieben.

STAUBABFÜHRUNG

- Die Kreissäge ist mit einem Staubabsaugstutzen (1) ausgestattet, der die Absaugung der beim Schneiden entstehenden Spänen und Stäuben ermöglicht.

BETRIEB/EINSTELLUNGEN

EIN-/AUSSCHALTEN

- Die Netzspannung muss dem Spannungswert entsprechen, der im Typenschild der Gehrungssäge angegeben werden ist. Halten Sie die Kreissäge beim Betätigen mit beiden Händen fest, denn das Motordrehmoment kann zu einer nicht kontrollierten Umdrehung des Elektrowerkzeugs führen.

Beachten Sie, dass nach Ausschalten der Kreissäge ihre bewegliche Elemente eine Zeit lang immer noch rotieren.

- Die Kreissäge ist mit der Taste der Schalterverriegelung (16) ausgestattet, die vor einem versehentlichen Start des Werkzeugs schützt.

Einschalten:

- Die Taste der Schalterverriegelung (16) (Abb. C) drücken.
- Die Taste des Schalters (15) drücken.

Ausschalten:

- Die Taste des Schalters (15) freigeben.

SIGNALAMPE FÜR ANLIEGENDE SPANNUNG

- Mit dem Anschluss der Kreissäge an die Steckdose leuchtet die Signallampe für anliegende Spannung (3) auf.

LASERFUNKTION

- In den Laserlichtstrahl darf nie direkt bzw. Spiegelreflexion geschaut werden. Der Laserstrahl darf auf Personen nicht gerichtet werden.

- Das Laserlicht ermöglicht eine bessere Kontrolle der Schneideinlinie. Der Lasergenerator (22), mit dem die Kreissäge ausgestattet ist, wird für das Feinschneiden bestimmt. Schalten Sie das Lasermodul aus, falls der Laserstrahl nicht verwendet wird.

- Die Taste des Laserschalters (21) in die eingeschaltete Position bringen.
- Der Laser wird eine rote Linie ausstrahlen, die auf dem Material sichtbar wird.
- Das Schneiden soll entlang dieser Linie erfolgen.
- Nach dem Schneiden ist der Laser auszuschalten.

- Der beim Schneiden entstehende Staub kann das Laserlicht dämpfen. Deswegen sollen Sie ab und zu die Projektorlinse am Lasergerät reinigen.

SCHNEIDEN

- Die Trennlinie wird von der Anzeige der Trennlinie (7) und (8) angezeigt.

- Beim Anfang der Arbeit halten Sie die Kreissäge stets mit beiden Händen an beiden Haltegriffen fest.
- Die Kreissäge darf nur dann eingeschaltet werden, wenn sie von dem zu bearbeitenden Material weggezogen ist.
- Drücken Sie die Kreissäge nicht zu stark, sondern mäßig und kontinuierlich an.
- Nach dem Schneiden warten Sie bis zum vollständigen Stillstand der Schneidescheibe.
- Wird der Schneidevorgang unterbrochen, warten Sie beim Fortfahren ab, dass die Kreissäge ihre maximale Drehzahl erreicht und erst dann führen Sie die Schneidescheibe ins Werkstück

hinein.

- Beim Querschneiden von Materialfasern (Holzfasern) werden die Fasern manchmal angehoben und abgerissen (der Vorschub der Kreissäge mit niedriger Drehzahl minimiert diese Tendenz).
- Stellen Sie sicher, dass die untere Abdeckung bis zur Endstellung kommt.
- Vor dem Schneiden stellen Sie stets sicher, dass der Einstellring der Arretierung der Schnitttiefe sowie der Verriegelungsregler für Fußeinstellungen richtig zugeschraubt sind.
- Für die Kreissäge verwenden Sie ausschließlich Schneidescheiben mit einem richtigen Außen- und Spanndurchmesser.
- Das Werkstück ist sicher zu befestigen.
- Den breiteren Teil des Fußes der Kreissäge stellen Sie auf dem nicht geschnittenen Materialteil.

WENN das Werkstück klein ist, befestigen Sie es mit Klemmen. Falls der Fuß der Kreissäge sich am bearbeiteten Material nicht verschiebt, sondern angehoben wird, kann es zum Rückschlag kommen.

Entsprechende Befestigung des zu schneidenden Materials sowie festes Halten der Kreissäge gewährleisten volle Kontrolle über das Gerät und verhindern somit das Risiko von Körperverletzung. Versuchen Sie nie kurze Materialstücke mit der Hand festzuhalten.

SCHRÄGSCHNEIDEN

- Lösen Sie den Verriegelungsregler für Fußeinstellungen (5) (Abb. D).
- Stellen Sie den Fuß (9) der Kreissäge unter gewünschten Winkel (von 0° bis 45°) mit der Skala ein.
- Drehen Sie den Verriegelungsregler für Fußeinstellungen (5) zu.

Achten Sie, dass beim Schrägschneiden das Risiko des Rückschlags (Einklemmen des Kreissägeblattes) höher ist. Aus diesem Grund ist es besonders zu beachten, dass der Fuß der Kreissäge mit der ganzen Oberfläche ans Werkstück anliegt. Führen Sie den Schnitt stufenlos aus.

EINSTICH INS WERKSTÜCK

Vor der Regulierung trennen Sie die Kreissäge von der Netzspannung.

- Stellen Sie die gewünschte Schnitttiefe entsprechend der Dicke des Werkstücks ein.
- Stellen Sie die Kreissäge so schräg ein, dass die vordere Kante des Fußes (9) der Kreissäge sich auf dem Werkstück stützt und die Anreibnadel 00 für Senkrechtschneiden sich in der vorgesehenen Schnittlinie befindet.
- Nach dem Aufstellen der Kreissäge in der Startposition heben Sie die untere Abdeckung (13) mit dem Hebel der unteren Abdeckung (4) (die Schneidescheibe der Kreissäge ist über dem Werkstück angehoben).
- Betätigen Sie das Elektrowerkzeug und warten Sie ab, bis die Scheidescheibe ihre volle Drehzahl erreicht.
- Senken Sie allmählich die Kreissäge und vertiefen das Kreissägeblatt ins Werkstück (bei diesem Vorgang soll die vordere Kante des Fußes der Kreissäge die Oberfläche des Werkstücks berühren).
- Wenn das Kreissägeblatt mit dem Schneiden anfängt, geben Sie die untere Abdeckung frei.
- Wenn der Fuß der Kreissäge mit seiner ganzen Oberfläche das Material berühren wird, fahren Sie mit dem Schneiden fort und schieben die Kreissäge nach vorne.
- Ziehen Sie die Kreissäge mit rotierenden Schneidescheibe weg, denn dadurch das Risiko des Rückschlags entsteht.
- Schließen Sie den Einstichvorgang umgekehrt zu dessen Start ab, indem Sie die Kreissäge um die Kontaktlinie der vorderen Kante des Sägenfußes mit dem Werkstück drehen.
- Nach Ausschalten der Kreissäge warten Sie ab, bis die Schneidescheibe zum vollständigen Stillstand kommt bevor Sie das Elektrogerät vom Werkstück ausfahren.
- Gegebenenfalls führen Sie die Finishbearbeitung von Kanten mit

einer Blattsäge oder Handsäge aus.

GROSSE MATERIALSTÜCKE SCHNEIDEN ODER ABSCHNEIDEN

 Beim Durchschneiden größerer Platten oder Bretter sind sie entsprechend zu unterstützen, um einen ev. Ruck der Schneidescheibe (Rückschlag) durch das Einklemmen der Schneidescheibe im Sägeschnitt im Werkstück zu verhindern.

BEDIENUNG UND WARTUNG

 Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten trennen Sie den Stecker der Versorgungsleitung aus der Netzsteckdose.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Es wird empfohlen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Zum Reinigen kein Wasser oder keine anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Das Gerät mit einem Pinsel reinigen oder mit Druckluft mit niedrigem Druckwert durchblasen.
- Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden, denn sie können die Kunststoffteile beschädigen.
- Die Lüftungsschlitzte der Motorstichsäge regelmäßig reinigen, um die Überhitzung des Motors zu vermeiden. Die Reinigung von Lüftungsoffnungen durch Einschieben von scharfen Elementen wie Schraubendrehern usw. ist nicht zugelassen.
- Bei einer Beschädigung der Versorgungsleitung tauschen Sie sie gegen eine neue mit den gleichen Parametern aus. Damit einen qualifizierten Fachelektriker oder eine Servicestelle beauftragen.
- Beim übermäßigen Funken am Kommutator ist eine Fachkraft mit der Prüfung des Zustandes der Motor-Kohlebürsten zu beauftragen.
- Bei Normalgebrauch wird die Schneidescheibe nach bestimmter Zeit stumpf. Von einer stumpfen Schneidescheibe zeigt der nötige stärkere Andruck beim Schieben der Kreissäge beim Schneidevorgang.
- Wird eine Beschädigung der Schneidescheibe festgestellt, so ist sie unverzüglich auszutauschen.
- Die Schneidescheibe muss immer Schaff sein.
- Das Gerät in einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

AUSTAUSCH DER SCHNEIDESCHEIBE

 Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Schneidescheibe (12) mit dem mitgelieferten Schlüssel nach links ab.

Um der Drehung der Spindel der Kreissäge entgegenzuwirken, sperren Sie die Schneidescheibe beim Abschrauben der Befestigungsschraube mit der Taste der Spindelarretierung (19) (**Abb. E**).

- Die äußere Flanschunterlage (11) abbauen.
- Mit dem Hebel der unteren Abdeckung (4) schieben Sie die untere Abdeckung (13) so, dass sie maximal in der oberen Abdeckung (2) verdeckt wird (prüfen Sie dabei die Zugfeder der unteren Abdeckung auf den Zustand und die Funktionsweise).
- Fahren Sie die Schneidescheibe (10) durch den Schlitz am Fuß der Kreissäge (9) aus.
- Bringen Sie eine neue Schneidescheibe in die Position, in der die eingestellte Verzahnung mit der Richtung des Pfeils auf der unteren Abdeckung vollkommen übereinstimmt.
- Schieben Sie die Schneidescheibe in den Schlitz am Fuß der Kreissäge und befestigen Sie diese an der Spindel, sodass sie an die Oberfläche des inneren Flansches angedrückt ist und in seiner Aussparung zentrisch sitzt.
- Bauen Sie die äußere Flanschunterlage (11) an und ziehen Sie die Befestigungsschraube der Schneidescheibe (12) nach rechts an.

 Beachten Sie, dass die Schneidescheibe mit der Verzahnung in richtiger Richtung montiert wird. Die Drehrichtung der Spindel des Elektrowerkzeugs zeigt der Pfeil auf dem Gehäuse der

Kreissäge.

Beim Greifen nach der Schneidescheibe gehen Sie besonders vorsichtig vor. Verwenden Sie Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor der scharfen Verzahnung der Schneidescheibe zu schützen.

KOHLEBÜRSTEN AUSTAUSCHEN

 Die abgenutzten (kürzer als 5 mm), verbrannten oder gerissenen Kohlebürsten des Motors sind sofort auszutauschen. Es werden immer gleichzeitig beide Kohlebürsten ausgetauscht.

Die Kohlebürsten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen austauschen lassen.

 Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

TECHNISCHE PARAMETER

NENNWERTE

Kreissäge	
Parameter	Wert
Versorgungsspannung	230 V AC
Versorgungsfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1800 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schrägschnittbereich	0° - 45°
Max. Außendurchmesser des Kreissägeblattes	210 mm
Innerer Durchmesser der Schneidescheibe	30 mm
Max. Schnitttiefe:	Unter dem Winkel von 90° 73 mm
	Unter dem Winkel von 45° 49 mm
Schutzklasse	II
Laserklasse	2
Laserleistung	< 1 mW
Strahlwellenlänge	λ = 650 nm
Masse	5,5 kg
Baujahr	2020

LÄRM- UND SCHWINGUNGSGANGABEN

Informationen über Lärm und Vibrationen

Der Lärmpegel wie der Schalldruckpegel L_p _A und Schallleistungspegel L_w _A und die Messunsicherheit K, sind unten in der Anleitung nach EN 60745 angegeben.

Die Vibrationswerte a_h und die Messunsicherheit K wurden nach der Norm EN 60745 unten angegeben.

Der in dieser BA unten angegebene Vibrationspegel wurde gemäß dem in der Norm EN 60745 bestimmten Messverfahren gemessen und kann zum Vergleich der Elektrowerkzeuge verwendet werden. Er kann auch für eine vorläufige Einschätzung der Vibrationsbelastung verwendet werden.

Der angegebene Vibrationspegel ist repräsentativ für standardmäßige Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Der Vibrationspegel kann sich ändern, wenn das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitswerkzeugen verwendet wird bzw. nicht ausreichend gewartet wird. Die oben genannten Gründe können zu einer erhöhten Exposition gegenüber Vibrationen während der gesamten Arbeitszeit führen.

Um genau die Vibrationsbelastung einzuschätzen, sind Perioden, in den das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist oder eingeschaltet ist, aber nicht gebraucht, ebenfalls zu berücksichtigen. Dadurch kann sich die Exposition gegenüber Vibrationen als viel niedriger erweisen. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibrationen beispielsweise

durch die Wartung des Elektrowerkzeugs und der Arbeitswerkzeuge, die Sicherung der richtigen Temperatur der Hände, die richtige Arbeitsorganisation, zu schützen.

Schalldruckpegel: $L_{pA} = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Schalleistungspegel: $Lw_A = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Wert der Schwingungsbeschleunigung (Handgriff hinten):

$a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s²

Wert der Schwingungsbeschleunigung (Handgriff vorne):

$a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s²

UMWELTSCHUTZ



Werfen Sie elektrisch betriebene Produkte nicht in den Hausmüll, sondern einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Fragen Sie den Vertrieber oder lokale Verwaltung nach Informationen über die Entsorgung. Elektro- und Elektronik-Altegeräte enthalten Substanzen, die für die Umwelt nicht neutral sind. Das der Wiederverwertung nicht zugeführte Gerät stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt und Gesundheit der Menschen dar.

* Änderungen vorbehalten.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Podgraniczna 2/4 (nachfolgend „Grupa Topex“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Dokumentation (nachfolgend „Benutzungsanleitung“), darunter u. a. der Text, Bilder, Schriften, Zeichnungen, sowie Anhänge und alle ähnlichen Gruppen von Angaben, die durch Rechte über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (GBI 2006 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichen sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. derer Einzellemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topex in Schriftform ist streng verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.



ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИСКОВАЯ ПИЛА 58G493

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДИСКОВЫМИ ПИЛАМИ БЕЗ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА

ВНИМАНИЕ:



Игнорирование приведенных ниже предупреждений об опасности и несоблюдение указаний по безопасной эксплуатации, может стать причиной поражения электрическим током, возникновения пожара и (или) получения тяжелых травм.

ОПАСНО

a. Не допускайте попадания рук в зону пиления и не прикасайтесь к пильному диску. Держитесь второй рукой за дополнительную рукоятку или за корпус двигателя. При держании пилы обеими руками они будут защищены от перегаз пильным диском.

b. Не держите руки ниже обрабатываемого изделия. Защитный кожух не может защищать от пильного диска снизу обрабатываемой детали.

c. Отрегулируйте глубину пропила в зависимости от толщины обрабатываемой детали. Из обрабатываемой детали пильный диск должен выступать не более чем на полную высоту зуба.

d. Никогда не держите распиливаемую деталь в руках

или на коленях. Закрепляйте обрабатываемую деталь на устойчивой подставке. Это является важным условием минимизации опасности от контакта с пильным диском, в том числе при его заклинивании или при потере контроля над пилой.

e. Во время работы удерживайте пилу за предназначенные для этого изолированные поверхности.

f. Будьте предельно осторожны, если выполняется работа, при которой возможна касание режущим инструментом скрытой электропроводки или своего шнура питания. Контакт с проводкой, находящейся под напряжением, приводит к тому, что металлические части пилы так же оказываются под напряжением, что, в свою очередь, ведет к поражению оператора электрическим током.

g. При продольной распиловке всегда применяйте упор или прямую направляющую планку. Это улучшает точность пропила и снижает возможность заклинивания пильного диска.

h. Всегда используйте пильные диски нужного размера и имеющие соответствующее посадочное отверстие. Пильные диски, которые не подходят к соответствующим деталям пилы, врачаются с радиальным биением, что ведет к потере управления пилой.

i. Никогда не применяйте поврежденные или неверно подобранные подкладные шайбы или винты для крепления пильного диска. Подкладные шайбы и винты для крепления пильного диска сконструированы специально для данной пилы с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасности в работе.

Отдача, причины отдачи и соответствующие предупреждения

- Отдача – это внезапная реакция вследствие блокирования, заклинивания или перекоса пильного диска, приводящая к неконтролируемому подъему пилы с выходом пильного диска из пропила в направлении оператора;
- При сильном защемлении пильного диска или ограничении его хода реактивная сила, создаваемая двигателем, отбрасывает пилу в направлении оператора;
- Если пильный диск искривится или перекосится, то зубья задней кромкой могут задевать за обрабатываемую деталь, из-за чего пильный диск будет перемещаться в направлении выхода из пропила, а пила – отбрасываться в направлении оператора.

Отдача является следствием неверной или ошибочной эксплуатации пилы, нарушения правил выполнения работ; она может быть предотвращена принятием соответствующих мер предосторожности, указанных далее.

a. Надежно держите пилу обеими руками, а руки располагайте так, чтобы можно было противодействовать силам отдачи. Всегда находитесь в стороне от пильного диска, не допускайте нахождения пильного диска на одной линии с вами. Отдача может вызвать «скакач» пилы назад, но при принятии мер предосторожности оператор способен компенсировать возникающие усилия и не потерять способности управления.

b. Если происходит заклинивание пильного диска или работа прерывается по какой-либо другой причине, отпустите клавишу выключателя и держите пилу в материале до полной ее остановки. Ни в коем случае не пытайтесь извлечь пилу из распиливаемой детали или вести ее в обратном направлении, пока пильный диск вращается и может произойти отдача. Найдите причину заклинивания пильного диска и устраните ее.

c. Прежде чем включить пилу, находящуюся в заготовке, выройте пильный диски в пропиле, проверьте, не соприкасаются ли зубья пилы с торцевой поверхностью реза. Если имеет место заклинивание пильного диска, то при повторном пуске пилы может произойти отдача.

d. При распиловке больших тонких заготовок, с целью снизить риск отдачи из-за заклинивания пильного диска, надежно закрепляйте обрабатываемые детали на опорах.

Длинные заготовки при распиловке могут прогибаться под действием собственной массы. Поддерживающие опоры должны располагаться с обеих сторон доски, рядом с линией реза и около края доски.

e. Не пользуйтесь пильными дисками с тупыми или поврежденными зубьями. Использование пильных дисков с тупыми или неразведенными зубьями ведет к образованию «зукого» пропила, повышенному трению пильного диска о материал, заклиниванию и отдаче пыли.

f. Для начала пилиения надежно зафиксируйте устройство регулировки глубины пропила и угла наклона диска. Если во время пилиения произойдет изменение этих настроек, то может произойти заклинивание пильного диска и обратная отдача пыли.

g. Будьте особенно осторожны, когда выполняете врезание в перегородках. Погружающийся пильный диск может начать резание скрытых предметов, что может стать причиной отдачи пыли.

Исправность нижнего защитного кожуха

a. Перед началом использования пилы каждый раз проверяйте правильность закрытия нижнего защитного кожуха. Не применяйте пилу, если нижний защитный кожух свободно не открывается и (или) закрывается с задержками и заеданием. Никогда не фиксируйте нижний защитный кожух в открытом положении. Если пила случайно упадет, нижний защитный кожух может погнуться. Откройте защитный кожух за рычаг его отвода и убедитесь, что он перемещается свободно и при любом угле, и любой глубине пропила не касается ни пильного диска, ни других частей пилы.

b. Проверяйте, как функционирует пружина нижнего защитного кожуха. При отсутствии нормальной работы нижнего защитного кожуха и его возвратной пружины, прежде чем приступить к работе, выполните техническое обслуживание пилы. Замедленное срабатывание может быть обусловлено повреждением деталей, наличием клейких отложений или попаданием в механизм обломков.

c. Нижний защитный кожух можно отводить вручную при выполнении специальных распилов, например распилов с "погружением" и сложных распилов. Поднимите нижний защитный кожух за ручку отвода и опустите нижний кожух, как только диск войдет в обрабатываемый материал. При любой другой распиловке нижний защитный кожух должен работать автоматически.

d. Не кладите пилу на верстак или на пол, если пильный диск не закрыт нижним защитным кожухом. Незакрытенный кожухом и движущийся по инерции пильный диск перемещает пилу в направлении, противоположном направлению пилиения и пилит все, что попадается ему на пути. Обратите внимание, что для полной остановки диска после выключения необходимо некоторое время.

Дополнительные указания по безопасности

Меры предосторожности

- Не применяйте поврежденные или деформированные пильные диски.
- Не применяйте шлифовальные диски.
- Применяйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем, которые отвечают требованиям стандарта EN 847-1.
- Не применяйте пильные диски без твердосплавных пластин из карбида кремния на зубьях.
- Пилья некоторых пород древесины может быть опасна для здоровья. Прямой физический контакт с пылью может вызвать аллергическую реакцию и (или) заболевание дыхательной системы у оператора либо находящихся поблизости людей. Древесная пыль дуба и бука считается канцерогенной, в особенности, в сочетании со средствами для обработки древесины (средствами для пропитки древесины).
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, такими как:

- защитные наушники, для снижения риска потери слуха;
- средства защиты глаз;
- средства защиты дыхательных путей, для снижения риска вдыхания вредной пыли;
- рабочие перчатки для работы с пильными дисками и прочими острыми материалами и материалами с шероховатой поверхностью (если возможно, держите пильные диски за отверстие);

- Подключайте вытяжку пыли во время распиловки древесины.

Безопасная работа и техническое обслуживание

- Подбирайте пильный диск в зависимости от типа распиливаемого материала.
- Запрещается использовать пилу для распиливания других материалов, кроме древесины и материалов на ее основе.
- Запрещается работать с пилой без защитного кожуха, либо если защитный кожух заблокирован.
- Пол в зоне работы с пилой сохраняйте в чистоте, не допускайте скопления материалов, в рабочей зоне не должно быть никаких выступающих элементов.
- Позаботьтесь о достаточном освещении рабочей зоны.
- Оператор должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации пилы и правилами ухода за ней.
- Пользуйтесь только острыми пильными дисками.
- Обращайте внимание на максимальную скорость, указанную на пильном диске.
- Убедитесь, что применяемые комплектующие соответствуют указаниям изготовителя.
- Приступая к выполнению любых работ по уходу за пилой, отключите ее от сети.
- Если во время работы произойдет повреждение шнура питания, сразу отключите питание. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ШНУРУ ПИТАНИЯ, ПОКА НЕ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
- Если пила оснащена лазерным устройством, замена его лазером другого типа категорически запрещена, а его ремонт должен выполняться в сервисной мастерской. Запрещается направлять лазерный луч на людей или животных.
- Не используйте электроинструмент в качестве стационарного оборудования. Он не предназначен для работы со столом для дисковых пил.
- Предназначенный для обработки материал следует закрепить на стабильном основании и предохранить от перемещения с помощью зажимов или тисков. Такой способ крепления обрабатываемой детали более безопасен, чем придерживание ее рукой.
- Откладывайте электроинструмент только после полной его остановки. Пильный диск может заблокироваться, что приведет к потере контроля над электроинструментом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ


Лазерное устройство, использованное в конструкции электроинструмента, относится к лазерным устройствам 2 класса, максимальная мощность составляет <1 мВт, длина волны лазерного излучения $\lambda = 650$ нм. Данное устройство не является опасным для зрения, однако, запрещается смотреть на источник излучения (риск появления кратковременной слепоты).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Запрещается смотреть в лазерный лучок. Это опасно. Соблюдайте правила техники безопасности.

- Пользуйтесь лазерным устройством в соответствии с указаниями изготовителя.
- Запрещается умышленно или неумышленно направлять лазерный луч на людей, животных или другой объект, кроме обрабатываемого материала.
- Запрещается создавать ситуации, способствующие непреднамеренному направлению лазерного луча в глаза людей и животных в течение более 0,25 секунд, например,

направляя лазерный луч с помощью зеркала.

- Убедитесь в том, что лазерный луч направлен на материал, не имеющий отражающих поверхностей.
- При работе с блестящей листовой сталью (или другими материалами со светоотражающей поверхностью) нельзя пользоваться лазерным лучом, так как это может вызвать опасное отражение луча в направлении оператора, посторонних лиц и животных.
- Запрещается заменять лазерное устройство устройством иного типа. Ремонт должен выполнять изготовитель или уполномоченный специалист.

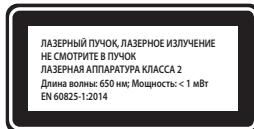

ВНИМАНИЕ: Настройка лазера, выходящая за рамки описанной в данном руководстве, чревата опасностью лазерного облучения!

ВНИМАНИЕ! Инструмент служит для работы внутри помещений.

Несмотря на безопасную конструкцию, предпринятые защитные меры и использование средств защиты, всегда существует некоторый остаточный риск получения травмы во время работы.

Расшифровка пиктограмм:



1. Прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте указания и правила техники безопасности, приведенные в инструкции.
2. Электроинструмент класса II.
3. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (закрытыми защитными очками, наушниками, пылезащитной маской).
4. Отключите шнур питания перед ремонтными или наладочными работами.
5. Берегите от дождя.
6. Не разрешайте детям прикасаться к электроинструменту.
7. Не приближайте конечности к режущим элементам!
8. Опасность: связанные с отдачей.
9. Внимание. Опасность повреждения кистей рук или пальцев.
10. Внимание: Лазерное излучение.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Дисковая пила – это ручной электрический инструмент II класса безопасности. Пила оборудована однофазным коллекторным двигателем. Электроинструмент данного типа широко применяется для распила древесины и материалов на ее основе.

Запрещается использовать пилу для распила дров. Попытки использования пилы для целей, не рекомендованных в данной инструкции, считаются применением электроинструмента не по назначению. Пила должна работать с предназначенными для работы с ней пильными дисками с твердосплавными напайками из карбида кремния. Дисковая пила предназначена для выполнения легких работ в сервисных мастерских, а также для всех работ, выполняемых домашними мастерами.

Запрещается применять электроинструмент не по назначению.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов электроинструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

1. Патрубок для отвода пыли
2. Верхний кожух
3. Контрольная лампа, сигнализирующая подачу напряжения
4. Рычаг нижнего кожуха
5. Винт фиксации положения подошвы
6. Винт фиксации параллельной направляющей
7. Указатель линии распила для 45°
8. Указатель линии распила для 0°
9. Подошва
10. Пильный диск
11. Фланцевая шайба
12. Крепежный винт пильного диска
13. Нижний кожух
14. Передняя рукоятка
15. Кнопка включения
16. Блокиратор кнопки включения
17. Основная рукоятка
18. Винт блокировки глубины пропила
19. Кнопка блокировки шпинделя
21. Кнопка включения лазера
22. Лазер
23. Параллельная направляющая

* Внешний вид приобретенного электроинструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке

РАСШИРОВКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ




ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



СБОРКА/НАСТРОЙКА

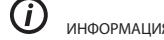

ИНФОРМАЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Параллельная направляющая - 1 шт.
2. Накидной ключ - 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА

Глубину пропила под прямым углом можно регулировать в диапазоне от 0 до 73 мм

- Ослабьте винт блокировки глубины пропила (18).
- Задайте требуемую глубину пропила (с помощью шкалы).
- Заблокируйте рычаг блокировки глубины пропила (18) (рис. А).

КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РАСПИЛА

При распиле материала на узкие куски рекомендуется использовать параллельную направляющую. Направляющую можно закреплять с правой или левой стороны электроинструмента.

- Ослабьте винты блокировки параллельной направляющей

(6).

- Вставьте планку параллельной направляющей (23) в оба монтажных отверстия в подошве пилы (9).
- Задайте требуемое расстояние (с помощью шкалы).
- Закрепите параллельную направляющую (23) с помощью винта фиксации параллельной направляющей (6) (рис. В).

Параллельную направляющую (23) можно использовать для наклонного распила в диапазоне от 0° до 45°.

Никогда не помещайте пальцы или руку позади работающей пилы. В случае отдачи пила может упасть на руку и причинить тяжелую травму.

ДВИЖЕНИЕ НИЖНЕГО КОЖУХА

По мере контакта с обрабатываемым материалом, нижний кожух (13) пильного диска (10) автоматически перемещается. Нижний кожух можно передвинуть вручную с помощью рычага нижнего кожуха (4).

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Дисковая пила оснащена патрубком для отвода пыли (1), который обеспечивает удаление пыли и стружки, образующихся в процессе работы.

РАБОТА / НАСТРОЙКА

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному в паспортной табличке пилы. Включая пилу, держите ее двумя руками, так как вращающийся момент двигателя может вызвать неконтролированный поворот электроинструмента

Не забывайте, что после выключения пилы ее подвижные элементы врачаются еще в течение некоторого времени.

Пила оснащена блокиратором кнопки включения (16), который предохраняет от случайного включения.

Включение:

- Нажмите кнопку-блокиратор кнопки включения (16) (рис. С).
- Нажмите кнопку включения (15).

Выключение:

- Отпустите кнопку включения (15).

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА, СИГНАЛИЗИРУЮЩАЯ ПОДАЧУ НАПРЯЖЕНИЯ

При включении пилы в розетку загорается контрольная лампа, сигнализирующая подачу напряжения (3).

РАБОТА ЛАЗЕРА

Запрещается смотреть непосредственно в выходное окно лазера или на отражение лазерного луча от зеркальной поверхности, запрещается направлять лазерный луч на людей.

Лазерный луч позволяет лучше контролировать линию распила. Генератор лазерного луча (22), которым оснащена пила, предназначен для выполнения прецизионных работ.

Выключайте модуль лазерного устройства, если лазер не используется в работе.

- Нажмите кнопку включения лазера (21), поставив ее в положение «включено».
- На заготовке появится красная линия.
- Выполните распил вдоль этой линии.
- Завершив распил, выключите лазер.

Пыль, образующаяся во время распиливания, может снизить яркость лазерного луча, поэтому линзу проектора необходимо периодически очищать.

РАСПИЛ

Линию пропила указывает указатель пропила (7) или (8).

- Приступая к работе, держите пилу уверенно двумя руками за

обе рукоятки.

- Пилу можно включить, только если она не прикасается к материалу, предназначенному для распиловки.
- Нельзя сильно нажимать на пилу, прикладывайте равномерное, но не очень большое усилие.
- Завершив распил, дайте пильному диску полностью остановиться.
- Если необходимо прервать работу на некоторое время, при повторном пуске пилы дайте ей набрать максимальную скорость вращения, и только после этого введите пильный диск в пропил.
- При распиле материала (древесины) поперек волокон, иногда волокна приподнимаются и отрываются (для предотвращения данного явления работайте с небольшой скоростью).
- Убедитесь, что нижний кожух доходит до крайнего положения.
- Приступая к работе, убедитесь, что винты блокировки глубины пропила и винты блокировки подошвы пилы хорошо затянуты.
- Для работы с пилой используйте пильные диски с соответствующим посадочным отверстием и соответствующим внешним диаметром.
- Распиливаемый материал должен быть надежно закреплен.
- Более широкую часть подошвы пилы поставьте на ту часть материала, которую не отрезаете.

Если размер обрабатываемого материала небольшой, закрепите его в столярных тисках. Если подошва пилы не перемещается по обрабатываемому материалу, а приподнята над ним, это может вызвать отдачу.

Закрепляйте распиливаемый материал соответствующим образом и держите пилу двумя руками, это обеспечит полный контроль над электроинструментом и позволит избежать травм. Запрещается пытаться придерживать короткие куски материала рукой.

РАСПИЛ ПОД УГЛОМ

- Ослабьте винт блокировки подошвы (5) (рис. D).
- С помощью шкалы поставьте подошву (9) под необходимым углом (от 0° до 45°).
- Затяните винт блокировки подошвы (5).

Помните, что при распиле под углом повышается риск отдачи пилы (повышается риск заклинивания пильного диска), поэтому следует обращать особое внимание на то, чтобы подошва пилы прилегала к обрабатываемому материалу всей своей поверхностью. Ведите пилу плавно.

РАСПИЛ С ПОГРУЖЕНИЕМ ДИСКА В ЗАГОРУТКУ

Перед регулировкой отключите пилу от сети.

- Задайте необходимую глубину распила, в зависимости от толщины распиливаемого материала.
- Наклоните пилу так, чтобы передний край подошвы (9) пилы опирался о деталь, которую нужно распилить, а отметка 0° (для параллельного распила) находилась на планируемой линии распила.
- Установите пилу в исходное положение перед началом работы, затем поднимите нижний кожух (13) с помощью рычага нижнего кожуха (4) (пильный диск приподнят над деталью).
- Включите пилу и дайте пильному диску набрать максимальную частоту вращения.
- Постепенно опускайте пилу, погружая пильный диск в деталь (во время такого движения передний край подошвы пилы должен соприкасаться с деталью).
- Когда пильный диск начнет распил, разблокируйте нижний кожух.
- Когда подошва пилы ляжет на деталь всей своей поверхностью, продолжайте распил, ведя пилу вперед.
- Запрещается вынимать пилу из детали при вращающемся

пильном диске, это может вызвать отдачу.

- Завершите распил с погружением, выполняя действия в последовательности, обратной началу работы, поворачивая пилу вокруг линии соприкосновения переднего края подошвы с распиливаемой деталью.
- После выключения пилы дайте пильному диску полностью остановиться, затем выньте пилу из детали.
- Если требуется, для отделки углов используйте ножковочную или ручную пилу.

RASPIL ZAGOTOVOK BOL'SHIX RAZMEROV

 Распилив панели или доски больших размеров, их следует подпереть соответствующим образом, чтобы предотвратить рывок пилы (отдачу), вызванный заклиниванием пильного диска в прорези в заготовке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует вынуть вилку шнура питания из розетки.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется чистить электроинструмент после каждого использования.
- Для чистки запрещается использовать воду и прочие жидкости.
- Чистите электроинструмент кисточкой или сжатым воздухом под небольшим давлением.
- Запрещается использовать для чистки чистящие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента.
- Систематически очищайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева электроинструмента. Запрещается чистить вентиляционные отверстия, вводя в них какие-либо острые предметы, например, отвертку.
- При повреждении шнура питания замените его шнуром питания с аналогичными параметрами. Замену шнура питания поручите квалифицированному специалисту, либо передайте электроинструмент в сервисную мастерскую.
- В случае сильного искрения на коллекторе поручите специалисту проверить состояние угольных щеток двигателя.
- При нормальной эксплуатации по истечении определенного времени наступает затупление пильного диска. Признаком затупления пильного диска является необходимость увеличения нажима на инструмент во время распила.
- В случае повреждения пильного диска, его следует немедленно заменить.
- Пильный диск всегда должен быть острым.
- Храните электроинструмент в сухом и недоступном для детей месте.

ZAMENA PIL'NOGO DISKA

- С помощью шестигранного ключа отвинтите крепежный винт пильного диска (12), поворачивая влево.
- Чтобы шпиндель пилы не вращался при отвинчивании крепежного винта пильного диска, заблокируйте шпиндель кнопкой блокировки шпинделя (19) (рис. E).
- Снимите внешнюю фланцевую шайбу (11).
- С помостью рычага нижнего кожуха (4) передвиньте нижний кожух (13) так, чтобы он максимально спрятался в верхний кожух (2) (при этом проверьте состояние и работу пружины нижнего кожуха).
- Вытащите пильный диск (10) через щель в подошве пилы (9).
- Установите новый пильный диск так, чтобы положение зубьев пильного диска и положение стрелки на пильном диске соответствовало направлению, указываемому стрелками, расположеными на верхнем кожухе.
- Вставьте новый пильный диск через щель в подошве пилы и закрепите на шпинделе так, чтобы он был прижат к поверхности внешнего фланца и находился по центру по

отношению к проточке фланца.

- Наденьте внешнюю фланцевую шайбу (11) и затяните крепежный винт пильного диска (12), поворачивая вправо.

 При установке пильного диска обращайте внимание на правильное направление зубьев. Направление вращения шпинделя электроинструмента показывает стрелка на корпусе пилы.

Будьте осторожны, когда берете пильный диск в руки.

Пользуйтесь защитными перчатками, чтобы защитить руки от контакта с острыми зубьями пильного диска.

ZAMENA UGOL'NYX YЩETOK

 Изношенные угольные щетки двигателя (длиной менее 5 мм), щетки с обгоревшей поверхностью или царапинами следует немедленно заменить. Заменить следует обе щетки одновременно.

Замену угольных щеток поручайте квалифицированному специалисту, использующему оригинальные запасные части.

 Все неполадки должны устраняться авторизованной сервисной мастерской производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дисковая пила		
Параметр	Величина	
Напряжение питания	230 В AC	
Частота тока	50 Гц	
Номинальная мощность	1800 Вт	
Частота вращения без нагрузки	5000 мин ⁻¹	
Диапазон наклонного распила	0° - 45°	
Макс. внешний диаметр пильного диска	210 мм	
Внутренний диаметр пильного диска	30 мм	
Максимальная глубина распила	Под углом 90°	73 мм
	Под углом 45°	49 мм
Класс защиты	II	
Класс лазера	2	
Мощность лазера	< 1 мВт	
Длина волны	$\lambda = 650$ нм	
Масса	5,5 кг	
Год выпуска	2020	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Информация об уровне шума и вибрации.

 Уровни шума, то есть уровень звукового давления L_p , а также уровень звуковой мощности L_{W_A} , и значение неопределенности измерения К, приведенные ниже в данной инструкции по эксплуатации, определены по EN 60745.

Уровень вибрации (значение виброускорения) a_{vA} , а также значение неопределенности измерения К определены по стандарту EN 60745 и приведены ниже.

Приведенный в данной инструкции по эксплуатации уровень вибрации определен по методу измерений, установленному стандартом EN 60745, и может использоваться для сравнения разных моделей электроинструмента одного класса. Параметры вибрационной характеристики можно также использовать для предварительной оценки вибрационной экспозиции.

Заявленная вибрационная характеристика представительна для основных рабочих заданий электроинструмента. Вибрационная характеристика может изменяться, если электроинструмент

будет использоваться для других целей, либо с другими рабочими принадлежностями, а также в случае недостаточного технического ухода за электроинструментом. Приведенные выше причины могут вызвать увеличение длительности вибрационной экспозиции за период работы.

Для точной оценки вибрационной экспозиции следует учесть время, в течение которого электроинструмент находится в отключенном состоянии, либо во включенном, но не работает. В данном случае значение полной вибрации может быть значительно ниже. Для защиты оператора от вредного воздействия вибрации необходимо применять дополнительные меры безопасности, а именно: обеспечивать технический уход за электроинструментом и рабочими принадлежностями, поддерживать температуру рук на приемлемом уровне, соблюдать режим труда.

Уровень звукового давления: $L_{p_A} = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Уровень звуковой мощности: $L_{W_A} = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Виброускорение (задняя рукоятка):

$ah = 4,547 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 м s^{-2}

Виброускорение (передняя рукоятка):

$ah = 4,675 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 м s^{-2}

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Электроприборы не следует выбрасывать вместе с домашними отходами, их следует передать в специальный пункт утилизации. Информацию на тему утилизации может предоставить продавец изделия или местные власти. Электронное и электрическое оборудование, отработавшее свой срок эксплуатации, содержит опасные для окружающей среды вещества. Оборудование, не подвергнутое процессу вторичной переработки, является потенциально опасным для окружающей среды и здоровья человека.

* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компания „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Podgraniczna 2/4 (далее „Grupa Topex“) сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее „Инструкция“), в т.ч. текст, форму и расположение изображений, принадлежат Grupa Topex Sp. z o.o. и/или ее дочерней компании Grupa Topex и защищены законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Вестник законодательных актов РП № 90, лоз. 631 с послед. изм.). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов инструкции без письменного согласия компании Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой гражданско- и уголовную ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ

Порядок расшифровки информации следующий:

2XXXYYG****

где

2XXX – год изготовления,

YY – месяц изготовления

G – код торговой марки (первая буква)

**** – порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podgraniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Польша



ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ

З ОРИГІНАЛУ

ПИЛКА ДИСКОВА

58G493

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИСТАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ Й ЗБЕРЕГТИ ЇЇ У ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ

УВАГА!



Нехтування вказівками, що наведені у застереженнях та уваги щодо безпеки експлуатації, може наразити користувача на поразку електричним струмом, пожежу і/або суттєвий травматизм.

ОБЕРЕЖНО!

a. Руки слід тримати подалі від області розпиловування та пильного диску. Іншою рукою слід притримувати пилку за поміжне руکів'я чи за корпус двигуна. Утримання пилки двома руками скорочує ризик травматизму.

b. Забороняється підсувати руку під матеріал, що обробляється. Кожух не є достатнім захистом від різального диску, що вирує, ніжче оброблюваного матеріалу.

c. Відрегулюйте глибину пропилу відповідно до товщини матеріалу, що обробляється. Рекомендується, щоб пильний диск виходив за межу матеріалу, що розлітається, менше, ніж на висоту зубця.

d. Забороняється утримувати матеріал, що обробляється, навису, у руках, чи на колінах. Матеріал, що обробляється, повинен бути зафікований на міцній підставі. Міцне закріплення матеріалу, що обробляється, дозволяє уникнути небезпеки контакту з частинами тіла, заклиненням виরучного диску або втрати контролю над процесом різання.

e. Під час праці пилку слід тримати за ізольовані поверхні, спеціально призначенні для цього.

f. Слід зберігати особливу обачність, щоб диск, який пильний вирує, не стикнулася з дротами під напругою або з власним мережевим шнуром пилки. У разі контакту металевих деталей електроінструменту з оголеними дротами, що є під напругою, користувач наражений на небезпеку поразки електричним струмом.

g. Під час різання вздовж слід завжди користуватися з напрямною для розпиловування вздовж чи напрямної для окрайок. Це сприяє покращенню точності розпиловування та скорочує ризик заклинення пильного диску, що вирує.

h. Забороняється використовувати пильні диски, насадові отвори яких не відповідають технічним характеристикам пилки. Пильні диски, насадові отвори яких перевищують діаметр шпинделі, можуть працювати з ефектом ексцентрику, що несе ризик втрати контролю над інструментом.

i. Забороняється використовувати до кріплення різального диску пошкоджені чи непідходящі шайби чи гвинти. Шайби й гвинти до кріплення різальних дисків посідають спеціальну конструкцію, що забезпечує оптимальне функціонування і безпеку праці.

Відбиття, причини відбиття та запобігання йому

• Відбиття називається неочікуваний підскок пилки та її рух назад у напрямку оператора вздовж лінії розпиловування, що спричинений заклиненням чи неправильним провадженням пильного диску.

- Коли пильний диск перечіплюється через матеріал або заклиновується у пропилі, він різко зупиняється, натомість зусилля дивигуна спричиняє різку віддачу пилки назад у напрямку оператора.
- Якщо пильний диск є погнутий або неправильно встановлений у матеріалі, що розпилюється, зубці пильного диску після виринання з матеріалу можуть вдріти верхню окрайку матеріалу, що розплюється, й спричинитися до піднесення диску, а з тим і всієї пилки, та відбиття інструмента у напрямку оператора.

Відбиття є наслідком неналежного використання пилки або неправильного додгляду чи умов експлуатації, якого можна уникнути, використовуючи відповідні засоби безпеки, що наводяться нижче.

a. Пилку слід тримати обома руками, плечі й лікті повинні бути випрямлені таким чином, щоб витримати силу відбиття. Корпус слід зорієнтувати таким чином, щоб пилка опинилася ліворуч або праворуч від оператора, але не навпроти тіла. Відбиття здатне спричинитися до різкого неочікуваного руху пилки назад, у бік оператора. При цьому оператор здатен контролювати таке явище, якщо дотримуватиметься відповідних заходів безпеки.

b. Якщо пильний диск закліниться, або перестане різати з якоїсь причини, слід негайно відпустити кнопку ввімкнення і затримати пилку нерухомо в матеріалі, поки пильний диск повністю не зупиниться. Забороняється намагатися витягти пильний диск, занурений у матеріал, або намагатися просувати пилку назад, оскільки поки диск вирує, він здатен спричинитися до явища відбиття. Виявіть причину затиртання пильного диску і під'їдміть до її ліквідації.

c. У разі необхідності повторного ввімкнення пилки, що занурена у матеріал, слід розташувати пилку таким чином, щоб пильний диск знаходився у середині відрізка, що має зубці не були занурені боковими окрайками пропилу. Якщо пильний диск закліниться під час чергового ввімкнення, пилка здатна «виринутися» або спричинитися до відбиття назад відносно матеріалу, що обробляється.

d. Більші листи матеріалу, що розплюються, слід притримувати, що сприяє скороченню ризика заклінення пильного диску чи відбиття пилки. Великі листи матеріалу мають тенденцію до вигинання під власною вагою. Підпорки слід розташовувати під листом з обох боків, близько до лінії розплюювання та протилежної окрайки.

e. Не допускається використовувати затуплені та пошкоджені пильні диски. Затуплені чи неправильно зорієнтовані зубці різального диску роблять вузький пропил, що спричиняється до надмірного тертя, заклінення диску і відбиття пилки.

f. Перш ніж заходиться працювати пилкою, слід відрегулювати глибину та кут пропилу. Якщо під час праці напаштування пилки зміниться, різальний диск може заклінити, а пилка може бути відбита.

g. Особливу увагу слід приділяти під час заглиблювання пилки в матеріал на початку праці та під час відгинання менших шматків матеріалу. Різальний диск здатен пропилити інші предмети, що є невидимими згори, та спричинитися до відбиття пилки.

Функції нижнього захисного кожуху

a. Перед кожним ввімкненням пилки слід перевіряти нижній кожух, чи він насунутий правильно. Забороняється використовувати пилку, якщо нижній кожух вільно не зрушується і негайно не змикається. Забороняється частково зсувати або залишати ненасунутим нижній кожух. Якщо пилку буде випадково випущено з руки, нижній кожух може деформуватися. Зсувати нижній кожух слід за допомогою пружинного важеля; слід переконатися, що кожух рухається вільно й не стикається з диском чи іншою частиною устаткування за будь-якого напаштування кута чи глибини пропилу.

b. Перевіріть функціонування пружини нижнього кожуху. Якщо пружина чи кожух мають вади функціонування, вони

повинні бути ліквідовані. Функціонування нижнього кожуха може бути блоковане внаслідок пошкодження деталей, накопичення пилок відкладень або відхodів розплюювання.

c. Відсунення нижнього кожуху вручну допускається у виключччих випадках, наприклад, під час заглиблювання пилки в матеріал чи фігурного розплюювання. У такому разі слід відтягти нижній кожух за допомогою важеля і, коли пильний диск зануриться у матеріал, слід відпустити кожух. У всіх інших випадках рекомендується, щоб нижній кожух функціонував, як зазичай.

d. Слід завжди звертати увагу, щоб під час відкладання пилки на верстак чи підлогу, нижній кожух закривав пильний диск. Пильний диск, що обертається, спричинить самочинне пересування пилки в напрямку назад по поверхні, що буде розрізати предмети на своєму шляху, якщо нижній кожух не буде насунутим. Слід брати до уваги, що після вимкнення пилки до поївної зупинки пильного диску потрібний певний час.

Додаткові правила техніки безпеки

Засоби безпеки

- Не допускається використовувати пошкоджені або деформовані пильні диски.
- Не допускається використовувати шліфувальні диски і точильні круги.
- Не допускається застосовувати інші пильні диски ніж ті, що рекомендовані виробником і відповідають нормі EN 847-1.
- Не допускається використовувати пильні диски, що не посідають твердооспливаних напайок на зубцях.
- **Пил деяких гатунків дерева може становити загрозу для здоров'я.** Безпосередній контакт із такими пилами здатен викликати алергічну реакцію та/або захворювання дихальної системи оператора або осіб, які знаходяться поблизу. Пили дуба та буку вважаються канцерогенними, особливо у сполученні з речовинами для обробки деревини (імпрегнати до деревини).
- Рекомендується використовувати засоби особистої безпеки, такі як:
 - захисні навушники для захисту органів слуху;
 - козирок для захисту органів зору;
 - засіб оберігання органів дихання для захисту від вдихання шкідливого пилу;
 - рукавиці до праці з пильними дисками та іншими предметами з шороховою поверхнею чи гострими окрайками (пильні диски слід тримати за насадовий отвір, якщо це можливе).
- Рекомендується під'єднувати засоби відсисання пилу під час розтину деревини.

Безпечна експлуатація та додгляд

- Пильний диск підбирають відповідно до типу матеріалу, що підлягає розплююванню.
- Не допускається застосовувати пилку до розплюювання матеріалів іншого типу, ніж дерево чи деревоподібні матеріали.
- Не допускається використовувати пилку без захисного кожуху, або таку, що є заблокованою.
- Підлога довкола пилки повинна бути рівною та вільною від дрібних предметів чи таких, що стирчать.
- Не допускається працювати при недостатньому освітленні робочого місця.
- Оператор устаткування повинен пройти відповідний інструктаж і практику з обслуговування й експлуатації.
- Рекомендується використовувати тільки добре нагострені пильні диски.
- Звертайте увагу на значення максимально допустимої швидкості, вказаної на пильному диску.
- Переконайтесь, що застосування частин відбувається згідно рекомендацій виробника.
- Перш ніж заходиться приготувати устаткування до берігання, його слід від'єднати від мережі живлення.


- У разі пошкодження мережевого шнуру під час експлуатації, устаткування слід негайно від'єднати від мережі живлення. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ТОРКАТИСЯ ШНУРУ ДО ВІД'ЄДНАННЯ ЙОГО ВІД МЕРЕЖІ!
- Якщо ваша модель пилки посідає лазерний пристрій, заміна його на інший тип лазерного пристрою не допускається, а будь-які ремонтні роботи повинні виконуватися виключно в авторизованому сервісному центрі. Забороняється скеровувати лазерний промінь у бік людей і тварин.
- Не допускається експлуатувати устаткування як стаціонарне! Устаткування не призначено до експлуатації на пильному верстатах.
- Матеріал, призначений для обробки, слід закріпити на стійкій основі та забезпечити від зсунення за допомогою струбцин або лещат.** Такий спосіб кріплення оброблюваного предмету є безпечнішим від притримування його рукою.
- Перш ніж відкладати електроінструмент, слід дочекатися, доки він не зупиниться. Робочий інструмент може заклинити та стати причиною втрати контролю над електроінструментом.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ЛАЗЕРНИМ ПРИСТРОЄМ

Лазерний пристрій, що використаний в конструкції устаткування, належить до класу 2 посада максимальну потужність < 1 мВт, причому довжина хвилі становить $\lambda = 650$ нм. Такий пристрій не належить до небезпечних для зору. Однак, не рекомендується дивитися безпосередньо в джерело виходу лазерного променя (що загрожує коротковимісним заспільненням).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не допускається дивитися безпосередньо у джерело виходу лазерного променя. Це є небезпечним. Дотримуйтесь нижче наведених правил техніки безпеки.

- Лазерний пристрій слід експлуатувати згідно з рекомендаціями виробника.
- Категорично не допускається, навмисно чи ненавмисно, скеровувати пучок лазерних променів в напрямку осіб, тварин або сторонніх об'єктів ніж той, що його оброблюють.
- Не допускається допроваджувати до випадкового скеровування пучка лазерного світла в очі сторінніх осіб або тварин на час, що перевищує 0,25 сек., наприклад, шляхом відбиття пучка світла дзеркалцем.
- Завжди слід переконатися, чи лазерне світло не є скерованим на матеріал, що посідає відбивну поверхню.
- Не допускається використовувати лазерний промінь на блискучий пластині зі сталі (чи іншого матеріалу), оскільки вона може стати причиною небезпечного явища відбиття лазерного світла в напрямку оператора, сторінніх осіб чи тварин.
- Не допускається замінити лазерний модуль, будуваний у пристрій, на один відмінного типу. Будь-які ремонтні роботи повинні виконуватися виключно виробником або авторизованим спеціалістом.

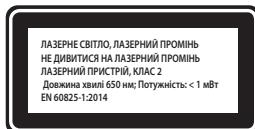


УВАГА! У разі вчинення будь-яких інших налаштувань, ніж ті, що згадані в цій інструкції, оператор наражений на небезпеку, що пов'язана з дією лазерних променів!

УВАГА! Устаткування призначено для експлуатації у приміщеннях і не призначено для праці назовні.

Не зважаючи на застосування безпечної конструкції, використання засобів безпеки й додаткових засобів особистого захисту, завжди існує залишковий ризик травматизму під час праці.

Умовні позначки

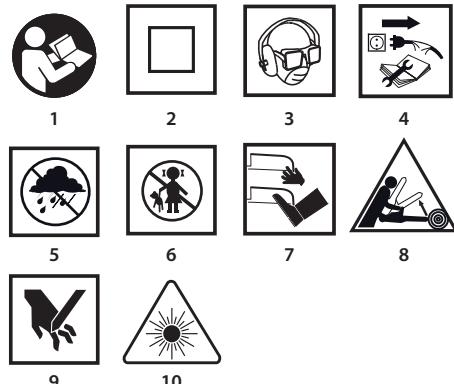

- Прочитайте інструкцію, дотримуйтесь правил техніки безпеки, що містяться в ній!
- Клас ізоляції устаткування II
- Слід використовувати засоби індивідуального захисту як, наприклад, захисні окуляри, навушники, протипилову маску.
- Від'єднати мережевий шнур, перш ніж заходиться обслуговувати чи ремонтувати.
- Бойтися дощу!
- Зберігати у недоступному для дітей місці!
- Тримайте кінцівки подалі від різальних елементів!
- Ризик травматизму внаслідок відбиття
- Увага! Існує ризик травми долоні, відрізання пальців.
- Увага! Лазерне випромінення!

БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Пилка дискова являє собою ручний електроінструмент, якому надано II клас з електроізоляцією. Він працює від однофазного електромотору колекторного типу. Даного типу електроінструмент призначений до розпилювання деревини і деревопохідних матеріалів. Не допускається використовувати її для розпилювання паливної деревини. Спроби застосування пилки до інших цілей, ніж ті, що зазначені у цій інструкції, розцінюються як експлуатація не за призначенням. Якщо слід застосовувати виключно відповідні диски пильні з зубчиками з твердосплавними напайками. Дискова пилка призначена до виконання нескладних операцій у невеликих майстернях та до будь-яких аматорських праць.

А **Не допускається використовувати електроінструмент не за призначенням.**

ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструмента, що зазначені нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

- Пацівок відсмоктування пилу
- Кожух верхній
- Індикатор під'єднання до мережі живлення
- Важіль нижнього кожуху
- Колесо блокування механізму регулювання нахилу опірної рамки
- Колесо блокування прямої напрямної
- Позначник лінії різання під 45°
- Позначник лінії різання під 0°
- Опірна рамка
- Диск пильний
- Комір підкладочний
- Гвинт, що притягує пильний диск
- Кожух нижній
- Руків'я провідне
- Кнопка ввімкнення

16. Кнопка блокування кнопки ввімкнення
17. Руків'я основне
18. Важіль до регулювання глибини пропилу
19. Кнопка блокування шпинделя
21. Кнопка ввімкнення лазерного пристрій
22. Лазер
23. Напрямна для паралельного різання

* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструменту та таким, що зображені на малюнку.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



УВАГА!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ Й АКСЕСУАРИ

1. Напрямна для паралельного різання - 1 шт.
2. Ключ накидний - 1 шт.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНІ ПРОПИЛУ



Глибину пропилу можна регулювати в діапазоні від 0 до 73 мм.

- Постлабіть важіль регулювання глибини пропилу (18).
- Відрегулюйте на потрібну глибину пропилу (скористайтеся шкалою).
- Заблокувати важіль регулювання глибини пропилу (18) (мал. А).

МОНТАЖ НАПРЯМНОЇ ДО ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПРОПИЛУ



В разі розпилу матеріалу на вузькі шматки рекомендуються користуватися напрямною до прямолінійного пропилу. Напрямна може кріпітися як з лівого, так і з правого боку устаткування.

- Постлабіть ручку блокування напрямної (6).
- Вкладіть напрямну рейку (23) у два послідовні отвори у рамці пилки (9).
- Відрегулюйте її на потрібну довжину (скористайтеся поділкою).
- Закріпіть напрямну до прямолінійного розпиловування (23) за допомогою ручки блокування (6) (мал. В).



Напрямну (23) також допускається використовувати до розпиловування під кутом від 0 до 45°.



Забороняється допускати тримати пальці чи руку позаду пилки, що працює. У випадку відбиття пилка здатна вплисти на руку, що здатне спричинитися до суттєвої травми.

ВІДСУВАННЯ НИЖНЬОГО КОЖУХУ



Внаслідок опору оброблюваного матеріалу нижній кожух (13) пильного диску (10) автоматично відсувається. Щоб відсунути його вручну слід пересунути важіль нижнього кожуху (4).

ВІДСМОКТУВАННЯ ПИЛУ



Пилка дискова обладнана піцівком відсмоктування пилу (1), що уможливлює відсмоктування пилу чи тирси, що повстae в процесі різання.

ПОРЯДОК РОБОТИ/РОБОЧІ НАЛАШТУВАННЯ

ВМИКАННЯ І ВІМИКАННЯ



Напруга живлення в мережі повинна відповідати характеристикам, вказаним у таблиці на пілці. У момент ввімкнення пилку слід тримати обома руками, оскільки момент електромотору може спричинити неконтрольоване відбиття електроінструменту.

Пам'ятайте, що після вимкнення пилки кнопкою ввімкнення пильний диск ще деякий час рухається.



Пилку обладнано кнопкою блокування кнопки ввімкнення (16), що призначена для запобігання самочинного ввімкнення електроінструмента.

ВВІМКНЕННЯ:

- Натисніть кнопку блокування кнопки ввімкнення (16) (мал. С).
- Натисніть кнопку ввімкнення (15).

ВИМКНЕННЯ:

- Відпустіть кнопку ввімкнення (15).

ІНДИКАТОР ПІД'ЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ



У момент під'єдання пилки до мережі живлення діод-індикатор (3) під'єдання до мережі загоряється.

КОРИСТУВАННЯ ЛАЗЕРОМ



Дивитися безпосередньо в джерело виходу лазерного променя або його відбиття у відблискій поверхні небезпечно; не допускається скріпувати лазер в бік людини.



Промінь лазера служить за своєрідну «указку» й дозволяє ретельніше контролювати лінії розпиловування.

Генератор лазерного променя (22), що становить частину конструкції інструмента, призначений до використання під час прецизійної розпиловки. У разі відсутності потреби в використанні лазерний пристрій слід вимкнути.

- Пересуньте перемикач ввімкнення лазера (21) у положення «ввімкнуто».
- З генератора виб'ється промінь, що позначиться червоною лінією на матеріалі.
- Розпиловування слід провадити вздовж цієї лінії.
- Після закінчення розпиловування генератор лазерного променя слід вимкнути.



Пил, що повстae внаслідок розпиловування матеріалу, здатен затягувати світло лазерного променя, тому генератор рекомендується періодично чистити.



Лінію різання визначає позначник лінії різання (7) та (8).

- На початку різання пилку слід ціпко тримати обома руками, за обидва руків'я.
- Пилку допускається вмикати тільки тоді, коли її розміщено здala від матеріалу, що підлягає розпиловуванню.
- Не допускається спричиняти на пилку зайвий тиск. Пилку слід провадити з помірним натиском, плавно.
- Після закінчення розпиловування слід зачекати, доки пильний диск повністю не зупиниться й тільки тоді вийняти його з матеріалу.
- Якщо розпиловування було перервано з якихось причин, то, перш ніж приступити до його відновлення, пилку слід витягти з матеріалу, вімкнути її зачекати, аж вона набере повну швидкість на яловому ході, а тоді обережно ввести пилку пильним диском у проріз у матеріалі, ѹ тільки тоді почати різання.
- Під час розпилу дерева впередерек волокна існує можливість задирання волокон дотори й відриву (ци тенденцію можна мінімізувати, якщо просувати пилку з малою швидкістю).
- Упевнітися, що нижній кожух відхиляється вперед-назад нормально і доходить до свого крайнього положення.
- Перш ніж приступати до роботи пилкою, упевнітися, що важіль регулювання глибини пропилу і колеса блокування нахилу опірної рамки міцно притягнуті.
- У пилці допускається використовувати виключно пильні диски відповідного зовнішнього діаметру і насадового отвору.
- Упевнітися, що матеріал, що розпиловується, знерушений.
- Ширшу частину рамки пилки слід розташовувати на тій частині матеріалу, що не відрізається.

Якщо розміри матеріалу є невеликими, матеріал укріплюють у теслярських лещатах. У разі якщо опірна рамка не спирається на матеріал, а знаходитьсь на висуві, існує ризик відбиття.

⚠️ Належне знерушення оброблюваного матеріалу та ціпке утримання пилки гарантує повний контроль під час праці з устаткуванням, що дозволяє запобігти ризику травматизму. Не допускається підймати спроби притримування коротких шматків матеріалу рукою під час їх перетину!

РОЗПИЛОВУВАННЯ ПІД КУТОМ

- Поставте колесо блокування механізму регулювання нахилу пильного диску (5) (мал. D).
- Встановіть опірну рамку (9) під бажаним кутом (від 0° до 45°), використовуючи позначки як орієнтир.
- Притягніть ручку блокування механізму нахилу рамки (5).

💡 Слід пам'ятати про те, що під час різання під кутом існує більший ризик появи явища відбиття (підвищена можливість заклиниення пильного диску), тому слід переконатися, що опірна рамка пилки спирається на поверхню, що її оброблюють, всією своєю поверхніко. Різання повинно виконуватися плавним рухом.

РІЗАННЯ ШЛЯХОМ ВРІЗАННЯ У МАТЕРІАЛ

💡 Перш ніж регулювати устаткування, його слід вимкнути й витягти виделку з розетки.

- Відрегулюйте глибину пропилу відповідно до товщини матеріалу.
- Пилку слід нахилити таким чином, щоб передня окрайка опірної рамки (9) спирається на матеріал, а позначка 0° — для розпиловування вздовж прямої лінії — знаходилася на лінії пропилу.
- Встановивши пилку в місці початку різання слід підняти нижній кожух (13) важелем нижнього кожуху (4) (пильний диск пилки знаходиться над матеріалом).
- Вейкінгіть електроінструмент і зачекайте, доки пильний диск не набере максимальну швидкість.
- Слід поступово опускати пилку, занурюючи пильний диск у матеріал (під час цього руху передня окрайка рамки пилки не повинна відриватися від поверхні матеріалу).
- Як тільки пильний диск почне різати, слід відпустити нижню частину кожуху пильного диску.
- Як тільки опірна рамка повністю ляже на матеріал, допускається розпочати різання, дотискаючи пилку вперед.
- Не допускається витягувати пилку з матеріалу, що оброблюється, або просувати її назад, якщо пильний диск рухається — це може спричинити відбиття пилки назад.
- Врізання завершують у порядку зворотному до його початку: пилку слід повернути довкола лінії стикання передньої окрайки опірної рамки з матеріалом, що оброблюється.
- Після закінчення різання слід зачекати, доки пильний диск повністю не зупиниться й тільки тоді вийняти його з матеріалу.
- В разі необхідності обробки кутів матеріалу слід завершити з використанням ножівки чи лучкової пилки.

РІЗАННЯ ТА ВІДРІЗАННЯ ВЕЛИКИХ ШМАТКІВ МАТЕРІАЛУ

💡 До перетинання великих листів матеріалу або дерев'яної дошки слід використовувати відповідні підпорки, щоб запобігти шарпанню пильного диску (явища відбиття) внаслідок заклиниення пильного диску в пропилі.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

💡 Перш ніж регулювати, ремонтувати устаткування, складати чи розкладати його, устаткування слід вимкнути кнопкою ввімкнення й витягти виделку з розетки.

ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ

- Чистити електроінструмент рекомендується безпосередньо після кожного використання.
- Не допускається чистити устаткування за допомогою води або іншої рідини.

• Устаткування допускається чистити виключно за допомогою сухої ганчірки, пензля або струменем стисненого повітря низького тиску.

• Не допускається використовувати при цьому ані мийні засоби, ані розчинники, оскільки вони здатні пошкодити пластикові елементи електроінструменту.

• Вентиляційні щілини у корпусі двигуна належить утримувати у чистоті, щоб запобігти перегріванню електроінструмента. Не допускається чистити вентиляційних отворів із використанням гострих предметів, наприклад, відкруточок або іншого інструменту.

• У разі пошкодження електричного дроту його слід на один із аналогічними характеристикиами. Будь-які сервісні та ремонтні роботи слід виконувати виключно в авторизованому сервісному центрі.

• У разі появи надмірного іскріння комутатора електроінструмент слід передати кваліфікованому спеціалістові на перевірку стану вугільних щіток двигуна.

• За нормальногорежиму праці пильний диск затуплюється через певний проміжок часу. Ознакою затуплення пильного диску є необхідність збільшення тиску до просування інструменту під час розпилу у матеріалі.

• Якщо кожух пильного диску пошкоджено, його слід негайно замінити.

• Пильний диск завжди повинен бути гострим.

• Устаткування зберігають у сухому місці, недоступному для дітей.

ЗАМИНА ПИЛЬНОГО ДИСКУ

• За допомогою ключа, що постачається в комплекті, відкрутити гайку, що кріпить пильний диск (12), рухом ліворуч.

• Щоб запобігти прокручуванню валу пилки під час відкручування гвинта, належить заблокувати вал кнопкою блокування валу (19) (мал. E).

• Зніміть зовнішній підкладочний комір (11).

• За допомогою важеля нижнього кожуху (4) відведіть кожух пильного диску (13) настільки, щоб він якомога більше сковався під верхньою частиною кожуха (2) (при цьому слід перевірити, чи працює пружина відведення нижнього кожуху).

• Після цього витягніть пильний диск (10) крізь щілину в опірній рамці пилки (9).

• Оберіть напрямок встановлення нового пильного диску таким чином, щоб різальні окрайки зубців пилки були скеровані відповідно до напрямку обертання, тобто напрямок стрілки на пильному диску та стрілки на верхньому кожусі пильного диску повинні співставати.

• Вставте пильний диск крізь щілину в опірній рамці й зафіксуйте його на валу пилки, дотримуючись зворотної від демонтажу послідовності дій.

• Встановіть зовнішній підкладочний комір (11) і притягніть гвинт, що притягує пильний диск (12), нагвинчуєчи праворуч.

💡 Зверніть особливу увагу, щоб встановити пильний диск у правильному напрямку. Напрямок обертання валу зазначенний стрілкою на кожусі пилки.

Особливу обачність зберігайте під час торкання пильного диску. Рекомендується вдягати захисні рукавиці з метою запобігання травм рук від контакту з гострими зубцями пильного диску.

ЗАМИНА ВУГІЛЬНИХ ЩІТОК

Вугільні щіточки у двигуні, що зносилися (тобто коротші за 5 мм), спалені чи тріснуті, слід негайно замінити. Завжди слід замінити обидві щіточки одночасно.

Заміну вугільних щіточок завжди слід доручати кваліфікованим спеціалістам і використовувати виключно оригінальні запчастини.

У разі будь-яких неполадок слід звертатися до авторизованого сервісного центру виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пилка дискова	
Характеристика	Вартість
Напруга живлення	230 В зм.стр.
Частота струму	50 Гц
Номінальна потужність	1800 Вт
Швидкість обертів без навантаження	5000 хв ⁻¹
Максимальний кут нахилу (осьового розпилу)	0° - 45°
Макс.діаметр зовнішньїй пильного диску	210 мм
Діаметр внутрішньїй пильного диску	30 мм
Максимальна глибина пропилу	73 мм
під кутом 90°	49 мм
під кутом 45°	
Клас електроізоляції	II
Клас лазера	2
Потужність лазера	< 1 мВт
Довжина хвилі	λ = 650 нм
Маса	5,5 кг
Рік виготовлення	2020

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛІВАНЬ

Інформація щодо галасу та вібрації



Рівень галасу, такі як рівень акустичного тиску L_p , та рівень акустичної потужності L_{W_A} , а також невизначеність вимірювання K, вказані в інструкції нижче, згідно зі стандартом EN 60745.

Амплітуда коливань або вібрації a_h і невизначеність вимірювання K визначаються згідно зі стандартом EN 60745 і наводяться нижче.

Зазначений у цій інструкції рівень вібрації (коливань) вимірюний згідно з визначеню стандартом EN 60745 процедурою вимірювання і може бути використаний до порівняльного аналізу електроінструментів. Він також годиться до переднього аналізу експозиції вібрації.

Вказаний рівень вібрації відповідає основним варіантам експлуатації електроінструменту. Якщо електроінструмент експлуатується з іншою метою або з іншими робочими інструментами, а також, якщо регламентні роботи не є адекватними або достатніми, рівень вібрації може відрізнятися. Вищезгадані причини можуть викликати підвищену експозицію вібрації протягом усього періоду експлуатації.

Для ретельного визначення експозиції вібрації слід взяти до уваги періоди, коли електроінструмент вимкнений або коли він ввімкнений, але не використовується у роботі. Таким чином, сумарна експозиція вібрації може виявлятися суттєво меншою. Слід впровадити додаткові заходи безпеки з метою захисту користувача від наслідків вібрації, таких як: догляд за електроінструментом і робочим інструментом, забезпечення відповідної температури руки, належна організація праці.

Рівень тиску галасу: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Рівень акустичної потужності: $L_{W_A} = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Значення вібрації (прискорення коливань) на задньому руціві: $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

Значення вібрації (прискорення коливань) на передньому руціві: $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА



Зупиніть продукти, що працюють на електричному живленні, не спід викиданням разом з побутовими відходами, а утилізуйте в спеціальних звалищах. Виробник про утилізацію можна отримати в продажі продуктів чи в органах місцевої адміністрації. Відправлювані електричні та електронні прилади містять речовини, що не є сприятливими для природного середовища. Обладнання, що не передається до переробки, може становити небезпеку для середовища та здоров'я людини.

* Виробник запишує за собою право вносити зміни.

«Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, з юридичною адресою в Варшаві, ul. Podgórczaka 2/4, (тут і далі згадуване як «Grupa Topex»), повідомляє, що всі авторські права на зміст даної інструкції (тут і далі називають «Інструкція»), в тому із її текстом, розміщені світлинами, схематичними рисунками, кресленнями, а також розташуванням текстових і графічних елементів належать виключно до Grupa Topex і застеженою відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право і споріднені права» (див. орган держдруку Польщі «Dz. U.» 2006 № 90 п. 631 з подальшими, які, колишнями, переробкою, публікацією, переробкою в комерційних цілях всієї Інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Grupa Topex суворо заборонене. Недотримання до цієї вимоги тягне за собою цивільну та карну відповідальність.



EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

KÖRFÜRÉSZ 58G493

FIGYELEM: FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ÖRIZZ MEG KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÖRFÜRÉSZ HASÍTÓ ÉK NÉLKÜLI BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM:



Az alábbi, a veszélyekkel kapcsolatos figyelmeztetésekben és a biztonsággal kapcsolatos útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzesethez és/vagy komoly sérülésekhez vezethet.

VESZÉLY

- A kezét tartsa távol a fűrészelt helyétől valamint a fűrésztárcsától. A másik kezével fogja a kiegészítő fogantyút vagy tartsa azt a motor burkolatán. Két kezével fogva a körfürész csökkent a fűrésztárcsával történő megsérülés veszélye.
- Ne nyúljon a fűrészelt anyag alá. A védőlemez nem védi a megmunkált anyag alatt forgó fűrészkarongtól.
- Állítsa be a munkadarab vastagsága szerint megfelelő vágási mélységet. Ajánlott, hogy a vágókorong a vágott munkadarabból majdnem egy fog magassággal álljon ki.
- Ne tartsa a munkadarabot fűrészelt közben a kezében vagy a lábán. A munkadarab rögzítése le biztonságos módon. A megmunkált tárgy rögzítése fontos, hogy elkerülje a testtel való érintkezést, a vágókorong beszorulásának, vagy a vágás bizonnyal talanságának veszélyét.
- A körfürész a munka közben fogja az erre rendeltetett, szigetelt részénél.
- Különös óvatossággal járjon el, hogy a forgásban levő vágókorong ne érintkezzen feszültség alatt levő vezetékekkel, vagy körfürész feszültsékgábelével. Az elektromos szerszám fém részeinek "feszültség alatt levő vezetékekkel" való érintkezése az operátor áramütéséhez vezethet.
- Hosszanti vágás esetén használja a párhuzamos vezetősínt, vagy az élvezetőt. Javitja a vágás pontosságát és csökkenti a forgásban levő vágókorong beszorulásának lehetőségét.
- Csak megfelelő felfogó furatú fűrésztárcsákat használjon. A rögzítő feszékbe nem illő tárcsák excentrikusan foroghatnak, elveszítve a kontrollt a vágás felett.

i. Tilos sérült vagy nem megfelelő alátétet, vagy csavart használni a vágókorong rögzítéséhez. A vágókorong rögzítéséhez használt alátétek és csavarok speciálisan a körfürészhez kerültek megtervezésre, az optimális működés és a biztonságos használat számára.

Visszarúgás, a visszarúgás oka és a visszarúgás megelőzése.

- A visszarúgás a körfürész hirtelen felemelkedése és hátraugrása az operátor irányában, amelyet a beszorult, leblokkolt vagy helytelenül vezetett fűrésztárcsából eredő kontrollálatlan vágás okoz;
- Amikor a körfürész tárcsája beakad, vagy beszorul a tárcsa megáll és a motor reakciója a körfürész hirtelen hátraugrását eredményezi az operátor irányába;
- Amikor a körfürész el van fordulva, vagy rosszul van beállítva a vágott munkadarabban, a fűrész fogai az anyagból kiemelkedve a vágott anyag felületére üthetnek, a fűrész felemelkedését és az operátor felé történő visszarúgását váljtják ki.

A visszarúgás a körfürész nem megfelelő használatából, vagy a nem megfelelő eljárásból illetve üzemű körülmenyekből fakad és az alább megadott óvattossági intézkedések betartásával elkerülhető.

a. A körfürész minden két kezelő fogja, a kezét pedig tartsa olyan helyzetben, hogy kibírja a visszarúgást. Álljon a fűrész egyik oldalára, ne álljon a vágási vonal megosztásában. A visszarúgás a körfürész hirtelen hátra rántja, de a visszarúgás erejét az operátor tudja kontrollálni, ha betartja a megfelelő óvattossági intézkedéseket.

b. Amennyiben a fűrésztárcsa beszorul a munkadarabba, vagy bármilyen ok miatt nem vág, akkor a működtető kapcsoló felengedése után egészen addig tart a mozdulatlanul a gépet, amíg a fűrésztárcsa teljesen le nem áll. Ne próbálkozzon a gép hátrafelé húzássával vagy a tárcsa munkadarabból való kiemelésével, ha fűrésztárcsa még forog, mert a visszarúgást eredményezhet. Keresse meg a fűrésztárcsa elakadásának okát és a munka folytatása előtt azt szüntesse meg.

c. Amennyiben a körfürész a munkadarabban újra kívánja indítani, akkor állítás a fűrésztárcsát a vágási vonalba és ügyeljen arra, hogy a fogak ne akadjanak el az anyagban. Amennyiben a körfürész üjből elindításakor a fűrésztárcsa elakad, akkor az kitolódhat, vagy visszarúgást okozhat a megmunkált anyaghoz viszonyítva.

d. A nagy lapokat támassza ki, minimalizálva beszorulás és a visszarúgás veszélyletét. A nagy lapok hajlamosak a saját súlyuk hatására elhajolni. A támazokat a lap alá két oldalról kell betenni, a vágási vonal közelében és a lap szélehez közelebb.

e. Életlen és sérült fűrésztárcsákat ne használjon. Az életlen, vagy a helytelenül bedéált fűrésztárcsák rosszul vágják az anyagot, továbbá a vékony hézagból eredő nagy súrlódás miatt a fűrésztárcsa beszorulhat, ami a gép visszarúgását okozhatja

f. A vágás előtt biztosan rögzítse a vágási mélység és a döllétszög szabályozóit. Amennyiben a körfürész beállításai a vágás közben megváltoznak, az beszorulást és visszarúgást eredményez

g. Különösen ügyeljen, vágásfalakban mély bevágásokat készít. A fűrésztárcsa kívülről nem látható, idegen tárgyat vághat, ami visszarúgásból vezethet.

Az alsó védőburkolat szerepe

a. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat megfelelően a helyen van. Ne használja a körfürész, ha az alsó védőburkolat nem mozog akadálymentesen, illetve az nem zárol be azonnal. Az alsó védőburkolat nyitott helyzetben hagyni, vagy kitámasztani tilos. A körfürész leejtése esetén az alsó védőburkolat elgorbúlhét. Az alsó védőburkolatot készel megossza meg és ellenőrizze, hogy a védőburkolatnak akadály nélkül elfordul, valamint egy beállítási szögben, vagy vágási mélységeben sem ér hozzá a fűrésztárcsához vagy a gép más részéhez.

b. Ellenőrizze le az alsó védőburkolat visszahúzó rugójának a működését. Amennyiben a védőburkolat vagy a visszahúzó rugó nem működik megfelelően, akkor azt a használat előtt javítsassa meg. Az alsó védőburkolat működését sérült

alkatrészek, ragadós lerakódás vagy beszorult forgács is lassíthatja.

c. Az alsó védőburkolatot csak különleges fűrészeli munkánál, mint a „besüllyesztés” vagy „összetett fűrészeli”, szabad kézzel kinyithi. A védőburkolat karjánál megfogva kell a védőburkolatot elforgatni, és azt akkor kell elengedni, amikor a fűrésztárcsa már az anyagba merült. minden más esetben a védőburkolat automatikus működését kell alkalmazni.

d. A fűrészgép asztalra, padlóra stb. lehelyezése előtt ellenőrizze, hogy az alsó védőburkolat letakarja a fűrésztárcsát. Amennyiben a védőburkolat nem takarja a fűrésztárcsát, akkor a még forgó fűrésztárcsa hátrafelé fog mozogni, vágva az újtába eső tárgyat. Vegye figyelembe a kikapcsolás után a tárcsa megállásához szükséges időt.

További biztonságot érintő ajánlások

Óvattossági intézkedések

- Ne használjon sérült, deformálódott fűrésztárcsát.
- Ne használjon csiszolótárcsát.
- Csak a gyártó által ajánlott, az EN 847-1 szabvány követelményeinek megfelelő fűrésztárcsát használjon.
- Ne használjon olyan fűrésztárcsát, mely nem rendelkezik vidálatbértes fogazattal.
- **Bizonyos fajták fűrészeli során keletkező por az egészségre ártalmas.** A porokkal való közvetlen kapcsolat allergiás reakciót, és/vagy légiúti megbetegedést válthat ki a operátornál, vagy a közelben tartózkodó személyeknél. A tölg és a bükk pora rákeltő, főképpen a megmunkáló (impregnáló) szerekkel összekapcsolva.
- Használja a megfelelő személyes védőeszközöket:
 - hallásvédelmi eszközöket a hallásromlás kockázatának csökkentésére,
 - szemvédelő eszköz,
 - légzésvédelmi eszközöket, hogy csökkentse a káros porok belégzésével járó kockázatokat,
 - védőkesztyűt a fűrésztárcsák és más éles, durva felületű tárgyak megfogásához (a fűrésztárcsákat lehetőség szerint a furatuknál fogva tartja).
- Fa vágásakor alkalmazzon csatlakoztatott a porelszívó rendszert.

Biztonságos munkavégzés és karbantartás

- A fűrésztárcsát a vágandó anyagnak megfelelően kell megválasztani.
- Tilos a gérvágó fűrész a fa és fajta anyagotól eltérő anyagok vágására használni.
- A fűrész üzemeltetése tilos védőborítás nélkül, és akkor is, ha az megszorult.
- A gép körül a padló legyen jó állapotban, laza anyagok és kiálló részek nélkül..
- Biztosítja a munkahelyen a megfelelő világítást.
- A gép kezelőjét megfelelő oktatásban kell részesíteni a berendezés kezeléséről, használatáról, a munkavégzés módjáról.
- Csak éles fűrésztárcsát használjon.
- Vegye figyelembe a tárcsán feltüntetett maximális sebességet.
- Ellenőrizze, hogy az alkalmazott alkatrészek a gyártói előírásoknak megfelelnek.
- Csatlakoztassa le a fűrészgépet a feszültségről a karbantartási munkák végzésékor
- Amennyiben a munka közben a vezeték megsérül, haladéktalanul kapcsolja le a tápot. A TÁP LEKAPCSOLÁSA ELŐTT NE ÉRJEN A VEZETÉKHEZ.
- Ha a fűrészgép lezerfertéttel felszerelt, a feltét cseréje más típusú lezerrel tilos, a javításokat pedig szervizzel kell elvégezni. Ne irányítsa a lézert ember és állat irányába.
- Ne használjon helyhez kötött elektromos szerszámokat. Fűrészszasztal való működtetésre nem alkalmas.
- A megmunkálandó anyagot stabil aljzatra kell helyezni és az elmozdulás elkerülése érdekében befogókkal, vagy satuban

- kell rögzíteni kell.** A munkadarab ilyen módon történő rögzítése biztonságosabb, mint azt a kézben tartani.
- Az elektromos szerszám félrétele előtt várja meg, mik a fűrésztárcsa leáll. A fűrésztárcsa beakadhat és az elektromos szerszám fölötti uralom elvesztését okozhatja.

A LÉZERESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK BIZTONSÁGI ELŐIRÁSAI

A fűrészgéphez beszerzett lézerszűköz a 2. osztályba sorolt, maximális teljesítménye <1 mW, a sugárzás hullámhossza $\lambda = 650$ nm. Az ilyen lézerszűkök a szemre nem jelentenek veszélyt, ettől függetlenül kerülje a közvetlen benézetést a fényforrásba (ez pillanatnyi vakságot okozhat).

FIGYELMEZTETÉS. Tilos közvetlenül a lézerforrásba nézni. Ez veszélyes lehet. Tartsa be az alább felsorolt biztonsági rendszabályokat.

- A lézerszűköt a gyártó utasításainak megfelelően használja.
- Tilos a lézersugarat szándékosan vagy véletlenül emberekre, állatokra, a megmunkálandó munkadarabon kívül bármíránya írányítani.
- Tilos a lézersugarat emberek, állatok szemére írányítani 0,25 másodpercnél hosszabb időre, akár véletlenül is, pl. tükröző felület közvetítésével.
- Minden esetben gyöződjön meg arról, hogy annak a felületeinek, amelyre írányítani akarja a sugárnyalapot, nincsenek visszatákrózó felületei.
- A fényes acéllemez (vagy egyéb, fényvisszaverő felületű anyag) kizárája a lézerfény használatát, mivel ez a sugárnyalapot veszélyes visszatákrózéshöz vezethet a gép kezelője, más személyek vagy állatok irányába.
- Tilos a beszerelt lézerszűköt más típusúra cserélni. Bármiféle javítást csak a gyártó vagy általa meghatalmazott személy végezhet.




FIGYELEM! A fentiekben megadottaktól eltérő rendszabályok alkalmazása a lézersugár okozta veszélyek előidézését vonhatja maga után!

FIGYELEM! A berendezés beltéri alkalmazásra szolgál.

Az önmagában is biztonságos szerkezeti felépítés, a biztonsági megoldások és a kiegészítő védőfelszerelések alkalmazása mellett is mindenkoran a munkavégzés közben bekövetkező balesetek minimális veszélye.

Az alkalmazott jelzések magyarázata:

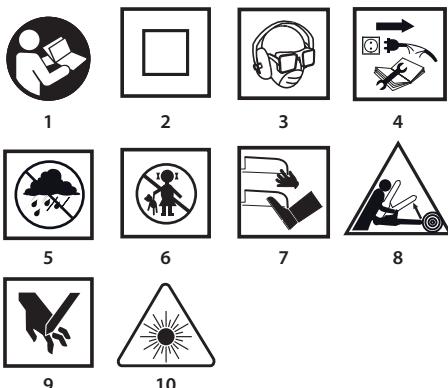

- Olvassa el a használati utasítást, tartsa be a benne található figyelmeztetéseket és biztonsági szabályokat!
- A berendezés II. érintésvédelmi osztályú.
- Alkalmazza az egyéni védőeszközököt (védőszemüveget, hallásvédező eszköz, arcmaszkat)
- Karbantartás, javítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
- Óvja az esőtől.
- Gyereket ne engedje a berendezéshez.
- Ne közelítse a végtagjait a vágó részekhez!
- Visszarágásból eredő veszély.
- Vigyázat, kéz sérülésének, ujjak levágásának veszélye.
- Figyelem: Lézer sugárzás.

FELPÍTÉSE ÉS RENDELTELTELÉTE

A körfürész II. érintésvédelmi osztályba sorolt elektromos kézi szerszám. A berendezés meghajtását egyfázisú, kommutátoros elektromotor végzi. Az ilyen típusú elektromos szerszámokat széles körben alkalmazzák fa és fa származású anyagok vágásához. Ne használja túzfűrész aprítására. A fűrész megadottakkal eltérő céral történő alkalmazása rendeltetéssellenes használatnak minősül. A fűrészgépet kizárolag a hozzá alkalmas, vidiabétes fogatával fűrésztárcsával szabad használni. A körfürész egyszerű munkához szolgálhat mindenkorban, valamint bármirendű önálló amatőr (barkács) munkához került megtervezésre.

Tilos az elektromos szerszámot rendeltetésétől eltérő célra alkalmazni.

AZ ÁBRÁK LEÍRÁSA

Az alábbi számozás a gép elemeinek a jelen használati utasítás ábrái szerinti jelöléseit követi.

- Porelvezető csonk
- Felső védőborítás
- Feszültség csatlakoztatását jelző kijelző
- Alsó védőborítás emelőkarja
- Szög beállító rögzítőcsavar
- Párhuzamos vezetősnél rögzítő csavar
- Vágási vonal mutató 45°-os vágáshoz
- Vágási vonal mutató 0°-os vágáshoz
- Talp
- Vágó tárcsa
- Rögzítőgyűrű alátét
- Vágókorong rögzítő csavar
- Alsó védőborítás
- Első markolat
- Kapcsoló
- Kapcsoló blokád gomb
- Fő markolat
- Vágási mélység határoló kar
- Orszázar gomb
- A lézer kapcsolója
- Lézer
- Párhuzamos vezetősnél

* Előfordulhatnak különbségek a termék és az ábrák között.

AZ ALKALMAZOTT PIKTÓGRAMOK LEÍRÁSA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS / BEÁLLÍTÁS



TÁJÉKOZTATÓ

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

- Párhuzamos vezetősnél - 1 db
- Csillagkulcs - 1 db

A MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSE

VÁGMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A vágási mélységet az egyenes szögben történő vágásnál 0 - 73 mm között lehet szabályozni.

- Lazítsa meg a vágási mélység rögzítő karját (18).
- Állítsa be a kívánt vágási mélységet (a skála kihasználásával).
- Rögzítse a vágási mélység kart (18) (**A ábra**).

A PÁRHUZAMVEZETŐ FELSzerelÉSE

A munkadarab vékony darabokra vágásánál használja a párhuzamvezetőt. A párhuzamvezető az elektromos szerszám jobb vagy bal oldalán felszerelhető.

- Lazítsa meg a párhuzamvezető (6) marokcsavarját.
- Helyezze be a párhuzamvezető léget (23) a körfűrész talpában levő két nyílásba (9).
- Állítsa be a kívánt távolságát (a skála kihasználásával).
- Rögzítse a párhuzamvezetőt (23) a párhuzamvezető marokcsavarjával (6) (**B ábra**).

A párhuzamvezető (23) ferde vágásnál is alkalmazható, 0° és 45° fok között.

Ügyeljen rá, hogy a működésben levő körfűrész mögé ne kerüljön a keze vagy az ujja. A visszarágás esetén a körfűrész a kézre eshet le, ami komoly testi sérülésekhez vezethet.

AZ ALSÓ VÉDŐBORITÁS KINYITÁSA

A fűrésztárcsa (10) alsó védőborítása (13) a vágott anyaggal érintkezve automatikusan elhúzódik. Az alsó védőborítás kézzel is elhúzható az alsó védőborítás emelőkarjával (4).

PORELVEZETÉS

A körfüréről porelvezető csonkkal (1) rendelkezik, mely lehetővé teszi a vágás közben keletkező forgács és por elvezetését.

MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A hálózati feszültségeknek meg kell egyeznie a fűrészgép gyári adattabláján feltüntetett feszültséggel. A körfűrész a bekapcsolásakor fogja két kézzel, mert a motor forgatónyomatéka az elektromos szerszám hirtelen elfordulását okozhatja.

Emlékezzen rá, hogy a körfűrész kikapcsolása után annak mozgó részei még ideig forgásban vannak.

A körfűrész a véletlen elindítás ellen védő biztonsági kapcsolóval (16) rendelkezik.

Bekapcsolás:

- Nyomja be az indító kapcsoló biztonsági reteszét (16) (**G ábra**).
- Nyomja meg a kapcsolót (15).

Kikapcsolás:

- Engedje fel az indítókapcsoló gombját. (15).

FESZÜLTÉSG CSATLAKOZTATÁSÁT JELZŐ KIJELZŐ

A körfűrész hálózati aljzatba csatlakoztatásakor a feszültség csatlakoztatását jelző kijelző (3) világítani kezd.

A LÉZER MŰKÖDÉSE

Tilos közvetlenül a lézernyalábba, vagy annak tükröző felületről visszavert fényébe nézni és tilos a lézernyalábot mások felé fordítani.

A lézernyaláb fénye lehetővé teszi a készített vágás vonalának jobb felügyeletét.

A körfűrész felszerelését kepező lézer generátor (22) a precíz vágást szolgálja. A lézeregyiséget ki kell kapcsolni, ha azt nem használja.

- A lézeregyiség (21) kapcsolóját állítsa bekapcsolt helyzetbe.
- A lézer a munkadarabon látható vörös vonalat generál.
- A vágást ennek a vonalnak mentén kell elvégezni.
- A vágás után a lézert kapcsolja ki.



A vágás közben keletkező fűrészpor tömpithető a lézer fényét, ezért a lézerforrás lencséjét időnként tisztítja meg.

VÁGÁS



A vágás vonalát a vágási vonal mutató (7) vagy (8) mutatja.

- A munka elkezdésekor a körfűrész biztosan, két kézzel kell fogni a két markolatnál fogva.
- A körfűrész csak akkor szabad beindítani, ha a fűrésztárcsa nem érintkezik a vágandó anyaggal.
- Nem szabad a körfűrész túlzott erővel nyomni, nyomja folyamatos, mérsékelt erővel.
- A vágás befejezése után várja meg, míg a fűrésztárcsa teljesen leáll.
- Amennyiben a vágás a tervezett befejezése előtt megszakításra kerül, a folytatáskor a körfűrész beindítása után először várja meg, míg az eléri a maximális fordulatszámát és ezután vigye be óvatosan a fűrésztárgyat a vágott anyag hézagába.
- Az anyagszerkezet (fa) keresztrányú vágásakor az anyag Hajlamos felemelkedni és leszakadni (a körfűrész lassú előtolásával a jelenség minimalizálható).
- Gyöződjön meg arról, hogy az alsó védőborítás egészen a szélső helyzetéig elmozdul.
- A vágás elkezdése előtt ellenőrizze, hogy a vágási mélység marokcsavar és a szög beállító rögzítőcsavarok megfelelően meg vannak húzva.
- A körfűrészhez kizárolagosan megfelelő külső átmérőjű és megfelelő beépítési furat átmérőjű fűrésztárcsát szabad használni.
- A vágott anyagot biztos módon rögzíteni kell.
- A körfűrész szélesebb talpát az anyag azon oldalára kell helyezni, amely nincs vágva.



Amennyiben az anyag mérete nem túl nagy, az anyagot asztalos szírítóval kell rögzíteni. Amennyiben a körfűrész talpa nem csúszik az anyagon, hanem felemelkedik, fennáll a visszarágás jelenségenek veszélye.



A vágott anyag megfelelő rögzítésével és a körfűrész biztos megfogásával biztosítható az elektromos szerszám munkájának teljes kontrollálása, ami által elkerülhető a testi sérülés veszélye. Tilos a rövid munkadarabok kezelő történő tartásával próbálkozni.

FERDE VÁGÁS



Lazítsa fel a talp beállítási marokcsavart (5) (**D ábra**).

- Állítsa be a talpat (9) a kívánt szögbé (0° és 45° között) a skála segítségével.

Húzza meg a talp beállítási marokcsavart (5).



Ügyeljen rá, a ferde vágáskor nagyobb a visszarágási jelenség bekövetkezésének veszélye (nagyobb a fűrésztárcsa besorolásának esélye), ezért különösen ügyeljen rá, hogy a körfűrész talpa teljes felületével felfelüködjön a megmunkált anyagra. A vágást folyamatos mozgással végezze.



VÁGÁS VÁJÁSSAL AZ ANYAGBAN



A szabályozás elkezdése előtt csatlakoztassa le a körfűrész a feszültségről.



- Állítsa be a vágott anyag vastagságának megfelelő kívánt vágási mélységet.
- Döntse be a körfűrész úgy, hogy a talp első része (9) tágasodjon a vágandó anyagra és az merőleges vágás 0° mutatója a tervezett vágónal legyen.
- A körfűrész vágás elejére állítása után emelje fel az alsó védőburkolatot (13) az alsó védőburkolat emelőkarjának segítségével (4) (a körfűrész tárcsája az anyag felett van).
- Indítsa el az elektromos szerszámat és várja meg, míg a fűrésztárcsa el nem éri maximális fordulatszámát.
- Fokozatosan engedje le a körfűrész, belemerülve a fűrésztárcsával az anyagra (a művelet közben a körfűrész talpának első részének érintkeznie kell az anyag felületével).
- Amikor a fűrésztárcsa elkezdi a vágást, engedje el az alsó védőburkolatot.

- Amikor a körfürész talpa teljes felülettel illeszkedik az anyaghoz, folytassa a vágást, előretolva a körfürész.
- Tilos a forgásban levő fűrésztárcsájú körfürészt hátrahúzní, mert a visszarúgási jelenséggel fenyeget.
- A kivágás a vágás elkezdésével ellentétes módon kell befejezni, megemelv a körfürész a körfürész talpának első része és a megmunkált anyag érintkezési vonalának tengelyében.
- A körfürésznek az anyagból történő kiemelése előtt várja meg, miig a kikapcsolás után a fűrésztárcsa teljesen leáll.
- Amennyiben az szűksges, a sarkakat kezi fűréssel, vagy pengés fűréssel készre kell munkálni.

NAGYMERÉTŰ DARABOK VÁGÁSA VAGY LEVÁGÁSA

 Nagyobb lapok vagy deszkák vágásakor azokat megfelelően ki kell támasztani, a fűrésztárcsa esetleges rántása (visszarúgási jelenség), a fűrésztárcsa hézagban történő beszorulásának elkerülése végett.

KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

 A telepítéssel, szabályozással, javítással vagy kezeléssel kapcsolatos bármiremű tevékenység megkezdése előtt húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.

KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁSA

- i minden esetben ajánlott a használat befejeztével azonnal megtisztítani a szerszámat.
- A tisztításához ne használjon vizet vagy egyéb folyadékot.
- A berendezést ecsettel vagy alacsony nyomású sűrített levegővel kell tisztítani.
- Ne használjon tisztítószert vagy oldószerét, mert megrongálhatják a műanyagból készült alkatrészeket.
- Rendszeresen tisztítsa ki a motor házának szellőzőnyílásait, hogy megelölje ezzel a berendezés esetleges túlmelegedését. Tilos a szellőző nyílások tisztításakor azokba csavarhúzót, vagy ahhoz hasonló éles tárgyat bedugni.
- Amennyiben a hálózati kábel megsérül, vigye a berendezést szervizbe azonos paraméterű kábelre való cserélés érdekében. Ezt a műveletet szakképzett szakemberre kell bízni, vagy a berendezést szervizbe kell vinni.
- Amennyiben a kommutátor túlzott mértékben szkrázik, szakképzett személlyel ellenőriztesse a motor szénkefénél állapotát.
- A normális használat alatt a fűrésztárcsa egy idő után eléltetlenedik. A fűrésztárcsa eléltetenedését jelzi, ha a vágás közben nagyobb erőt kell kifejteni a körfürész eltolásához.
- Amennyiben a fűrésztárcsa sérülése kerül megállapításra, azt haladéktalanul ki kell cserélni.
- A fűrésztárcsának mindenkor száraz, gyermekekkel elzárt helyen tárolandó.

A VÁGÓTÁRCSA CSERÉJE

- i A mellékelt kulcs segítségével csavarozza ki, balra forgatva a fűrésztárcsát rögzítő csavart (12).
- A körfürész orsója forgásának megakadályozására, a fűrésztárcsát rögzítő csavar kicsavarozásakor reteszelje az orsót az orsó reteszelt gombbal (19) (E ábra).
- Szerelje le a külüs karima alátétét (11).
- Az alsó védőborítás emelőkarjának (4) segítségével tolja el az alsó védőborítást (13) úgy, maximálisan tűnjön el a felső védőborításban (2) (eközben ellenőrizze az alsó védőborítás rugójának állapotát és működését).
- Tolja ki a fűrésztárcsát (10) a körfürész talpában levő nyílásban keretszül (9).
- Állítsa az új fűrésztárcsát olyan helyzetbe, hogy a fűrésztárcsa fogainak beállítása és az azon levő nyílak teljes egészében megfeleljenek a felső védőborításon található nyíl által mutatott iránynak.

- Tojja be a fűrésztárcsát a körfürész talpában levő nyílásban keresztül és szerelje fel az orsóra úgy, hogy rá legyen tolva a belső karima felületére és központosan helyezkedjen el.
- Szerelje fel a külüs karimás alátéttel (11), balra forgatva a fűrésztárcsát rögzítő csavart (12).

 Ügyeljen rá, hogy a fűrésztárcsát a fogak megfelelő irányba állításával szerelje fel. Az elektromos szerszám orsójának forgási irányát a körfürész házán található nyíl jelzi.

Legyen különösen óvatos a fűrésztárcsa megfogásánál. Viseljen védőkesztyűt, hogy megvéde kezét a fűrésztárcsa igen éles fogainak megerintésétől.

A SZÉNKEFÉK CSERÉJE

 A motor elhasználódott (5 mm-nél rövidebb), elégett vagy megrepedt szénkefét azonnal ki kell cserélni. A két szénkefét minden esetben együtt kell cserélni.

A szénkefék cserejét kizárolag szakemberrel végeztesse, és kizárolag eredeti alkatrészek felhasználásával.

 Bármiélfelmerülő meghibásodás javítását bízza a gyártó márkaszervizére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

NÉVLEGES ADATOK

Körfürész		
Paraméter	Érték	
Tápfeszültség	230 V AC	
Hálózati frekvencia	50 Hz	
Névleges teljesítmény	1800 W	
Forgási sebesség terhelés nélkül	5000 min ⁻¹	
Ferdevágási tartomány	0° - 45°	
A vágótárcsa max. külső átmérője	210 mm	
A vágótárcsa belső átmérője	30 mm	
Maximális vágásmélység	90° szög alatt 45° szög alatt	73 mm 49 mm
Érintésvédelmi osztály	II	
Lézervédelmi osztály	2	
A lézer teljesítménye	< 1 mW	
A sugárzás hullámhossza	λ = 650 nm	
Tömeg	5,5 kg	
Gyártás éve	2020	

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK

Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk.

 A kibocsátott zaj szintje, valamint a kibocsátott LP_A hangnyomás-szint, valamint az L_{WA} hangteljesítmény-szint és a K mérési pontatlanság az alábbiakban az EN 60745 szabvány szerint került megadásra.

Az a rezgési érték és a K mérési pontatlanság az EN 60745 szabvány szerint alább került megadásra.

A jelen útmutatóban leírjebb megadott rezgési szint az EN 60745 szabvány szerint meghatározott mérési folyamatban került meghatározásra és alkalmazható az elektromos szerszámok összehasonlítására. Szintén felhasználható a rezgés mértékének előzetes felbecsülésére.

A megadott rezgési szint az elektromos szerszám alapvető alkalmazásaira vonatkozik. Amennyiben az elektromos szerszám egyéb alkalmazásokra vagy egyéb munkaszerszámokkal kerül használásra, vagy ha nincs kellő módon karbantartva, a rezgés szintje módosulhat. A fent megadott okok növelhetik a rezgés mértékét a munkavégzés folyamata alatt.

A rezgés mértékének felbecsüléséhez vegye figyelembe azokat az időszakokat, amikor az elektromos szerszám kí van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs használataban. Ezzel a módszerrel az össz rezgés mértéke lényegesen kisebb lehet. További biztonsági intézkedéseket kell megtenni a felhasználó rezgés hatása elleni védelem érdekében: tartsa karban az elektromos szerszámat és a munkaszámot, ügyeljen a kezek megfelelő hőmérsékletére, melegenfelüli munkaszervezés.

Hangnyomás-szint: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Hangteljesítmény-szint: $L_{WA} = 107,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Rezgésgyorsulás (hátsó markolat): $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Rezgésgyorsulás (elülső markolat): $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos üzemű termékeket ne dobja ki a házi szemettel, hanem azt adj le hulladékkezelésre, hulladékgyűjtésre szakosodott helyen. A hulladékkezelésben kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a termék kereskedőjétől, vagy a helyi hatóságoktól. Az elhasználtot elektromos- és elektronikai hulladék kezelésének területén környezetet hárít anyagokat tartalmaznak. A hulladékkezelésnek, az újrahasznosításnak nem állavéttetőként potenciális veszélyforrást jelentenek a környezet és az emberi egészség számára.

* A változtatás jogá fenntartva!

- e. În timpul funcționării, țineți ferăstrăul de suprafețele izolate pentru acest scop.

- f. Dacă în timpul realizării unor lucrări unde dispozitivul ar putea contacta acasănumi cabluri electrice, pentru siguranță personală, aparatul trebuie să fie izolat de elementele izolate a mărulerii. Contactul cu cablul de alimentare „sub tensiune electrică” poate provoca un transfer de tensiune electrică pe părțile metalice ale dispozitivului, ceea ce ar putea provoca un soc electric.

- g. La tăierea longitudinală utilizăți întotdeauna un opritor sau un ghidaj de margine drept.** Acestea vor îmbunătăți precizia tăierii, diminuând totodată posibilitatea blocării pânzei de ferăstrău.

- h. Utilizați întotdeauna pânze de ferăstrău cu dimensiunea corectă și orificiul de prelucrare potrivit. Pânzele de ferăstrău inadecvate pentru piesele de montaj ale ferăstrăului vor funcționa neuniform, provocând pierderea controlului.**

- i. Nu utilizați niciodată řaibe supor sau ſuruburi deteriorate sau necorespunzătoare pentru pânza de ferăstrău. Řaible supor și ſuruburile pentru pânza de ferăstrău au fost construite special pentru ferăstrăul dvs., pentru o performanță optimă și funcționare sigură.

Reculul, cauzele reculului și indicații corespunzătoare de siguranță.

- Reculul reprezintă reacția bruscă provocată de pânza de ferăstrău

- Prinse, blocată sau reglată incorrect, cauzând ridicarea ferăstrăului în mod necontrolat și deplasarea acestuia din piesa de prelucrat către operator
 - Atunci când pânza de ferăstrău se prende sau se blochează în fanta de tâiere care se închide, aceasta se oprește, iar forța motorului aruncă aparatul înapoi în direcția operatorului;
 - Atunci când pânza de ferăstrău se întoarce sau este reglată incorrect, dintii de la marginea posterioară a pânzelor se pot bloca în suprafața piesei de prelucrat provocând ieșirea pânzei de ferăstrău din fanta și deplasarea ferăstrăului în direcția operatorului.

Reculul reprezintă consecința utilizării eronate sau defectuoase a ferăstrăului. Reculul poate fi evitat adoptând măsuri de precauție adecvate, precum cele descrise în continuare.

- a. Înțeji ferăstrăul cu ambele mâini și poziționați brațele astfel încât să puteți contracara forța reculului. Stați întotdeauna lateral față de pânza de ferăstrău, nu poziționați niciodată pânza de ferăstrău în linie dreaptă cu corpul dvs. În cazul reculului, ferăstrăul circular poate sări înapoi, însă operatorul poate stăpâni forța reculului prin măsuri de precauție adecvate.

- b. În cazul blocării pânzei de ferăstrău sau al interruperii activității, opriți ferăstrăul și mențineți-l stabil în material până la oprirea pânzei de ferăstrău. Nu încercați niciodată să scoateți ferăstrăul din piesa prelucrată sau să îl trageți înapoi pe durata mișcării pânzei de ferăstrău, deoarece altfel se poate produce un recul. Identificați și remediați ceea ce blochează pânza de ferăstrău.

- c. Dacă dorîți să reporniți ferestrăul blocat în piesă de prelucrat, centrați pânza de ferestrău în fantă și verificați că dacă dinții ferestrăului nu sunt prinși în piesă prelucrată. Dacă pânza de ferestrău se blochează, acesta poate ieși din piesă de prelucrat sau poate provoca un recul la repornirea ferestrăului.

- d. Sprinjiniți plăcile de mari dimensiuni pentru a reduce la minimum riscul unui recul prin blocarea pânzei de ferăstrău. Plăcile de mari dimensiuni se pot curba sub greutatea proprie. Plăcile trebuie sprinjite pe ambele laturi, atât în apropierea fantei de tâiere cât și la margine.

e. Nu utilizați pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate. Pânzele de ferăstrău cu dinți tocși sau reglați incorrect, din cauza unei fante de tâiere prea înguste, provoacă un nivel ridicat de freare, blocarea

- pânza de ferăstrău și recul.

f. Înaintea tăierii fixați reglajele pentru adâncimea de tăiere și unghiul de tăiere. Dacă reglajele se modifi că pe durata tăierii, pânza de ferăstrău se poate bloca provocând recul

g. Manifestați precauție deosebită în special la tăierea în pereti sau alte zone invizibile. La tăiere, pânza de ferăstrău se poate bloca în obiectele ascunse provocând recul

**TRADUCERE A
INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE
FERĂSTRĂU CIRCULAR
58G493**

NOTĂ: ÎNAINTE DE UTILIZAREA DISPOZITIVULUI TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE ȘI S-O PĂSTRAȚI PENTRU URMĂTOAREA FOLOSIRE.

NORME SPECIFICE DE SIGURANĂ

NORME SPECIFICE DE SIGURANĂ PRIVIND UTILIZAREA ÎN CONDIÎI DE SIGURANĂ FIERĂSTRĂULUI CIRCULAR FĂRĂ PANĂ DE DESPICARE

ATENTIE:

⚠️ Neglijarea instrucțiunilor prezентate în următoarele avertismente cu privire la pericolele și indicările de siguranță ar putea duce la un risc de electrocutare, incendii și / sau vătămări grave.

PERICOLI

- a. **Tineți întodeauna mâinile departe de raza de acțiune a dispozitivului și pânzei de tăiere.** Cu cealaltă mână țineți-vă de mânerul suplimentar sau de carcasa motorului. Dacă veți tine ferăstrău cu ambele mâini acest lucru va preveni riscului de rănire cu pânză de tăiere.
 - b. **Nu puneti mâna sub piesa prelucrată.** Capacul de protecție nu vă poate proteja de lama de tăiere, mai jos de piesa prelucrată
 - c. **Adăptăți adâncimea de tăiere la grosimea piesei de prelucrat.** Sub piesa de prelucrat trebuie să fi și vizibilă o porțiune mai mică decât o înălțime completă a dințelui.
 - d. **Nu țineți niciodată obiectul prelucrat în mâini sau pe picior.** Fixați piesa de prelucrat pe o bază solidă. Evitați pozițiile anormale ale corpului. Aveți în vedere o poziție stabilită și mențineți-vă permanent echilibrul. Astfel puteți controla scula electrică mai bine în situații neasteptate.

Funcționarea capacului inferior de protecție.

a. Înaintea fiecărei utilizări verificați dacă capacul inferior de protecție se inchide corespunzător. Nu utilizați ferăstrăul dacă capacul inferior de protecție nu se poate mișca liber și nu se închide imediat. Nu blocați și nu prindeți niciodată capacul inferior de protecție în poziție deschisă. *În cazul căderii neintenționate a ferăstrăului este posibilă curbarea capacului inferior de protecție. Deschideți capacul de protecție cu pârghia de retragere și asigurați-vă că acesta se mișcă liber și că nu atinge pânza de ferăstră și nici alte piese, la niciun unghi și la nicio adâncime de tăiere.*

b. Verificați funcționarea arcurilor capacului inferior de protecție. Solicitați întreținerea aparatului înaintea utilizării acestuia în cazul nefuncționării corespunzătoare a capacului inferior de protecție și a arcurilor. Piesele deteriorate, depunerile persistente sau acumularile de așchi provoacă funcționarea cu întârziere a capacului inferior de protecție.

c. Deschideți capacul inferior de protecție cu mâna numai pentru anumite tipuri de tăiere, cum ar fi „tăierea în adâncime și tăierea colțu rilor”. Deschideți capacul inferior de protecție cu pârghia de retragere și eliberați-l după introducerea pânzei de ferăstrău în piesa de prelucrat. *La toate celelalte lucrări de tăiere capacul inferior de protecție va funcționa automat.*

d. Nu așezați ferăstrăul pe bancul de lucru sau pe sol fără ca pânza de ferăstrău să fi și acoperită cu capacul inferior de protecție. Atunci când pânza de ferăstrău neprotejată funcționează din inerie, aceasta va deplasa ferăstrăul în sens invers direcției de tăiere, tăind astfel totul în calea sa. Se va avea în vedere durata de funcționare din inerie a ferăstrăului.

Indicații de siguranță completare

Mijloace de protecție

- Nu utilizați pânze de ferăstrău tocice sau deteriorate.
- Nu utilizați discuri de slefuitor.
- Folosiți numai pânze de ferăstrău recomandate de către producător pentru a îndeplini cerințele normei EN 847-1.
- Utilizați numai pânze de ferăstrău cu diametre corespunzătoare marcapelor de pe ferăstrău.
- În cazul prelucrării lemnului sau materialelor care generează praf dăunător pentru sănătate. Operator sau persoane care se află în apropierea materialului prelucrat pot intra în contact direct cu praf. Praful poate provoca reacții alergice și / sau boli ale sistemului respirator. Präfurile stejarului sau lemnului de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinație cu substanțe de conservare a lemnului.
- Folosiți echipamentul individual de protecție:
 - utilizați întotdeauna echipament de protecție a auzului;
 - purtați ochelari de protecție;
 - purtați mască de protecție respiratorie, obligatoriu la tăierea lemnului;
 - purtați mănuși de protecție în timpul lucrărilor cu discurile de tăiere și alte materiale, brute și ascuțite (dacă acest lucru este posibil, pânzele de ferăstrău trebuie să fie ținute de orificiu tehnic);
- Conectați sistemul de aspirare a prafului în timpul tăierii lemnului.

Exploatarea și întreținerea în condiții de siguranță

- Utilizați numai pânze de ferăstrău recomandate.
- Nu tăiați piese din materialele lemoase sau ale materialelor. Ferăstrău poate fi folosit doar pentru tăierea lemnului.
- Asigurați-vă că capacul de protecție se mișcă liber și ușor.
- Podeaua din jurul mașinii la locul de muncă trebuie să fie bine întreținut, fără părți proeminentă și materiale friabile.
- Locul de muncă trebuie să fie iluminat suficient și adecvat.
- Persoana care utilizează dispozitivul, trebuie să fie instruită în mod corespunzător cu privire la modul de funcționare, utilizare și manipulare a ferăstrăului.
- Utilizați numai pânze ascuțite.
- Respectați viteză maximă marcată pe pânză de tăiere.

- Utilizați numai accesorii și aparete auxiliare indicate în instrucțiunile de utilizare sau care sunt compatibile cu aparatul.
- Deconectați ferăstrăul de la sursa de alimentare atunci când efectuați lucrări de întreținere
- În cazul în care cablul de alimentare se va deteriora în timpul funcționării, deconectați imediat sursa de alimentare. NU ATingeți CABUL DE ALIMENTARE ÎNANTE DE DECONECTARE.
- Dacă aparatul este echipat cu un laser, orice reglaj în vederea amplificării raziei laserului este interzis. Pericol de rănire.
- Nu folosiți fierastrău că dispozitivul staționar. Acesta nu este proiectat pentru a fi utilizat împreună cu o masă de tăiere stationară.
- **Materialul prelucrat trebuie fixat într-un mod stabil și sigur prin intermediul unor cleme, pentru prevenirea mișcării.** Această metodă de fixare a piesei prelucrate este mai sigură decât înțerea în mână.
- Înainte de depozitarea sculei, așteptați până când pânza se oprește. Pânza de tăiere se poate bloca și poate duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.

REGULI DE SIGURANȚĂ PENTRU INSTRUMENTUL CU LASER

Aparatul este echipat cu un laser clasa 2, cu o putere maximă de <1 mW și lungimea de undă $\lambda = 650$ nm. Un astfel de dispozitiv nu este periculos pentru ochi, cu toate acestea, evitați privirea directă cu sursa de radialie (risc de orbire temporară).

AVERTISMENT. Nu priviți niciodată direct în raza laser. Raza laser poate cauza vătămarea ochilor. Vă rugăm să respectați următoarele indicații de siguranță.

- Dispozitivul cu laser trebuie să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu orientați niciodată raza laser spre oameni, animale sau un alt obiect decât piesă prelucrată.
- Nu se permite la direcționarea accidentală a fasciculului laserului spre ochii treătorilor și a animalelor pentru mai mult de 0,25 secunde, de exemplu, direcționarea unui fascicul de lumină prin intermediul oglinzi.
- Trebuie întotdeauna să vă asigurați că lumina laserului este direcționată pe materialul, care nu are suprafețe reflectorizante.
- Tablă de otel luciosă (sau alte materiale cu o suprafață reflectorizantă) nu permite utilizarea luminii laserului, pentru că acesta ar putea duce la reflectii periculoase în direcția operatorului, persoanelor terțe sau animalelor.
- Nu înlocuiți dispozitivul cu laser la un alt tip. Toate reparațiile trebuie efectuate de către producător sau de o persoană autorizată.




ATENȚIE: Dacă sunt utilizate alte dispozitive de comandă sau de reglare sau alte metode decât cele specificări aici, acest lucru poate provoca expuneri periculoase!

ATENȚIE! Dispozitivul este conceput pentru folosire în interiorul încăperilor și în spațiu uscat.

În ciuda unei construcții proiectare în condiții de siguranță a fundației, utilizarea unor măsuri de protecție și măsuri de protecție suplimentare, există întotdeauna un risc rezidual de leziuni cu care te poți confrunta la locul de muncă.

Explicația pictogramelor:

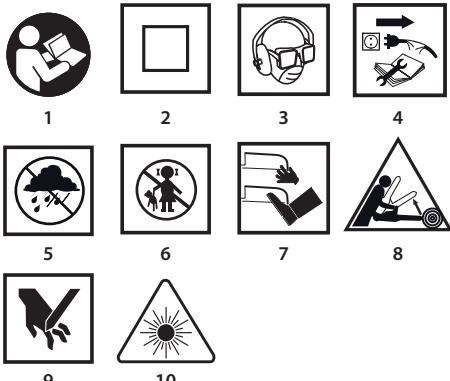

- Citii manualul, respectati avertizările și condițiile de siguranță conjuante de acestea.
- A doua clasă de protecție
- Folosiți echipament individual de protecție (ochelari de protecție protecție pentru urechi).
- Deconectați cablul de alimentare înainte de reparații sau întreținere.
- Protejați de umiditate și ploaie.
- Nu permiteți copiilor accesul la aparat.
- Nu apropiați membrele inferioare și superioare de elementele de tăiere!
- Pericol din cauza reculului.
- Atenție: pericol de tăierea mâinilor și degetelor.
- Atenție: Radiații de laser.

UTILIZAREA CONFORM DESTINȚIEI

Ferăstrăul circular este un instrument de tip manual cu izolație de clasa II. Acesta este alimentat de un comutator cu motor cu o singură fază. Acest tip de instrument este utilizat pe scară largă pentru a tăia lemne și materiale pe bază de lemn. Nu-l utilizați pentru tăierea lemnelor de foc. Încercările de a utiliza ferăstrăul pentru alte scopuri decât cele specificate vor fi considerate ca fiind utilizarea necorespunzătoare. Ferăstrăul trebuie utilizat numai cu lame de ferăstrău corespunzătoare cu dinti de carbură. Ferăstrăul circular a fost conceput pentru lucrări ușoare în atelierul și orice activitate în domeniul activităților de amatori.

⚠️ Nu folosiți sculele electrice în dezacord cu destinația lor.

DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE

Punctele următoare se referă la elementele dispozitivului prezentat în paginile grafice ale prezentei instrucțiuni.

- Adaptor pentru aspirarea prafului
- Carcasă superioară
- Bucul de control: conectare la sursa de alimentare
- Pârghie de retragere pentru capacul de protecție inferior
- Surub pentru blocarea al plăcii de bază
- Surub pentru blocarea al riglei de ghidare
- Indicator de tăiere al liniei pentru 45°
- Indicator de tăiere al liniei pentru 0°
- Talpă de lucru
- Pânză de tăiere
- Flanșă de strângere
- Surub de fixare
- Capac protector inferior
- Mâner suplimentar
- Întrerupător PORNIT/OPRIT
- Buton de blocare al întrerupătorului
- Mâner principal
- Surub blocare al adâncimii de tăiere
- Buton de blocare al axului

21. Buton pornire/oprire laser

22. Laser

23. Riglă paralelă de ghidare

* Pot exista diferențe între desene și produs.

DESCRIEREA PICTOGRAMELOR GRAFICE



ATTENȚIE



AVERTISMENT



MONTARE/SETĂRI



INFORMAȚIE

ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII

1. Riglă de ghidare - 1 buc.

2. Cheie inelară - 1 buc.

PREGĂTIE PENTRU LUCRU

REGLAREA ADÂNCIMII DE TĂIERE



Adâncimea de tăiere la un unghi drept poate fi reglată la intervalul de 0 la 73 mm

- Desfaceți șurubul de reglare al adâncimii de tăiere (18)
- Reglați adâncimea dorită de tăiere la scara pentru adâncimea de tăiere
- Strângeți din nou șurub de reglare (18) (fig. A).

MONTAREA RIGLEI DE GHIDARE



Rigla de ghidare pentru de tăiere paralelă poate fi montată pe partea dreaptă sau pe stânga a dispozitivului. în decupajele speciale din placă de bază.

- Desfaceți șurubul de blocare al riglei de ghidare pentru tăiere paralelă (6).
- Introduceți rigla de ghidare (23) în suportul riglei de ghidare în decupajele din placă de bază (9).
- Reglați lățimea de tăiere dorită cu ajutorul scalei de pe rigla de ghidare.
- Fixați rigla de ghidare (23) cu ajutorul șurubul de fixare (6) (fig. B).
- Rigla de ghidare pentru tăiere paralelă (23) este prevăzută pentru reglarea unghiului de tăiere de la 0° până la 45°.



Este interzisă prezența mâinii sau degetelor după ferăstrău care este pornit. În cazul fenomenului reculului, ferăstrău poate cădea pe mâna, ceea ce poate cauza un prejudiciu grav.

INCLINAREA CAPACULUI INFERIOR



Capacul inferior (13) care protezează de la pânză de tăiere (10) se depiazese automat în momentul atingerii cu materialul prelucrat. Pentru înclinare manuală trageți pârghia de retragere pentru capacul de protecție până la limită (4).

EVACUAREA AŞCHIILOR



Ferăstrăul este prevăzut cu un adaptor pentru aspirarea prafului la ejectorul pentru aşchii (1) Conectați un dispozitiv aprobat de aspirare a prafului și aşchiiilor.

LUCRU / SETĂRI

PORNIRE / OPRIRE



La pornire, țineți ferăstrăul cu ambele mâini, deoarece momentul de torsionii al motorului poate duce la rotația necontrolată a ferăstrăului.

Rețineți că, atunci când opriți ferăstrăul, unele elemente rotative pentru ceva timp vor fi în mișcare.



Ferăstrăul este echipat cu un întrerupător de siguranță (16), pentru a preveni o pornire accidentală.

Pornire:

- Apăsați butonul de blocare al comutatorului (16) (fig. C).
- Apăsați butonul de pornire (15).

Opreire:

- Eliberați interupătorul de declanșare (15).

BECUL DE CONTROL: CONECTARE LA SURSA DE ALIMENTARE

 Când ferăstrăul este conectat la priza de alimentare becul de control (3) trebuie să fie aprinsă.

FUNCȚIONAREA LASERULUI

 Nu priviți niciodată direct în raza laser. Raza laser poate cauza vătămarea ochilor. Nu orientați niciodată raza laser spre oameni, animale sau un alt obiect decât piesa prelucrată.

 Lumina laserului permite un control mai bun asupra liniei de tăiere. Generatorul de radiații (22) ce constituie echipamentul al ferăstrăului este destinat pentru tăierea de precizie. Laserul trebuie să fie oprit dacă nu este utilizat.

- Apăsați comutatorul de pornire al laserului (21) în poziția activat.
- Laserul va genera o linie roșie vizibilă pe materialul prelucrat.
- Tăierea trebuie să fie făcută de-a lungul acestei linii.
- După terminarea tăierii laserul trebuie oprit.

 Lentile projectorului se pot murdări din cauza prafului creat în timpul tăierii de aceea se recomandă curățarea lentilelor cu cârpa uscată.

TĂIERE

 Linia de tăiere definește indicatorul liniei de tăiere (7) sau (8).

 I Linia de tăiere se intotdeauna ținăte-o bine cu ambele mâini, folosind ambele mâini.

- Ferăstrăul poate fi pornit doar atunci când este îndepărtat la o distanță sigură de materialul care urmează să fie tăiat.
- Nu impingeți ferăstrăul cu o forță excesivă, exercitați o presiune delicată și constantă asupra lui.
- După tăierea așteptați ca discul de tăiere să se opreasă în totalitate.
- În cazul în care tăierea este întreruptă înainte de încetarea intenționată, dacă doriti să continuați prelucrarea materialului, după pornirea sculei așteptați până când acesta ajunge la viteza maximă și pe urmă introduceți cu grijă lama în fantă, în materialul prelucrat.
- La tăierea transversală a materialului (lemn) fibre au uneori tendința de a se ridică și de a se dețașa (impingerea lenta ferăstrăului cu o viteză redusă va minimiza această tendință).
- Asigurați-vă că capacul inferior de protecție ajunge în poziția de căptă.
- Înainte de tăiere intotdeauna asigurați-vă dacă butonul de blocare al adâncimii de tăiere și șurubul de blocare al plăcii de bază sunt strâns în mod corespunzător.
- Utilizați numai pânele de ferăstrău cu diametre corespunzătoare marcapelor de pe ferăstrău.
- Materialul care este tăiat trebuie imobilizat într-un mod sigur.
- O parte mai lată a plăcii de bază trebuie să fie poziționat pe acea parte a materialului care nu este tăiat.

 Dacă dimensiunile materialului sunt mici, materialul prelucrat trebuie să fie imobilizat prin intermediul elemelor de fixare. În cazul în care placă de bază este ridicată și nu atinge materialul prelucrat, există un pericol de apariția fenomenului de recul.

 Fixarea corecta pieselor prelucrate și prinderea sigură ferăstrăului asigură un control complet asupra sculei electrice, evitându-se astfel pericol de accidentare. Nu încercați să sprijiniți bucăți mici de material cu mâna.

REGLAREA UNGHIULUI DE TĂIERE

 Desfaceți șurubul pentru preseleectarea unghiului de tăiere (5) (fig. D).

- Reglați unghiul dorit (9) la scala pentru unghiul de tăiere (de la 0° până la 45°).

- Strângeți din nou șurubul pentru preseleectarea unghiului de tăiere (5).



Vă rugăm să rețineți că, în timpul tăierii la un unghi există un risc mai mare de apariție a fenomenului de recul (o mai mare posibilitate de blocare pânzei), aşadar ar trebui să acordați o atenție mai mare ca placă ferăstrăului să aderă la întreaga suprafață piese prelucrate. Tăierea necesită o mișcare lenta și delicata.

**TĂIEREA PRIN INTRAREA ÎN MATERIAL**

Inainte de reglarea a ferăstrăului deconectați cablul electric de la sursa de alimentare.

- Setați adâncimea de tăiere dorită care corespunde grosimii piesei tăiate.
- Înclinăți ferăstrăul astfel încât marginea din fața plăcii (9) de bază să fie sprijinită pe materialul care va fi tăiat, iar semnul 0° pentru tăiere perpendiculară să fie poziționat pe linia de tăiere.
- După setarea locației de pornire a ferăstrăului, ridicați capacul inferior de protecție (13) cu o pârghie inferioară (4) (pânză de tăiere a ferăstrăului trebuie să fie ridicată deasupra materialului).
- Porniți scula electrică și așteptați ca discul de tăiere să ajunge la o viteză maximă.
- Coborați treptat ferăstrăul pătrunzând cu pânză de tăiere în material (în timpul acestei mișcări marginea din fața plăcii de bază să fie sprijinită pe materialul care va fi tăiat).
- Atunci când pânză de ferăstrău începe tăierea, eliberați capacul inferior de protecție.
- Atunci când placă de bază a ferăstrăului va fi poziționată în totalitate pe materialul prelucrat, continuați procesul de tăiere prin deplasarea lenta înaintată.
- Niciodată nu retrageți ferăstrăul cu pânză de tăiere care este în mișcare, deoarece acest lucru poate duce la apariția fenomenului de recul direcțional în partea din spate.
- Procesul de tăiere prin intrarea în material finalizați întărit modul opus de pornire, învărtind ferăstrăul în jurul marginii din fața plăcii de bază cu materialul prelucrat.
- După oprirea și scoaterea ferăstrăului din materialul prelucrat, așteptați până când pânză de tăiere să va opri în totalitate.
- Dacă există o astfel de nevoie, curburile colțurilor ar trebui să fie finalizate cu un bombarier sau fierastrău de mână.

**TĂIEREA BUCĂȚILOR MARI DE MATERIAL**

Sprinjiți plăcile de mari dimensiuni pentru a reduce la minimum riscul unui recul prin blocarea pânzei de ferăstrău. Plăcile de mari dimensiuni se pot curba sub greutatea proprie. Plăcile trebuie sprinjite pe ambele laturi, atât în proprierea fantei de tăiere cat și la margine.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Inaintea tuturor lucrărilor la unealta opriți aparatul și scoateți cablul electric din priza de alimentare.

**ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA**

- Este recomandat, să curățați dispozitivul, imediat după fiecare utilizare.
- Pentru curățare, nu folosiți apă sau alte lichide.
- Dispozitivul trebuie curătat cu o cârpă moale, uscată sau cu aer comprimat la presiune joasă.
- Nu folosiți agenți de curățare sau solventi, deoarece aceste pot deteriora elementele din plastic.
- Curățați în mod regulat, fantele de ventilare din carcasa motorului, pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului. Nu încercați să curățați fantele de ventilare prin introducerea obiectelor ascuțite, cum ar fi șurubelnița sau altele.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare acesta trebuie să fie înlocuit cu un fir de aceiași parametri. Această activitate trebuie efectuată de către un specialist calificat sau de către un service autorizat.

- În cazul de scânteiere excesivă la comutator, starea perilor de cărbune trebuie încredințată unui specialist calificat în acest domeniu, care va verifica scânteierea.
- În timpul funcționării normale, pânza de ferăstrău se poate tocî în timp. Dacă sămîntă prea mare tensiune atunci când deplasăți ferăstrău în timpul tăierii înseamnă că pânza de ferăstrău a fost prea tocită.
- Nu utilizați pânze de ferăstrău tocite sau deteriorate.
- Pânza de ferăstrău trebuie să fie întotdeauna ascuțita.
- Depozitați dispozitivul întotdeauna într-un loc uscat, la îndemâna copiilor.

MONTAREA ȘI ÎNLOCUIREA PÂNZEI DE FERĂSTRĂU



- Cu ajutorul cheii hexagonale eliberați surubul de strângere (12) trăgând surubul la stângă.
- Pentru prevenirea rotirii axului ferăstrăului în timpul deșurubării surubului de strângere, acionați dispozitivul de blocare a axului (19) (fig. E).
- Îndepărtați flanșă exterioară (11).
- Cu ajutorul parghieie de retragere (4) rabatați înapoi capacul de protecție (13) astfel încât să fie ascunsă la maximum în carcasa superioară (2) (în acel moment, verificați starea și funcționarea arcului de revenire capacului inferior de protecție).
- Scoateți pânza de ferăstrău (10) prin fanta din placă de bază (9).
- Setați o nouă pânză în poziția în care va fi observat acordul setării dintilor pânzei de ferăstrău și săgeții marcate pe ea cu direcția indicată prin săgeată care este marcată capacul superior și inferior.
- Glisați pânză de ferăstrău prin fanta din placă de bază și montați-o pe axul ferăstrăului astfel încât să fie presată pe suprafața flanșei interioare și ca să fie poziționată corect.
- Aplicați flanșă exterioară (11) iar cu ajutorul cheii hexagonale strângeți surubul de strângere (12) trăgând la dreapta.



Sägeata de pe panza de ferăstrău trebuie să corespundă săgeții direcției de rotație, direcția de funcționare este marcată pe aparat. Fiți atenți în timpul manipulării cu pânză. Trebuie să utilizați mănuși de protecție pentru a proteja mâinile de contactul cu dinții ascuțiti pânzei de ferăstrău.

ÎNLOCUIREA PERILOR DE CARBUNE



Perile de carbune uzate (cu lungimea până la 5 mm), arse sau rupte trebuie înlocuite obligatoriu. Întotdeauna în același timp, înlocuți ambele perii de carbon.

Înlocuirea perilor de carbon trebuie să fie încredințată persoanei calificate. Folosiți doar piese originale.



Toate tipurile de defecte, trebuie să fie îndepărtate de service autorizat.

PARAMETRI TEHNICI

DADATE NOMINALE

Ferăstrău circular					
Parametru	Valoare				
Tensiune electrică	230 V AC				
Frecvență de alimentare	50 Hz				
Putere nominală	1800 W				
Viteză de rotație (fără sarcină)	5000 min ⁻¹				
Interval de tăiere înclinată	0° - 45°				
Diametru exterior al pânzei max	210 mm				
Diametru interior al pânzei max	30 mm				
Adâncimea de tăiere max	<table border="1"> <tr> <td>La unghi 90°</td><td>73 mm</td></tr> <tr> <td>La unghi 45°</td><td>49 mm</td></tr> </table>	La unghi 90°	73 mm	La unghi 45°	49 mm
La unghi 90°	73 mm				
La unghi 45°	49 mm				
Clasa de protecție	II				

Clasa laser	2
Putere laser	< 1 mW
Lungimea de undă	λ = 650 nm
Masa	5,5 kg
Anul fabricație	2020

DATE CU PRIVIRE LA ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Informații cu privire la zgomat și vibrații.



Nivelurile de zgomat, cum ar fi nivelul de zgomat presiune acustică L_p , și nivelul de putere acustică Lw_A și incertitudinea de măsurare K, sunt prezentate mai jos, în conformitate cu norma EN 60745.

Valorile de vibrații a_h și incertitudinea de măsurare K au fost marcate în conformitate cu EN 60745 și sunt prezentate mai jos.

Nivelul de vibrație prezentat mai jos a fost măsurat în conformitate cu procedura de măsurare conform specificațiilor EN 60745 și poate fi utilizat pentru compararea sculelor electrice. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru evaluarea preliminară a expunerii la vibrații.

Nivelul de vibrație prezentat este reprezentativ pentru aplicațiile de bază ale instrumentului. În cazul în care instrumentul este utilizat pentru alte scopuri sau împreună cu alte instrumente de lucru, sau dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații poate varia. Cauzele prezentate, mai sus pot duce la creșterea expunerii la vibrații pe parcursul întregii perioade de muncă.

Pentru a estimă cu exactitate expunerea la vibrații, trebuie luate în considerare perioadele când mașina este operată sau când este pornită, dar nu este utilizată doar pentru muncă. În acest fel, expunerea totală la vibrații poate fi mai mică. Să recomandă introducerea măsurilor suplimentare de securitate pentru protecția utilizatorului de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea corectă a unelelor și tehnici de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a măiniilor, organizarea muncii.

Nivelul de zgomat presiune acustică: $L_p = 96,1$ dB(A) $K=3$ dB(A)

Nivelul de putere acustică: $Lw_A = 107,1$ dB(A) $K=3$ dB(A)

Valoarea accelerării vibrațiilor (mânerul din spate):

$a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Valoarea accelerării vibrațiilor (mânerul din față):

$a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEJAREA MEDIULUI



Producătorul avertizează că deșeurile menajere, trebuie predate la utilizarea lor de către întreprinderile corespunzătoare. Informații referitoare la utilizarea poarte de vânzătorul produșului respectiv sau organele locale. Utilajele electrice și electronice uzate conțin substanțe dăunătoare mediului natural. Utilajele ne supuse reciclării sunt foarte periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.

* Se rezervă dreptul la efectuarea schimbărilor.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa, cu sediul în Varsovia, ul. Podgórczaka 2/4 (mai departe „Grupa Topex”), informează că, toate drepturile autorului referitor la prezenta instrucțiune (mai departe „instrucțiune”), adică texturile ei, fotografiele inserante, schemele, desenele, căt și compoziția ei, depind exclusiv de Grupa Topex și sunt supuse protecției de drept în conformitate cu legea din 4 februarie 1994, referitor la drepturile autorului și drepturile invazite (Monitorul Oficial, 2006, nr 90 pozitia 631 cu modificările ulterioare). Copierea, transformarea, publicarea, modificarea instrucțiunilor, în întregime sau numai unele elemente, cu scop comercial, fară accepțul în scrial firmei, Grupa Topex este strict interzisă și în consecință poate fi trasă la răspundere civilă și penală.



PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

KOTOUČOVÁ PILA

58G493

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁRÁDÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JE PRO POZDĚJŠÍ POTREBU.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ KOTOUCOVÉ PIL BEZ ROZVÍRACÍHO KLÍNU

POZOR!

⚠ Nedodržení doporučení obsažených v níže uvedených upozorněních a pokynech týkajících se bezpečnosti užívání může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požár a/nebo vážná poranění.

NEBEZPEČÍ

- Zabráňte kontaktu rukou s oblastí řezání a pilovým kotoučem. Druhou ruku mějte na pomocné rukojeti nebo na krytu motoru. Držte-li pilu oběma rukama, snižujete riziko poranění pilovým kotoučem.
- Nesajejte rukou pod obráběným předmětem. Kryt vás nemůže chránit před otáčejícím se pilovým kotoučem pod obráběným předmětem.
- Nastavte hloubku řezání podle tloušťky obráběného předmětu. Doporučuje se, aby pilový kotouč vyčníval pod řezaným materiálem na vzdálenost menší, než je výška zuba.
- Nikdy řezaný materiál nedržte v rukou nebo na noze. Připevněte obráběný materiál k pevnému podstavci. Dobré připevnění obráběného předmětu je důležité pro to, aby se zabránilo kontaktu s tělem, zaseknutí otáčejícího se pilového kotouče nebo ztrátě kontroly nad procesem řezání.
- Držte během práce pilu za izolované povrchy určené pro tento účel.
- Zachovujte maximální opatrnost, aby otáčející se pilový kotouč neměl žádný kontakt s kabely, které se nacházejí pod napětím, nebo s kabelem napájecím pilu. Kontakt kovových součástí elektrického náradí s kabely pod napětím může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při podélém řezání vždy používejte pravítko pro podélné řezání nebo pravítko pro hrany. Zlepšuje se tak přesnost řezání a snižuje se možnost zaseknutí otáčejícího se pilového kotouče.
- Vždy používejte pilový kotouč s upínacími otvory se správnými rozdíly. Pilové kotouče, které nejsou kompatibilní s upevněvacím prvkem, mohou pracovat excentricky a vést ke ztrátě kontroly nad prováděnou činností.
- K upevnění pilového kotouče nikdy nepoužívejte poškozené nebo nevhodné podložky či šrouby. Podložky a šrouby pro upevnění pilového kotouče byly navrheny speciálně pro pilu, aby byla zaručena její optimální funkčnost a bezpečné používání.

Příčiny zpětného rázu a způsob, jak mu zabránit.

- Přetný ráz je náhlé nadzvěduňti pily a její přemístění v cíře řezu směrem k osobě obsluhující náradí, jehož příčinou je nekontrolovaný řez zaháknutým, zaseknutým nebo nesprávně vedeným pilovým kotoučem;
- Pokud je pilový kotouč zaháknutý nebo zaseknutý ve štěrbině, dojde k jeho zastavení a reakce motoru vede k prudkému pohybu pily směrem dozadu k osobě obsluhující náradí;
- Je-li pilový kotouč zkroucený nebo nesprávně umístěný v řezaném prvku, mohou zuby kotouče po vynoření z materiálu narazit do horního povrchu řezaného materiálu, což vede k nadzvěduňti pily a zpětnému rázu směrem k osobě obsluhující náradí.

Ke zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného používání pily, nesprávného postupu nebo provozních podmínek a lze mu zabránit pomocí vhodných bezpečnostních opatření, která jsou uvedena níže.

a. Držte pilu pevně oběma rukama, s pažemi v takové poloze, aby vydržely sílu zpětného rázu. Stůjte na jedné straně pily, ale ne v cíře řezu. Zpětný ráz může způsobit prudký pohyb pily směrem dozadu, ale osoba obsluhující náradí může mít tento zpětný ráz pod kontrolou, pokud byla dodržena příslušná bezpečnostní opatření.

b. Pokud se pilový kotouč zasekává nebo je řezání z nějakého důvodu přerušované, pak uvolněte tlačítko zapínací a přidržte pilu nehybně v materiálu, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte odstranit pilový kotouč z řezaného materiálu ani pilu netahujte směrem dozadu, dokud se pilový kotouč pohybuje. Mohlo by dojít ke zpětnému rázu. Provedte kontrolu a úpravu za účelem zjištění, proč se pilový kotouč zasekává.

c. V případě opětovného spouštění pily v obráběném prvku vycentrujte pilový kotouč v řezu a zkонтrolujte, zda nejsou zuby pilového kotouče zablokovány v materiálu. Pokud se pilový kotouč při opětovném spouštění pily zasekává, může dojít k jeho vysunutí nebo zpětnému rázu vzhledem k obráběnému prvku.

d. Velké desky přidržujte, aby bylo minimalizováno riziko zaseknutí a zpětného rázu pily. Velké desky se pod vlastní vahou prohýbají. Po obou stranách pod deskou umístěte poblíž čáry řezu a okraje desky podpěry.

e. Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotouče. Tupé nebo nesprávně nastavené zuby pilového kotouče vytvářejí úzký řez, který způsobuje nadmerné tření, zaseknutí pilového kotouče a zpětný ráz.

f. Před řezáním pevně nastavte svorky hloubky řezání a úhlu sklonu. Pokud měněte nastavení pily během řezání, může to vést k zaseknutí a zpětnému rázu.

g. Při hloubkovém řezání v dělicích stěnách postupujte s maximální opatrností. Pilový kotouč může narazit na jiné předměty, které nejsou zvenku viditelné, což může způsobit zpětný ráz.

Funkce dolního ochranného krytu.

a. Před každým použitím zkонтrolujte dolní kryt, zda je správně nasunutý. Pily nepoužívejte, pokud se dolní kryt volně nepohybuje a pokud se ihned nezavírá. Nikdy dolní kryt nefixujte, ani jej nenechávejte v otevřené poloze. Při náhodném upštění pily může dojít ke zkřivení dolního krytu. Nadzvěduňte dolní kryt pomocí odsunovacího úchytu a přesvědčte se, zda se volně pohybuje a nedotýká se pilového kotouče nebo jiných součástí zařízení pro každý nastavený úhel a hloubku řezání.

b. Zkontrolujte funkci pružiny dolního krytu. Nepracují-li kryt a pružina správně, je třeba před použitím provést jejich nastavení. Fungování dolního krytu může být zpomalené v důsledku poškozených součástí, lepkavých usazenin nebo nánosů odpadu.

c. Ruční odsunutí dolního krytu je přípustné pouze při speciálním řezání, jako je „hloubkový řezání“ a „kombinované řezání“. Nadzvěduňte dolní kryt pomocí odsunovacího úchytu. Když se pilový kotouč vnorí do materiálu, měl by se dolní kryt uvolnit. U jiných způsobů řezání se doporučuje samočinné fungování dolního krytu.

d. Před odložením pily na pracovní stůl nebo na podlahu vždy zkонтrolujte, zda dolní kryt zakrývá pilový kotouč. Nezakrytý otáčející se pilový kotouč vede k tomu, že se pila posouvá dozadu a řeže vše, co ji stojí v cestě. Je třeba zohlednit dobu potřebnou pro zastavení pilového kotouče po vypnutí.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované pilové kotouče.
- Nepoužívejte brusné kotouče.
- Používejte pouze doporučované výrobcem pilové kotouče, které splňují požadavky normy EN 847-1.
- Nepoužívejte pilové kotouče, které nemají zuby se zakončením ze slinitného karbidu.
- Prach některých druhů dřeva může být hrozou pro zdraví.** Průměrný fyzický kontakt s prachem může způsobit alergické reakce a/nebo vyvolat respirační choroby osoby obsluhující náradí nebo osob v okolí. Prach z bukového nebo dubového dřeva je považován za karcinogenní, zvláště v kombinaci s látkami pro osetření dřeva (impregnační nátěry na dřevo).

- Používejte osobní ochranné prostředky, jako např.:
 - chrániče sluchu pro snížení rizika ztráty sluchu;
 - ochranu očí;
 - ochranu dýchacích cest pro snížení rizika vdechnutí škodlivého prachu;
 - rukavice pro manipulaci s pilovými kotouči a jinými drsnými a ostrými materiály (pilový kotouče držte pokud možno za otvor);
- Při rezání dřeva připojte systém odvádění prachu.

Bezpečný provoz a údržba

- Pilový kotouče vybírejte podle druhu řezaného materiálu.
- Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů, než je dřevo nebo materiál na bázi dřeva.
- Pila se nesmí používat bez krytu nebo v případě, že je kryt zablokován.
- Podlaha v okolí práce se strojem by měla být dobře udržována a neměly by se na ní nacházet neupravené a výčnívající prvky.
- Je třeba zajistit příměřené osvětlení pracoviště.
- Osoba obsluhující stroj by měla být příslušně proškolena v oblasti používání, provozu a obsluhy stroje.
- Používejte vyhradně ostré pilový kotouče.
- Dodržujte maximální rychlosť vyznačenou na pilovém kotouči.
- Přesvědčte se, zda použité součásti jsou v souladu s doporučenimi výrobce.
- Pokud provádít práce spojené s údržbou, odpojte pilu od napájení.
- Dojde-li při práci k poškození napájecího kabelu, neprodleně odpojte napájení. NEDOTYKEJTE SE KABELU PŘED ODPOJENÍM NAPÁJENÍ.
- Pokud je pila vybavena laserem, nesmí dojít ke změně typu laseru a opravy smí provádět výhradně servis. Nemířte laserovým paprskem na lidi a zvířata.
- Nepoužívejte elektrické nářadí stacionárně. Zařízení není určeno pro práci s pilovým stolem.

Upewněte materiál určený k obrábění na stabilním povrchu a zajistěte proti přesunutí pomocí svorek nebo svéráku. Takový způsob upewnění obrubovku je bezpečnější než držení jej v rukou.

- Před odložením elektrického nářadí výčkejte, dokud se kotouč nezastaví. Pilový kotouč se může zablokovat a zapříčinit ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LASEROVÉHO ZAŘÍZENÍ

V konstrukci pily bylo použito laserové zařízení 2. třídy, o maximálním výkonu <1 mW, při vlnové délce záření $\lambda = 650$ nm. Takové zařízení neohrožuje zrak, nedivujte se však přímo do zdroje záření (nebezpečí dočasně slepoty).

UPOZORNĚNÍ

Nedivujte se přímo do laserového paprsku. Je to nebezpečné. Dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Používejte laserové zařízení v souladu s doporučenimi výrobce.
- Nikdy úmyslně nebo neúmyslně nezaměňujte laserový paprsek na lidi, zvířata nebo jiné objekty, než je obráběný materiál.
- Zabraňte nahodnému zaměření laserového paprsku do očí nepovolaných osob a zvířat po dobu delší než 0,25 s, např. při vedení paprsku prostřednictvím zrcátek.
- Vždy je nutné se přesvědčit, zda je laserové světlo zaměřené na materiál, který nemá reflexní povrch.
- Lesklý ocelový plech (nebo jiné materiály s reflexním povrchem) neumožňuje použít laserového paprsku, protože by tak mohlo dojít k nebezpečnému odražení paprsku směrem k osobě obsluhující nářadí, třetím osobám nebo zvířatům.
- Nevyměňujte laserovou jednotku za zařízení jiného typu. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo autorizovaná osoba.




LASEROVÝ PAPRSEK, LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDIVUJTE SE DO LASEROVÉHO PAPRSKU
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 2.TŘÍDY
Vlnová délka: 650 nm; Výkon: < 1 mW
EN 60825-1:2014

POZOR! V případě nastavení, která se liší od nastavení uvedených v tomto návodu, hrozí nebezpečí způsobené laserovým zářením!

POZOR! Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorách.

I přes použití konstrukce z podstaty věci bezpečné, používání zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků vždy existuje reziduální riziko poranění během práce.

Vysvětlivky k použitým piktogramům:

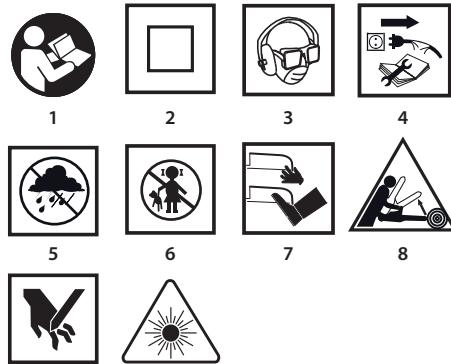

- Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedená upozornění a bezpečnostní pokyny.
- Zařízení tridy ochrany II.
- Používejte osobní ochranné prostředky (uzavřené ochranné brýle, chrániče sluchu, protipráchovou masku).
- Před zahájením údržby či oprav odpojte napájecí kabel.
- Chraňte před deštem.
- Zabraňte přístupu dětí k zařízení.
- Zabraňte kontaktu koncetin s řezacími prvky!
- Nebezpečí v důsledku zpětného rázu.
- Pozor, nebezpečí zranění dlaní, useknutí prstů.
- Pozor: Laserové záření.

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Kotoučová pila je ručním elektrickým nářadím s II. třídou ochrany. Je poháněna jednofázovým komutátorovým motorem. Elektrické nářadí tohoto typu má široké využití při řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nesmí se používat k řezání palivového dříví. Použití pily k jiným než uvedeným účelům je chápáno jako použití v rozporu s určením. Používejte pilu pouze s vhodnými pilovými kotouči se zuby s dětičkami ze slitinového karbidu. Kotoučová pila byla navržena pro lehký práce v servisních dílnách a pro provádění veškerých kutilských prací.

Elektrické zařízení je nutné používat v souladu s jeho určením.

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

- Hrdlo pro odvádění prachu
- Horní kryt
- Kontrolka pro signalizaci připojení napájení
- Páčka dolního krytu
- Otočný knoflík pro blokování nastavení patky
- Otočný knoflík pro blokování rovnoběžného pravítka
- Indikátor čáry řezu pro 45°
- Indikátor čáry řezu pro 0°

9. Patka
 10. Pilový kotouč
 11. Přírubová podložka
 12. Upevňovací šroub pilového kotouče
 13. Dolní kryt
 14. Přední rukojet
 15. Zapínáč
 16. Tlačítko pro blokování zapínáče
 17. Hlavní rukojet
 18. Páčka pro blokování hloubky řezání
 19. Tlačítko blokování vřetene
 20. Zapínáč laseru
 22. Laser
 23. Rovnoběžné pravítko
- * Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIΣ POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ



POZOR



VÝSTRAHA



MONTÁŽ / NASTAVENÍ



INFORMACE

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Rovnoběžné pravítko - 1 ks
2. Očkový klíč - 1 ks

PŘÍPRAVA K PRÁCI

NASTAVENÍ HLoubky řezání



Hloubku řezání v pravém úhlù lze regulovat v rozsahu od 0 do 73 mm

- Uvolněte páčku pro blokování hloubky řezání (18).
- Nastavte požadovanou hloubku řezání (pomocí stupnice).
- Zablokujte páčku pro blokování hloubky řezání (18) (obr. A).

MONTÁŽ PRAVÍTKA PRO ROVNOBĚŽNÉ ŘEZÁNÍ



Při řezání materiálu na tenké kousky používejte rovnoběžné pravítko. Pravítko lze uphnout na pravé nebo levé straně elektrického nářadí.

- Povolte otočný knoflík pro blokování rovnoběžného pravítka (6).
- Vložte lištu rovnoběžného pravítka (23) do dvou otvorů v patce pály (9).
- Nastavte požadovanou vzdálenost (pomocí stupnice).
- Upvněte rovnoběžné pravítko (23) otočným knoflíkem pro blokování rovnoběžného pravítka (6) (obr. B).



Rovnoběžné pravítko (23) lze využít rovněž k řezání pod úkosem v rozsahu od 0° do 45°.



Za pilou v provozu se nikdy nesmí nacházet ruka nebo prsty. V případě zpětného rázu může pila spadnout na ruku, což může vést k vážnému poranění.

ODKLÁPĚNÍ DOLNÍHO KRYTU



Dolní kryt (13) pilového kotouče (10) se automaticky odsouvá při kontaktu s řezaným materiálem. Pro jeho ruční odsunutí je třeba přenést páčku dolního krytu (4).

ODVÁDĚNÍ PRACHU



Kotoučová pila je vybavena hrdlem pro odvádění prachu (1), které umožňuje odvádění třísek a prachu vznikajících při řezání.

PROVOZ / NASTAVENÍ

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ



Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na typovém štítku pily. Při spouštění pilu držte oběma rukama, protože točivý moment motoru může vést k nekontrolovanému otočení elektrického nářadí.

Nezapomeňte, že se pohyblivé součásti pily po jejím vypnutí ještě po nějakou dobu otáčejí.



Pila je vybavena tlačítkem pro blokování zapínáče (16), které ji zajišťuje proti náhodnému spuštění.

Zapínání:

- Stiskněte tlačítko pro blokování zapínáče (16) (obr. C).
- Stiskněte tlačítko zapínáče (15).

Vypnutí:

- Uvolněte stisk tlačítka zapínáče (15).

KONTROLA PRO SIGNALIZACI PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ



Jakmile pilu zapojíte do napájecí zásuvky, rozsvítí se kontrolka pro signalizaci připojení napájení (3).

FUNKCE LASERU



Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku a nezaměrujte laserový paprsek nebo jeho odraz od zrcadlového povrchu na žádnou osobu.



Světlo laserového paprsku umožňuje lepší kontrolu čáry řezu.

Laserový generátor (22), kterým je pila vybavena, je určen k využití při přesnému řezání. Laserovou jednotku je třeba vypnout, pokud laser nepoužíváte.

- Stiskněte tlačítko zapínáče laseru (21) do polohy zapnutý.
- Laser začne vysílat červenou čáru viditelnou na materiálu.
- Řezejte podél této čáry.
- Po dokončení řezání laser vypněte.



Prach vznikající při řezání může ztlumit laserový paprsek, proto je také nutné v určitém intervalu čistit čočku laserového projektoru.

ŘEZÁNÍ



Čáru řezu ukazuje indikátor čáry řezu (7) a (8).

• Při zahajování činnosti pilu vždy pevně držte oběma rukama za obě rukojeti.

- Pilu zapínajte pouze v případě, že je odsunutá od řezaného materiálu.
- Na pilu přilíš netlačte, přitlak by měl být mírný a stálý.
- Po dokončení řezání vyckeletal, až se pilový kotouč zcela zastaví.
- Dojde-li k přerušení řezání před jeho dokončením, pak při pokračování v činnosti po spuštění pily nejorově vyckeletal, až pilu dosáhne maximálních otáček, a poté opatrně vložte pilový kotouč do řezu v řezaném materiálu.
- Při řezání napříč vlákny materiálu (dřeva) se vlákna někdy nadzdvívají a odlamují (pomalým posouváním pily lze výskyt tohoto jevu minimalizovat).
- Přesvědčte se, zda se dolní kryt pohybuje do své krajní polohy.

- Před zahájením řezání se vždy přesvědčte, zda jsou otočný knoflík pro blokování hloubky řezání a otočný knoflík pro blokování nastavení patky pily správně utažené.
- Při práci s pilou používejte výhradně pilové kotouče se správným vnějším průměrem a průměrem otvoru pro upnutí pilového kotouče.
- Řezaný materiál by měl být rádně připevněn.
- Síří stranu patky pily umístěte na tu část materiálu, která nebude řezána.



Materiál malých rozměrů připevněte pomocí truhlářských svorek. Pokud se patka pily nepřemístíuje po obráběném materiálu, nýbrž je nadzdvudnatá, pak hrozí nebezpečí zpětného rázu.



Správné upevnění řezaného materiálu a pevné držení pily poskytuje plnou kontrolu nad prací elektrického nářadí, díky čemuž lze eliminovat nebezpečí poranění. Je zakázáno přidržovat krátký kusy materiálu rukou.

ŘEZÁNÍ POD ÚKOSEM



- Povolte otočný knoflík pro blokování nastavení patky (5) (obr. D).
- Nastavte patku (9) pod požadovaným úhlem (od 0° do 45°) pomocí stupnice.
- Utáhněte otočný knoflík pro blokování nastavení patky (5).

 Nezapomeňte, že při řezání pod úkosem hrozí větší nebezpečí zpětného rázu (větší možnost zaseknutí pilového kotouče), proto je třeba dbát na to, aby patka pily celou plochou přilhala k obráběnému materiálu. Přemístujte pilu při řezání plynulým pohybem.

ŘEZÁNÍ SE ZAŘEZÁVÁNÍM DO MATERIAŁU

 Před zahájením seřizování odpojte pilu od napájení.

- Nastavte požadovanou hloubku řezání podle tloušťky rezaného materiálu.
- Nakloňte pilu tak, aby byla přední hrana patky (9) pily opřená o materiál, který má být řezán, a aby se indikace 0° pro kolmé řezání nacházela na úrovni zamýšleného řezu.
- Po umístění pily na místo začátku řezu zvedněte dolní kryt (13) pomocí páčky dolního krytu (4) (pilový kotouč pily je nadzvednutý nad materiálem).
- Spusťte elektrické náradí a vyčkejte, až pilový kotouč dosáhne plných otáček.
- Pomalu spouštějte pilu dolů tak, aby se pilový kotouč vnořil do materiálu (přední hrana patky pily by se při tomto pohybu měla dotýkat povrchu materiálu).
- Když pilový kotouč začne řezat, uvolněte dolní kryt.
- Když se patky pily dotkne materiálu celým povrchem, pokračujte v řezání a posunujte pilu směrem dopředu.
- Nikdy pilu neposuvujte dozadu, když se pilový kotouč otáčí, protože může dojít ke zpětnému rázu.
- Při dokončování řezání se zařezáváním postupujte opačně - otáčejte pilu kolem místa kontaktu přední hrany patky pily s obráběným materiálem.
- Po vypnutí pily vyčkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví, a poté vyměňte pilu z materiálu.
- V případě potřeby je nutné dokončit zaoblení rohů pomocí listové nebo ruční pily.

ŘEZÁNÍ NEBO ODŘEZÁVÁNÍ VELKÝCH KUSŮ MATERIAŁU

 Větší desky a prkna je třeba dobře podepřít, aby nedošlo k případnému prudkému pohybu pilového kotouče (zpětnému rázu) v důsledku zaseknutí pilového kotouče v řezu v materiálu.

PEČE A ÚDRŽBA

 Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutné vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze sítové zásuvky.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Doporučujeme se čistit zařízení ihned po každém použití.
- K čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.
- Čistěte zařízení pomocí štětce nebo proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jelikož může dojít k poškození plastových součástí.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory v krytu motoru, aby nedocházelo k přehřátí zařízení. Při čištění nevkládejte do ventilačních šterbin ostré předměty, např. šroubováky apod.
- V případě poškození napájecího kabelu je třeba jej vyměnit za kabel se stejnými parametry. Touto činností pověřte kvalifikovaného odborníka nebo zařízení odneste do servisu.
- Vyskytuje-li se na komutátoru nadmerné jiskření, nechte zkontrolovat stav uhlíkových kartáčů motoru kvalifikovanou osobou.
- Při normálním provozu dochází po určité době ke ztupení pilového kotouče. Příznakem tuposti pilového kotouče je nutnost zvýšení přitlaku při posouvání pily během řezání.
- Zjistěte-li poškození pilového kotouče, neprodleně jej vyměňte.
- Pilový kotouč musí být vždy ostrý.
- Skladujte zařízení vždy na suchém místě mimo dosah dětí.

VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE

- Pomocí dodaného klíče odšroubujte upevňovací šroub pilového kotouče (12) otáčením směrem doleva.
- Aby se vřeteno pily při odšroubovávání upevňovacího šroubu pilového kotouče neotáčelo, je třeba vřeteno zablokovat tlačítkem pro blokování vřetene (19) (obr. E).
- Sejměte vnější přírubovou podložku (11).
- Pomocí páčky dolního krytu (4) přemístěte dolní kryt (13) tak, aby se co nejvíce zasunul do horního krytu (2) (současně zkонтrolujte stav a funkci odtahovací pružiny dolního krytu).
- Vysuňte pilový kotouč (10) šterbinou v patce pily (9).
- Umístěte nový pilový kotouč tak, aby směr zubů pilového kotouče a na něm umístěný šipky plně odpovídaly směru šipky vyznačenému na horním krytu.
- Zasuňte pilový kotouč šterbinou v patce pily a namontujte jej na vřeteno tak, aby byl přitlačen k povrchu vnitřní příruby a centricky nasazen na jejím zápicu.
- Namontujte vnější přírubovou podložku (11) a přišroubujte upevňovací šroub pilového kotouče (12) otáčením směrem doprava.

 Je třeba dbát na to, aby zuby namontovaného pilového kotouče směrovaly správným směrem. Směr otáčení vřetene elektrického náradí je znázorněn šipkou na krytu pily.

Při chytání pilového kotouče zachovávejte mimořádnou opatrnost. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili kontaktu rukou s ostrými zuby pilového kotouče.

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

 Optopřebované (kratší než 5 mm), splálené nebo prasklé uhlíkové kartáče motoru je třeba neprodleně vyměnit. Vždy je nutné vyměnit současně oba uhlíkové kartáče.

Uhlíkové kartáče smí vyměnovat pouze kvalifikovaná osoba za použití originálních dílů.

Veškeré závady je nutné nechat odstranit v autorizovaném servisu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ ÚDAJE

Kotoučová pila		
Parametr	Hodnota	
Napájecí napětí	230 V AC	
Napájecí kmitočet	50 Hz	
Jmenovitý výkon	1800 W	
Otáčky bez zatištění	5000 min ⁻¹	
Rozsah pokosového řezání	0° - 45°	
Max. vnější průměr pilového kotouče	210 mm	
Vnitřní průměr pilového kotouče	30 mm	
Maximální hloubka řezu	Pod úhlem 90°	73 mm
	Pod úhlem 45°	49 mm
Třída ochrany	II	
Třída laseru	2	
Výkon laseru	< 1 mW	
Vlnová délka záření	λ = 650 nm	
Hmotnost	5,5 kg	
Rok výroby	2020	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRÁCIACH

Informace týkající se hluku a vibrací.



Hladiny emise hluku, jakými jsou hladiny emise akustického tlaku L_{p,A}, hladiny akustického výkonu L_{w,A} a nejistota měření K jsou uvedeny v návodu níže, v souladu s normou EN 60745.

Hodnoty vibrací a_h a nejistota měření K jsou uvedeny níže v souladu s normou EN 60745.

Uvedená v tomto návodu níže hladina vibrací byla změněna v souladu s postupem měření stanoveným normou EN 60745 a může být použita ke srovnávání elektrického náradí. Lze ji také použít k předběžnému hodnocení expozice vibracím.

Uvedená hladina vibrací je reprezentativní pro základní použití elektrického náradí. Bude-li elektrické náradí použito k jinému účelu nebo s jiným pracovním náradím a nebude-li dostačujícím způsobem udržováno, může se hladina vibrací změnit. Výše uvedené příčiny mohou způsobit navýšení expozice vibracím během celé doby provozu.

Pro přesné zhodnocení expozice vibracím je potřeba zohlednit období, kdy je elektrické náradí využíváno nebo když je zapnuto, ale nepoužíváno k práci. Tímto způsobem celkovou expozici vibracím může být mnohem nižší. Je třeba zavést dodatečná bezpečnostní opatření pro ochranu uživatele proti následkům vibrací, jako: údržba elektrického a pracovního náradí, zabezpečení příslušné teploty rukou, vhodná organizace práce.

Hladina akustického tlaku: L_{p,A} = 96,1 dB(A) K=3dB(A)

Hladina akustického výkonu: L_{w,A} = 107,1 dB(A) K=3dB(A)

Hodnota zrychlení vibrací (zadní rukojet): a_h = 4,547 m/s²
K= 1,5 m/s²

Hodnota zrychlení vibrací (přední rukojet): a_h = 4,675 m/s²
K= 1,5 m/s²

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Elektrický napájený výrobky nevyhuzujte spolu s domácím odpadem, nýbrž oddejte je k likvidaci v příslušných závodech pro zpracování odpadu. Informace ohledně likvidace Vám poskytne prodejce nebo místní úřady. Použitá elektrická a elektronická zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nerecyklován zařízení představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí a zdraví osoby.

* Právo na provádění změn je vyhrazeno.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, na ul. Pograniczna 2/4 (dále jen „Grupa Topex“) informuje, že veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu (dále jen „návod“, včetně m.j. textu, použitých fotografií, schémat, výkresů a také jeho uspořádání, náleží vyhradně firmy Grupa Topex a jsou právem chráněna podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právech příbuzných (stírka zákona z roku 2006 č. 90 položka 631 s pozdějšími změnami). Kopirování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu i jeho jednotlivých částí pro komerční účely bez písemného souhlasu firmy Grupa Topex je prísně zakázáno a může mit za následek občanskoprávní a trestní stíhání.



PREKLAD PÓVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE OKRUŽNÁ PÍLA 58G493

UPOZORNENIE: SKÔR, AKO PRISTÚPIE K POUŽIVANIU ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE POUŽITIE.

DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE PRÁCU S OKRUŽNÝMI PÍLAMI BEZ ROZŤAHOVACIEHO KLINA

UPOZORNENIE:



Nedodržanie pokynov uvedených v nasledovných varovaniach o nebezpečenstvách a pokynoch týkajúcich sa bezpečnosti používania môže mať za následek riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnych zranení.

NEBEZPEČENSTVO

- Ruky držte v bezpečnej vzdialosti od priestoru rezania a pilového kotúča. Druhú ruku majte položenú na pomocnej rukoväti alebo na kryte motoru. Ak pilu držíte oboma rukami, znižuje sa riziko zranenia pilovým kotúcom.
 - Nevkladajte ruku pod spodok obrábaného predmetu. Kryt vás nemôže ochrániť pred otáčajúcim sa pilovým kotúcom pod obrábaným predmetom.
 - Nastavte hĺbku rezania podľa hrúbky obrábaného predmetu. Pri rezaní by mal pilový kotúč vyčnievať spod rezaného materiálu menej ako na výšku zuba.
 - Nikdy nedržte rezaný predmet v rukách a nekladte si ho krížom cez nohu. Obrábaný predmet upevnite do spolohlivého zveráka. Správne upevnenie obrábaného predmetu je dôležité preto, aby ste sa vyhli ohrozeniu obsluhujúcej osoby, zaseknutiu otáčajúceho sa pilového kotúca alebo straty ovládateľnosti rezania.
 - Pri práci držte pilu za izolované povrchy určené na tento účel.
 - Dodržiavajte mimoriadnu opatrnosť, aby sa otáčajúci pilový kotúč nedostal do kontaktu s vodičmi pod napätím alebo s prívodným káblom pily. Kontakt kovových súčiastok elektrického náradia s „vodičmi pod napätím“ môže spôsobiť zasiahnutie obsluhujúcej osoby elektrickým prúdom.
 - Pri pozdižnom rezaní vždy používajte vodiacu lištu na pozdižné rezanie alebo vodiacu lištu na okraje. Týmto spôsobom zvýšite presnosť rezania a znižte možnosť zaseknutia otáčajúceho sa pilového kotúca.
 - Vždy používajte pilový kotúč so správnymi rozmermi upevňoviacích otvorov. Pilové kotúče s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnemu otvoru, sa môžu otáčať excentricky, čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
 - Na upevnenie pilového kotúča nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo skrutky. Podložky a upevňovacie skrutky boli skonštruované špeciálne pre túto pilu, aby zaručili jej optimálnu prevádzku a bezpečnosť pri práci.
- Spätný odraz, príčiny spätného odrazu a ochrana pred jeho vznikom.**
- Spätný odraz je náhle zdvihnutie pily a jej vymrštenie od obrábaného predmetu smerom k obsluhujúcej osobe v linii rezania spôsobené nekontrolovaným rezaním zachyteným, zaseknutým alebo nesprávne vedeným pilovým kotúčom;
 - Kedysi pilový kotúč zachytí alebo zasekne v záreze, kotúč sa zastaví a reakcia motora spôsobí prudký pohyb pily dozadu, v smere obsluhujúcej osoby;
 - Ak sa pila otocí alebo je lež umiestnená v rezanom materiáli, zuby pily môžu po výstupe z materiálu naraziť do horného povrchu rezaného materiálu, čo spôsobí nadvhnutie pily a jej odraz smerom k obsluhujúcej osobe.
- Spätný ráz je výsledkom nesprávnej práce s pilou, nesprávnych pracovných postupov alebo prevažkových podmienok a dá sa mu vyhnúť prijatím príslušných bezpečnostných opatrení uvedených nižšie.
- Pilu držte silne obidvoma rukami a ramená majte v takej polohе, aby ste boli pripravení kompenzovať silu spätného rázu. Postavte sa tak, aby ste stáli z jednej strany pily, ale nie v líniu rezania. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie pily smerom dozadu, ale pri dodržaní uvedených pokynov môže obsluhujúci silu spätného rázu minimalizovať.
 - Ak dôjde k zaseknutiu rezného kotúča alebo k prerušeniu rezania z akéhokoľvek dôvodu, uvoľnite tlačidlo spínača a pilu držte bez pohybu v rezanom materiáli, kým nedojde k úplnému zastaveniu rezného kotúča. Pokiaľ je pilový kotúč v pohybe, v žiadnom prípade sa nepokusajte vytiahnuť pilový kotúč z rezaného materiálu ani táhať pilu dozadu, pretože by mohlo dôjsť k spätnému odrazu. Skontrolujte situáciu a vykonajte opravné činnosti na odstránenie príčiny zasekávania pilového kotúča.
 - Ak po prerušení rezania opäť začíname rez v rezanom materiáli, zarovnajte pilový kotúč v záreze a skontrolujte, či nie sú zuby pilového kotúča zablokované v rezanom materiáli. Ak po

opäťovnom zapnutí pily dôjde k zaseknutiu zubov pilového kotúča, môže dôjsť k pohybu pily smerom nahor alebo k spätnému rázu voči obrábanému materiálu.

d. Veľké platne materiálu si vždy dobre podoprite, aby ste minimalizovali riziko zaseknutia kotúča a riziko spätného rázu. Veľké platne majú poškodením vlastnej hmotnosti tendenciu prehýbať sa. Podpery musia byť umiestnené pod platňou na obidvoch stranach v blízkosti línie rezu a v blízkosti hrany platne.

e. Nepoužívajte tupé alebo poškodené pilové kotúče. Neostre alebo nesprávne nastavené zuby pilového kotúča vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.

f. Svoršky hľbky rezu a uhlá sklonu musia byť pred začatím rezania riadne utiahnuté. Ak sa počas pilenia menia nastavenia pily, môže to spôsobiť zaseknutie pilového kotúča a spätný ráz.

g. Ak robíte zárezy do stien, dodržiavajte mimoriadnu opatrnosť. Vŕcňajúci pilový kotúč môže prerezať objekty, ktoré nevidite, a spôsobiť spätný ráz.

Funkcie spodného ochranného krytu.

a. Pred každým použitím skontrolujte, či dochádzka k správnemu uzavretiu spodného krytu. Ak sa spodný kryt volne nepohybuje a ak sa okamžite nezatvára, s pilou nepracujte. V žiadnom prípade neuprevíňujte ani nenechávajte spodný kryt v otvorennej polohе. Ak dôjde k náhodnému pádu pily, môže dôjsť k ohýbu spodného krytu. Spodný kryt zdvihnite pomocou odtahovacej rukoväte a uistite sa, či sa voľne pohybuje a či sa pri akomkoľvek nastavení uhlá a hľbky rezu nedotýka rezného kotúča alebo inej časti zariadenia.

b. Skontrolujte fungovanie pružiny spodného krytu. Ak kryt a pružina nepracujú správne, musí byť pred začatím práce vykonaná ich oprava. Pohyb spodného krytu môže byť pomalý v dôsledku poškodených častí, lepkavých usadenín alebo nahromadených nečistôt.

c. Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri špeciálnych rezoch, ako sú „hlbkové zárezy“, „zložené rezanie“. Spodný kryt zdvihnite pomocou odtahovacej rukoväte a keď pilový kotúč vnikne do materiálu, spodný kryt uvoľnite. Pri všetkých ostatných typoch rezov by mal spodný kryt pracovať automaticky.

d. Vždy dbajte na to, aby pred odložením pily na pracovný stôl alebo na podlahu bol rezny kotúč zakrytý spodným krytom. Odskrytý otáčajúci sa pilový kotúč spôsobí pohyb pily dozadu a rezanie všetkého, čo sa nachádza v dráhe jej pohybu. Nezabúdajte na to, že vypružení hlavného spináča chvíľu trvá, než dôjde k úplnému zastaveniu pilového kotúča.

Dodatočné bezpečnostné pokyny

Preventívne opatrenia

- Nepoužívajte pilové kotúče, ktoré sú poškodené alebo zdeformované.
- Nepoužívajte brúsne kotúče.
- Používajte iba pilové kotúče odporúčané výrobcom, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
- Nepoužívajte pilové kotúče, ktoré nemajú zuby s doštičkami zo spekaných karbidov.
- Prach z niektorých druhov dreva alebo niektorých druhov kovov môže byť zdraviu nebezpečný. Priamy fyzický kontakt s prachom môže vyvoláť alergické reakcie a/alebo choroby dýchacích ciest obsluhujúcej osoby alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Prach z dubového alebo bukového dreva sa považuje za karcinogénny, najmä v spojení s látkami na obrábanie dreva (impregnácia na drevo).

- Používajte prostriedky osobnej ochrany ako napríklad:

 - chrániče sluchu, aby ste obmedzili riziko poškodenia sluchu;
 - ochranu očí;
 - ochranu dýchacích ciest, aby ste znížili riziko vdýchnutia nebezpečného prachu;
 - rukavice na obsluhu pilových kotúčov a iných drsných a ostrých materiálov (pilové kotúče by mali byť držané za otvor vždy, keď je to možné);

• Pri rezaní dreva zapojte systém odvádzania prachu.

Bezpečná práca a údržba

- Vyberte pilový kotúč, ktorý je primeraný vzhľadom na druh materiálu, ktorý plánujete rezat.
- Pilu nepoužívajte na rezanie iných materiálov, ako je drevo alebo materiály na báze dreva.
- Nepoužívajte pilu bez krytu alebo tvedy, keď je kryt zablokovaný.
- Podlaha v okolí pracovného priestoru by mala byť dobre udržiavaná bez uvoľnených materiálov a výčinievajúcich časti.
- Zabezpečte primerané osvetlenie pracovného priestoru.
- Pracovník obsluhujúci zariadenie by mal byť primerané vyškolený v oblasti používania a obsluhy zariadenia a s prácou s ním.
- Používajte výlučne nabráusené pilové kotúče.
- Venujte pozornosť maximálnej rýchlosťi uvedenej na pilovom kotúči.
- Ubezpečte sa, že použijete súčiastky sú v súlade s pokynmi výrobcu.
- Ak vykonávate práce týkajúce sa údržby, odpojte pilu od napájania.
- Ak sa počas práce poškodí napájací kábel, okamžite odpojte napájanie. NEDOTÝKAJTE SA KÁBLA PRED ODOPOJENÍM NAPÁJANIA.
- Ak je pila vybavená laserom, jeho výmena za iný typ je neprípustná a opravy musí vykonávať servisné centrum. Laser nesmerujte na ľudí ani zvieratá.
- Elektrické náradie nepoužívajte stacionárne. Nie je prispôsobené na prácu s pilovým stolom.
- **Materiál určený na obrábanie upevnite na stabilnom podklade a zabezpečte pred presunutím pomocou svoriek alebo upínadla.** Takto spôsobí upevňovania obrábaného predmetu je bezpečnejší ako jeho držanie v ruke.
- Pred odložením elektrického náradia počkajte, kým sa kotúč neprestane otáčať. Pilový kotúč sa môže zablokovať a spôsobiť stratu kontroly nad elektrickým náradím.

BEZPEČNOSTNÉ PREPDISY PRE LASEROVÉ ZARIADENIE

Laserové zariadenie použité v konštrukcii pily je zariadením 2. triedy, s maximálnym výkonom <1 mW, pri vlnovej dĺžke žiarenia $\lambda = 650$ nm. Toto zariadenie nie je nebezpečné pre zrak, avšak neodporúča sa poserať priamo do zdroja žiarenia (nebezpečenstvo dočasného oslepnutia).

VÝSTRAHA. Nepozerajte sa priamo do zväzku lúčov laserového žiarenia. Je to nebezpečné. Dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné predpisy.

- Laserové zariadenie používajte podľa odporúčaní výrobcu.
- V žiadnom prípade zámerne ani nezámerne nesmerujte zväzok lúčov laserového svetla na ľudí, zvieratá ani na iné objekty, ako je obrábaný materiál.
- Vyhýbajte sa náhodnému nasmerovaniu zväzku laserového svetla do očí okolostojacích osôb a zvierat na čas dlhší ako 0,25 s naprieklad nasmerovaním zväzku lúčov cez zrkadlá.
- Vždy sa ubezpečte, či sú laserové lúče nasmerované na materiál, ktorý nemá odrazujúce plochy.
- Lesklý ocelový plech (alebo iné materiály s plochou odrazujúcou svetlo) nie je vhodný na prácu s laserovým svetlom, pretože by mohol vzniknúť nebezpečný odraz lúčov v smere obsluhujúcej osoby, okolostojacích osôb alebo zvierat.
- Je zakázané vymieňať laserové zariadenie za zariadenie iného typu. Všetky opravy musia byť vykonávané výrobcom alebo oprávnenou osobou.




UPOZORNENIE: Iná manipulácia ako uvedená v tomto návode môže spôsobiť riziko vystavenia laserovému žiareniu!

POZOR! Zariadenie slúži na prácu v interéri.

Napriek použitiu vo svojej podstate bezpečnej konštrukcie, používaniu bezpečnostných prostriedkov a dodatočných ochranných prostriedkov vždy existuje minimálne riziko úrazov pri práci.

Vysvetlenie použitých piktogramov:

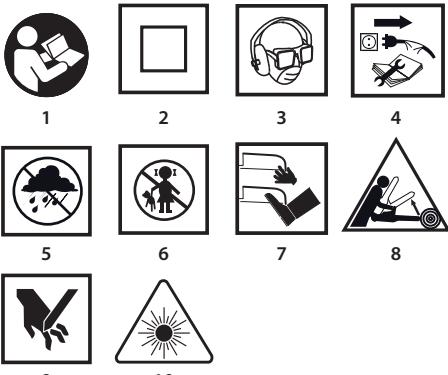

- Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte výstrahy a bezpečnostné pokyny, ktoré sa v ňom nachádzajú.
- Zariadenie s izoláciou druhej triedy.
- Používajte prostriedky osobnej ochrany (chrániče očí, ochranu sluchu, ochrannú masku proti prachu)
- Skôr, ako začnete činnosti súvisiace s údržbou alebo opravou zariadenia, odpojte napájací kábel.
- Chráňte pred daždom.
- Zabráňte prístupu detí do blízkosti zariadenia.
- Ruky a nohy udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi od rezných častí!
- Nebezpečenstvo v dôsledku spätného odrazu.
- Pozor, hrozí riziko zranenia rúk, odseknutia prstov
- Upozornenie: Laserové žiarenie.

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Okrúzna pila je elektrickým náradím ručného typu s izoláciou 2. triedy. Je poháňaná jednofázovým komutátorovým motorom. Elektrické náradia tohto typu majú široké použitie na vŕtanie otvorov do dreva a materiálov na báze dreva. Nepoužívajte ju na pilenie palivového dreva. Pokusy použiť pilu na iné ciele, ako je uvedené, budú považované za nevhodné používanie. Pilu používajte výhradne s vhodnými pilovými kotúčmi, so zubami s dôstižkami zo spekaného karbidu. Okružná pila bola navrhnutá na ľahké práce v obúľužných dieloch a takisto na všetky práce v rámci samostatného domáceho majstrovania.

⚠ Elektrické náradie nepoužívajte v rozpore s účelom, na ktorý bolo vyrobené.

VYSVETLIVKY KU GRAFICKEJ Časti

Nasledujúce číslovanie sa vzťahuje na časti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

- Hrdlo na odvádzanie prachu
- Vrchný kryt
- Kontrolka signalizujúca pripojenie napäcia
- Páčka spodného krytu
- Aretačné koliesko na nastavovanie pätky pily
- Aretačné koliesko paralelného vodidla
- Indikátor línie rezania pre 45° uhol
- Indikátor línie rezania pre 0° uhol
- Pätna
- Pilový kotúč
- Manžetová podložka
- Upevňovacia skrutka pilového kotúča
- Spodný kryt
- Predná rukoväť

- Spínač
 - Aretačné tlačidlo spínača
 - Hlavna rukoväť
 - Aretačná páčka hľbky rezu
 - Aretačné tlačidlo vretena
 - Spínač lasera
 - Laser
 - Paralelné vodidlo
- * Obrázok s výrobkom sa nemusia zhodovať.

VYSVETLIVKY POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAČIEK



VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

- Paralelné vodidlo - 1 ks
- Očkový kľúč - 1 ks

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

NASTAVENIE HĽBKY REZANIA



Hlbku kolmého rezu možno regulaovať v rozpäti od 0 do 73 mm

- Uvoľnite aretačnú páčku hľbky rezu (18).
- Nastavte požadovanú hlbku rezu (pomocou stupnice).
- Zablokujte aretačnú páčku hľbky rezu (18) (obr. A).

MONTÁŽ PARALELNÉHO VODIDLA



Pri rezani materiálu na úzke kúsky používajte paralelné vodidlo. Vodidlo môže byť upevnené z pravej alebo ľavej strany elektrického náradia.

- Uvoľnite aretačné koliesko paralelného vodidla (6).
- Lištu paralelného vodidla (23) vložte do obidvoch otvorov v pätku pily (9).
- Nastavte požadovanú vzdialenosť (pomocou stupnice).
- Paralelné vodidlo (23) upevnite pomocou aretačného kolieska paralelného vodidla (6) (obr. B).



Paralelné vodidlo (23) možno použiť aj na šikmé rezanie v rozpäti od 0° do 45°.



V ziadnom prípade za pracujúcu pilu nevkladajte ruku alebo prsty. V prípade, že by došlo k spätnému rázu, môže pila spadnúť na ruku, čo môže spôsobiť väzne zranenie.

VYCHYLOVANIE SPODNÉHO KRYTU



Spodný kryt (13) pilového kotúča (10) podlieha automatickému vychylovaniu v závislosti od kontaktu s rezaným materiálom. Na jeho ručné odsúvanie presuňte páčku spodného krytu (4).

ODVÁDZANIE PRACHU



Kotúčová pila je vybavená hrdlom na odvádzanie prachu (1), ktoré umožňuje odvádzanie plín a prachu vznikajúcich pri rezaní.

PRÁCA / NASTAVENIA

ZAPÍNANIE / VYPÍNANIE



Napätie v sieti musí zodpovedať hodnote el. napäťia uvedenej na popisnom štítku pily. Pri uvádzaní pily do chodu držte pilu obidvoma rukami, vzhľadom na to, že moment otáčania motora môže spôsobiť nekontrolovaný obrat elektrického náradia.

Nezabúdajte na to, že po vypnutí pily jej pohyblivé časti ešte istý čas rotujú.



Pila je vybavená aretačným tlačidlom spínača (16), ktoré zabraňuje náhodnému uvedeniu prístroja do chodu.

Zapínanie:

- Sťlačte aretačné tlačidlo spínača (16) (obr. C).
- Sťlačte tlačidlo spínača (15).

Vypínanie:

- Uvoľnite tlak na tlačidlo spínača (15).

KONTROLKA SIGNALIZUJÚCA PRIPOJENIE NAPÄTIA



V okamihu zapojenia pilky do zásuvky elektrického prúdu sa kontrolka signalizujúca pripojenie napäťia (3) rozsvieti.

PRÁCA LASERA



V žiadnom prípade nepozorajte priamo do laserového žiarenia alebo jeho odrazu od lesklého povrchu ani nesmerujte laserové žiarenie na inú osobu.



Lúče laserového žiarenia umožňujú lepšiu kontrolu nad čiarou vykonávanej rezania.

Generátor lasera (22), ktorý je súčasťou príslušenstva pily, je určený na použitie pri presnom rezani. Sústavu laserového zariadenia vypínajte vždy, keď sa laser nepoužíva.

- Sťlačte tlačidlo spínača lasera (21) do polohy zapnuté.
- Laser začne vysielat červenú liniu viditeľnú na materiáli.
- Rezanie vykonávajte pozdĺž tejto línie.
- Po skončení rezania laser vypnite.



Prach, ktorý vznikne pri rezaní, môže stlmiť svetlo lasera, preto je šošovku laserového projektora potrebné raz za čas očistiť.

REZANIE



Línia rezania označuje indikátor linie rezania (7) alebo (8).

- Keď začíname prácu, vždy držte pilu pevne oboma rukami a používajte obidve rukoväte.
- Pilu zapíname iba vtedy, keď je v bezpečnej vzdialnosti od materiálu, ktorý plánujete rezat.
- Na pilu netlačte príliš silno, vyvýjajte na ňu mierny, stály tlak.
- Po skončení rezania počkajte, kým sa pilový kotúč úplne zastaví.
- Ak rezanie prerušíte pred plánovaným ukončením, skôr, ako sa k činnosti vrárite, uvedte pilu do prevádzky a chvíľu počkajte, kým dosiahne svoju maximálnu rýchlosť otáčania, a následne opatrnne vložte pilový kotúč do zárezu v rezanom materiáli.
- Pri rezani napriek cez vlákna materiálu (dreva) majú niekedy vlákna tendenciu dvíhať sa smerom hore a odstieپavat sa (posun pily s malou rýchlosťou minimalizuje vznik tejto tendencie).
- Uistite sa, či sa spodný kryt pri svojom pohybe dostáva do krajnej polohy.
- Skôr, ako pristúpite k rezaniu, uistite sa, či sú aretačné koliesko hľbky rezania a aretačné kolieska na nastavovanie pátky pily správne utiahnuté.
- Na prácu s pilou používajte výhradne pilové kotúče s vhodným vonkajším priemerom a priemerom uprevňovacieho otvoru pilového kotúča.
- Rezaný materiál by mal byť spoľahlivo upevnený.
- Širšia časť pátky pily umiestňujte na tú časť materiálu, ktorú neplánujete odrezat.



Ak má materiál malé rozmery, znehynbnite ho pomocou stôlkarských svoriek. Ak sa pätku pily nepresúva po obrábanom materiáli, ale dvíha sa, hrozí nebezpečenstvo spätného rázu.



Správne znehynbnenie rezaného materiálu a pevné držanie pály zabezpečuje úplnú kontrolu nad prácou elektrického náradia, čo umožňuje vyhnúť sa riziku ubliženia na zdraví. Nepokúsajte sa pridržovať krátke kúsky rezaného materiálu rukou.

ŠIKMÝ REZ



- Uvoľnite aretačné koliesko na nastavovanie pátky (5) (obr. D).
- Pätku pily (9) nastavte do požadovaného uhla (od 0° do 45°) pri použíti stupnice.
- Utiahnite aretačné koliesko na nastavovanie pátky (5).



Nezabúdajte, že pri šikmom rezaní hrozí väčšie nebezpečenstvo vzniku spätného rázu (väčšia možnosť zaseknutia pilového

kotúča), preto treba venovať mimoriadnu pozornosť tomu, aby pätku pily celou plochou priliehala k obrábanému materiálu. Rezanie vykonávajte plynulým pohybom.

PÍLENIE POMOCOU ZAREZÁVANIA DO MATERIÁLU



Skôr, ako pristúpite k nastavovaniu, odpojte pilu od napájania.

- Nastavte požadovanú hĺbku rezania zodpovedajúcu hrúbke prenezávaného materiálu.
- Nakloňte pilu tak, aby bol predný okraj pátky (9) pily opretý o materiál, ktorý plánujete rezat, a značka 0° pre priame rezy sa nachádzala v líni plánovaného rezania.
- Keď umiestníte pilu na mieste, kde chcete začať rezat, zdvihnite spodný kryt (13) pomocou páčky spodného krytu (4) (pilový kotúč má byť zdvihnutý nad materiádom).
- Elektrické náradie uvedte do chodu a počkajte, kým pilový kotúč dosiahne najvyššiu rýchlosť otáčania.
- Pilu postupne spúšťajte a pilový kotúč ponárajte do materiálu (pri tomto pohybe by sa mal predný okraj pátky pily dotykať povrchu materiálu).
- Keď pilový kotúč začne rezat, uvoľnite spodný kryt.
- Keď sa pätku pily celou plochou dotkne materiálu, pokračujte v rezaní a pilu presúvajte dopred.
- Pilu s rotujúcim pilovým kotúcom v žiadnom prípade neposuvajte dozadu, pretože tu hrozí nebezpečenstvo vzniku spätného rázu.
- Zarezávanie ukončte opäčným spôsobom, ako ste ho začali – pilu otočte okolo línie kontaktu predného okraja pátky pily s obrábaným materiádom.
- Po vypnutí pily počkajte, kým sa pilový kotúč úplne zastaví až potom vytiahnite náradie z materiálu.
- Ak je to potrebné, zaoblenie rohov zakončte pomocou priamočiarej alebo ručnej pily.

REZANIE ALEBO ODREZÁVANIE VEĽKÝCH KUSOV MATERIÁLU



Pri prenezávaní väčších platiň alebo dosiek ich primerane podoprite, aby ste sa vyhli prípadnému vyrhnutiu pilového kotúča (spätný náraz) v dôsledku zaseknutia kotúča v záreze materiálu.

OŠTEROVANIE A ÚDRŽBA



Skôr, ako začnete akúkolvek činnosť súvisiacu s inštalačiou, nastavovaním, opravou alebo údržbou, vyberte kolík napájacieho kabla zo zásuvky elektrického prúdu.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Zariadenie sa odporúča čistiť hneď po každom jeho použití.
- Na čistenie nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.
- Zariadenie čistíte pomocou štetca alebo ho prefúkajte vzduchom stlačeným pod nízkym tlakom.
- Nepoužívajte žiadne čisticie prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť súčiastky vyrobené z plastu.
- Pravidelne čistíte vetracie otvory v plásti motora, aby nedošlo k prehriatiu zariadenia. Nie je dovolené čistiť vetracie otvory tak, že do nich budete vsúvať ostré telesá ako skrutkovače a podobne.
- V prípade poškodenia vodiča elektrického napájania ho vymeňte za vodič s takými istými parametrami. Túto činnosť zverte kvalifikovanému odborníkovi alebo zariadenie odovzdajte do servisu.
- V prípade, že dochádza k nadmernému iskreniu v komutátore, kontrole stavu uhlíkových kefiek motora zverte kvalifikovanej osobe.
- Pri normálnom používaní sa po istom čase pilový kotúč otupí. Príznakom otupenia pilového kotúča je potreba zvýšiť tlak pri posúvaní pily pri rezani.
- Ak skonštatujete poškodenie pilového kotúča, okamžite ho vymenite.
- Pilový kotúč musí byť vždy ostrý.
- Zariadenie vždy skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

VÝMENA PILOVÉHO KOTÚČA

- Pomocou klúča, ktorý je súčasťou príslušenstva, odskrutkujte upevňoviaci skrutku pilového kotúča (12) otáčaním klúčom doľava.
- Aby ste sa vyhli otáčaniu vretena píly, pri odskrutkovávaní upevňoviaci skrutky pilového kotúča zablokujte vreteno aretačným tlačidlom vretena (19) (obr. E).
- Odmontujte vonkajšiu manžetovú podložku (11).
- Pomocou páčky spodného krytu (4) presuňte spodný kryt (13) tak, aby sa čo najviac skryl vo vrchnom kryte (2) (vtedy skontrolujte stav a fungovanie pružiny na odťahovanie spodného krytu).
- Pilový kotúč (10) vysuňte cez štrbinu v pätku píly (9).
- Nový pilový kotúč založte v polohе, v ktorej sa bude úplne zhodovať nastavenie zubov pilového kotúča a na ňom umiestnejte šípky so smerom, ktorý ukazuje šípka na vrchnom kryte.
- Pilový kotúč zasuňte cez štrbinu v pätku píly a namontujte ho na vreteno tak, aby bol pritlačený k povrchu vnútornej manžety a stredu osadený na jej zápicihu.
- Namontujte vonkajšiu manžetovú podložku (11) a upevňovaci skrutku pilového kotúča (12) utiahnite jej otočením doprava.

 Dbaťte na to, aby ste pilový kotúč namontovali so zubami nastavenými správnym smerom. Smer otáčania vretena elektrického náradia ukazuje šípka na kryte píly.

Dodržiavajte mimoriadnu pozornosť pri dotýkaní sa pilového kotúča. Používajte ochranné rukavice, aby bola zabezpečená ochrana rúk pred dôtokom ostrých zubov pilového kotúča.

VÝMENA UHLÍKOVÝCH KEFKIEV

 Opotrebované (kratšie ako 5 mm), zhorené alebo prasknuté uhlíkové kefky motora treba okamžite vymeniť. Vždy sa súčasne vymieňajú obidve uhlíkové kefky.

Výmenu uhlíkových kefiek zverte výhradne kvalifikovanej osobe pri používaní výhradne originálnych súčiastok.

 Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MENOVITÉ ÚDAJE

Okružná pila		
Parameter	Hodnota	
Napájacie napätie	230 V AC	
Frekvencia napájania	50 Hz	
Nominálny výkon	1800 W	
Rýchlosť otáčania naprázdno	5000 min ⁻¹	
Rozsah šíkmeho rezania	0° - 45°	
Max. vonkajší priemer pilového kotúča	210 mm	
Vnútorný priemer pilového kotúča	30 mm	
Maximálna hĺbka rezania	Pod uhlopriečkou 90°	73 mm
	Pod uhlopriečkou 45°	49 mm
Ochranná trieda	II	
Laserová trieda	2	
Výkon lasera	< 1 mW	
Vlnová dĺžka žiarenia	λ = 650 nm	
Hmotnosť	5,5 kg	
Rok výroby	2020	

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ

Informácie o hluku a vibráciách.

Hladina hluku, ako je hladina akustického tlaku L_{p,A}, hladina akustického výkonu L_{w,A} a neistota merania K, sú uvedené v ďalšej časti návodu v súlade s normou EN 60745.

Hodnoty vibrácií a_h a neistota merania K stanovené v súlade s normou EN 60745 sú uvedené nižšie.

Hladina vibrácií uvedená v tomto návode bola nameraná meracím postupom špecifikovaným normou EN 60745 a možno ju použiť na porovnanie elektrických zariadení. Možno ju tiež použiť na predbežné hodnotenie expozície vibráciám.

Uvedená hladina vibrácií je reprezentatívna pre základné použitie elektrického zariadenia. Ak sa elektrické náradie používa na iné účely alebo s inými pracovnými nástrojmi, prípadne, ak sa nevykonáva jeho dosťatočná údržba, hladina vibrácií sa môže zmeniť. Vyššie uvedené príčiny môžu spôsobiť zvýšenie expozície vibráciám počas celej doby práce.

Na presné ohodnotenie expozície vibráciám treba vziať do úvahy obdobia, kedy je elektrické náradie využívané alebo keď je zapnuté, ale nepracuje sa s ním. Taktôľ môže byť celková expozícia vibráciám výrazne nižšia. Je potrebné zaviesť dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred následkami vibrácií ako: údržba elektrického zariadenia a pracovných nástrojov, zabezpečenie primeranej teploty rúk a správna organizácia práce.

Hladina akustického tlaku: L_{p,A} = 96,1 dB(A) K=3dB(A)

Hladina akustického výkonu: L_{w,A} = 107,1 dB(A) K=3dB(A)

Hodnota zrýchlení vibrácií (zadná rukoväť): a_h = 4,547 m/s² K= 1,5 m/s²

Hodnota zrýchlení vibrácií (predná rukoväť): a_h = 4,675 m/s² K= 1,5 m/s²

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Výrobky napájané elektrickým prúdom sa nesmú likvidovať spoločne s domovým odpadom, ale majú byť odvodené na recykláciu na určenom mieste. Informáciu o uzurkovaní poskytne predajca výrobku alebo miestne orgány. Opterebowanie elektrickej a elektronické zariadenia obsahujú látky negatívne pôsobiacie na životné prostredie. Zariadenie, ktoré nie je odvodené na recykláciu, predstavuje možnú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

* Právo na zmenu je vyhradené.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pogranicza 2/4 (dalej iba „Grupa Topex“) informuje, že všetky autorské práva k obsahu tohto návodu (ďalej iba: „Návod“), v rámci tohto okrem iného k jeho textom, uvedeným fotografiám, obrázkom a k jeho štruktúre, patria výhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo dňa 4. februára 1994, o autorských a obdobných právach (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz 631 v znení neskorších zmien). Kopírovanie, spracovávanie, publikovanie, uprava tohto Návodu ako celku alebo jeho jednotlivých častí na komerčné účely, bez pisomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex, je príme zakázané a môže mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne doskydky.



PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

KROŽNA ŽAGA

58G493

POZOR: PRED PRIČETKOM UPORABE ELEKTRIČNEGA ORODJA JE TREBA POZORNO PREBRATI SPODNJA NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALJNO UPORABO.

SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

SPECIFIČNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO KROŽNIH ŽAG BREZ CEPILNEGA KLINA

POZOR:

 Neupoštevanje priporočil, navedenih v spodnji opozorilih in navodilih za varno uporabo, lahko povzroči nevarnosti električnega udara, požara oziroma hudih poškodb.

NEVARNOST

- a. Roke držite stran od območja rezanja in žaginega lista. Drugo roko držite na pomožnem ročaju ali na ohišju motorja. Če z obema rokama držite žago, se zmanjša tveganje poškodbe z žaginim listom.
- b. Z roko ne segajte pod obdelovanim predmetom. Zaščita vas pod obdelovanim predmetom ne bo obvarovala pred žaginim listom.
- c. Nastavite globino reza v skladu z debelino obdelovanega predmeta. Priporočljivo je, da žagin list manj kot za višino zoba moli izpod rezanega materiala.
- d. Obdelovanega predmeta nikoli ne držite v rokah ali na nogi. Obdelovani predmet pričvrstite v trdno stojalo. Dobra pričvrstitev obdelovanega predmeta je pomembna, da ne bi prišlo do nevarnega stika s telesom, zagozditve vrtečega žaginega lista ali izgube nadzora nad rezanjem.
- e. Žago med delom držite za zato namenjene izolirane površine.
- f. Treba je biti posebej pozoren, da se obračajoči se žagin list ne zataknke v kable pod napetostjo ali napajalni kabel žage. V primeru, da pride do stikakovinskih delov električnega orodja s kablom pod napetostjo, lahko pride do električnega udara na uporabniku.
- g. Med vzdolžnim rezanjem je treba vedno uporabljati vodilo za vzdolžno rezanje ali vodilo za robe. To izboljša natančnost reza in zmanjša možnost zagoditve obračajočega se žaginega lista.
- h. Vedno uporabljajte žagin list pravilnih dimenzijs vjenjalne odprtine. Žagini listi, ki ne ustrezajo vjenjalni odprtini, lahko delujejo ekscentrično, kar povzroči izgubo nadzora nad delom.
- i. Nikoli ne pridrite poškodovanih žaginih listov ali neustreznih podložek ali vijakov. Pritrdilne podložke in vijaki za žagine liste so izdelani posebej za žago, z namenom zagotavljanja optimalnega delovanja in varne uporabe.

Vzroki za povratni udarec in njihovo opravljanje.

- Povratni udarec pomeni nenaden dvig in umik žage v smeri uporabnika v liniji reza, ki ga povzroči stisnjeni ali nepravilno voden žagin list;
- Ko se žagin list zatakne ali stisne v rezu, se ustavi in reakcija motorja povzroči silovit udarec žage nazaj v smeri uporabnika.
- Če je žagin list ukrivljen ali napako vstavljen v obdelovani element, zobje žaginega lista po umiku iz materiala lahko udarijo v zgornjo površino obdelovanega materiala, kar povzroči dvig žage in udarec v smeri uporabnika.

Povratni udarec je posledica neprimerne uporabe žage ali nepravilnega postopka in pogojev uporabe in se mu je mogoče s spodaj danimi ustrezнимi varnostnimi ukrepi izogniti.

- a. Žago trdno držite z obema rokama, z rameni postavljenimi tako, da vzdržite silo povratnega udarca. Zavzemite tak položaj telesa, da bo telo na eni strani žage, vendar ne v smeri reza. Povratni udarec lahko povzroči silovit udarec žage nazaj, vendar uporabnik lahko nadzoruje silo povratnega udarca, če upošteva ustrezne varnostne predpise.
- b. Ko se žagin list zatakne ali prekine rezanje iz kakršnega koli razloga je treba upočasnititi pritisik na vklopenem stikuju in žago nepremično držati v materialu, dokler se žaga popolnoma ne ustavi. Nikoli ne poskušajte odstraniti žaginega lista iz obdelovanega materiala, niti ne vlecite žage nazaj, dokler se žagin list premika lahko pride do povratnega udarca. Preverite in opravite korekcijsko dejavnosti, z namenom odprave vzroka za zataknitev žaginega lista.

- c. V primeru ponovnega zagona žage v obdelovanem elementu centrirajte žagin list v rezu in preverite, da zobje lista niso zablokirani v materialu. Če se žagin list zatakne ob ponovnem zagonu žage, se lahko ta odmakne ali povzroči povratni udarec od obdelovanega predmeta.

- d. Podpirajte velike liste, da bi zmanjšali tveganje zatikanja in povratnega udarca žage. Veliki listi so nagnjeni k upogibanju pod lastno težo. Podpore morajo biti nameščene pod listom na obeh straneh, blizu linije rezanja in blizu robov lista.

e. Ne uporabljajte topih ali poškodovanih žaginih listov. Neostri ali neprimerno nastavljeni zobje žaginega lista povzročajo ozek rez, ki povzroča prekomerno trenje, zatikanje žaginega lista in povratne udarce.

f. Pred opravljanjem rezanja trdno nastavite pritrditve za globino reza in kot rezanja. Če se nastavitev žage med rezanjem spreminja, lahko to povzroči zagozditev in povratni udarec.

g. Še posebej je treba paziti med opravljanjem globinskega rezanja v predelnih stenah. Žagin list lahko reže druge predmete, ki niso vidni z zunanjih strani, kar povzroči povratni udarec.

Funkcije spodnjega zaščitnega zaslona.

- a. Pred vsako uporabo je treba preveriti spodnji zaščitni zaslons, ali je pravilno nameščen. Žage ni dovoljeno uporabljati, če se spodnji zaščitni zaslons ne premika prosti in se ne odmakne takoj. Nikoli ne pritrjujte ali puščajte zaščitnega zaslona v odprtini položaju. Če žaga po naključju pada, se lahko spodnji zaščitni zaslons poškoduje. Dvignite spodnji zaščitni zaslons s pomočjo vlečnega držala in se vsako nastavitev kota in globino rezanja prepričajte, da se prosto pomika in se ne dotika žaginega lista ali drugega dela orodja.

b. Preverite delovanje vzmeti spodnjega zaščitnega zaslona. Če zaščitni zaslons in vzmet ne delujeva ustrezno, morata biti popravljena pred uporabo. Delovanje zaslona je lahko upočasnjeno zaradi poškodovanih delov, lepljivih drobcev ali napokipenih ostankov.

c. Samo pri posebnih rezanjih, kot sta „globinsko rezanje“ in „zaporedno rezanje“, je dovoljen ročni odmik spodnjega zaščitnega zaslona. Dvignite spodnji zaslons s pomočjo vlečnega držala, ko pa se žagin list poglobi v material, je treba sprostiti spodnji zaslons. Pri vseh drugih vrstah rezanja je priporočljivo, da spodnji zaščitni zaslons dela samodejno.

d. Pred položitvijo žage na delovno mizo ali tla vedno pazite, da spodnji zaščitni zaslons prekriva žagin list. Nezakrit, obračajoč se žagin list povzroči, da se žaga premika nazaj in reže vse, kar ji prekriza pot. Treba je upoštevati potreben čas za zaustavitev žaginega lista po izklopu.

Dodatni varnostni nasveti

Varnostni ukrepi

- Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih žaginih listov.
- Ne uporabljajte brusnih plošč
- Uporabljajte samo žagine liste, ki jih priporoča proizvajalec in izpolnjujejo zahtevo standarda EN 847-1.
- Ne uporabljajte žaginih listov, ki nimajo zob s konicami iz volframovega karbida.
- Prašni delci nekaterih vrst lesa lahko predstavljajo nevarnost za zdravje. Neoprednen fizični stik s prašnimi delci lahko povzroči alergično reakcijo in/ali obolenje dihalnega sistema operaterja in oseb v bližini. Prašni delci hrasta in bukve so rakotvorni, posebej v povezavi s snovmi za obdelavo lesa (impregnanti za les).
- Uporabljajte osebna zaščitna sredstva, kot so:
 - protihrupni naušniki za zmanjšanje možnosti izgube sluh;
 - zaščita za oči;
 - zaščita dihalnih poti za zmanjšanje možnosti vdihavanja škodljivega prahu;
 - rokavice za oskrbo žaginih listov (žagine liste je treba vedno, če je to možno, prijemati za odprtino) ali drugih hrupavih in ostrih materialov.
- Med rezanjem lesa je treba priključiti sistem za odsesavanje prašnih delcev.

Varno delo in hramba

- Izbrati je treba rezanemu materialu primeren žagin list.
- Žage ni dovoljeno uporabljati za rezanje materialov, ki niso leseni ali lesu podobni.
- Žage ni dovoljeno uporabljati brez zaščite, ali če je zablokirana.
- Tla v okolici dela s strojem morajo biti dobro vzdrževana brez ležečih materialov in drugih ostankov.
- Treba je poskrbeti za ustrezno osvetlitev delovnega mesta.

- Operater stroja mora biti ustrezno seznanjen z uporabo in oskrbo stroja.
- Uporabljati je treba le ostre rezilne plošče.
- Upoštevati je treba maksimalno hitrost, označeno na rezilni plošči.
- Prepričati se je treba, da so uporabljeni deli v skladu s pripomočili proizvajalca.
- Žago je treba odklopiti od napajanja v primeru izvajanja del v vezi z vzdrževanjem.
- Če med delom pride do poškodbe napajalnega kabla, je treba takoj odklopiti napajanje. KABLA SE PRED ODKLOPOM NAPAJANJA NI DOVOLJENO DOTIKATI.
- Če je žaga opremljena z laserjem, je njegova zamenjava z drugim tipom laserja nedopustna, popravila pa mora opraviti servis. Laserja ni dovoljeno usmeriti v smer ljudi in živali.
- Naprave ne uporabljajte v stacionarnem položaju. Ni primerna za delo na žagini mihi.
- **Material, ki bo obdelan, je treba pričvrstiti na stabilni podlagi in zavarovati pred premikanjem s pomočjo sponk ali primeža.** Ta način pritrivite obdelovanega predmeta je varnejši od držanja le-tega v roki.
- Pred odložitvijo električnega orodja je treba počakati, da se zastavi. Rezilna plošča se lahko zablokira in povzroči izgubo nadzora na električnem orodjem.

VAROSTNI PREDPISI ZA LASERSKO NAPRAVO

Laserska naprava v konstrukciji žage je 2. razreda, z maksimalno močjo < 1 mW, pri valovni dolžini žarčenja $\lambda = 650$ nm. Ta naprava ni nevarna za vid, vendar pa ni dovoljeno zreti neposredno v smer vira žarčenja (nevarenost kratkotrajne slepotе).

OPOZORILO. Gledanje neposredno v žarek laserske svetlobe ni dovoljeno. To je lahko nevarno. Treba je upoštevati spodaj dane varnostne predpise.

- Lasersko napravo je treba uporabljati v skladu s pripomočili proizvajalca.
- Namerno ali nenamerno usmerjanje laserskega snopa proti ljudem, živalim ali drugim objektom, kot proti delovnemu materialu, ni dovoljeno.
- Paziti je treba, da ne pride do naključnega stika, npr. z usmeritvijo laserskega snopa na ogledala, laserskega žarka z očmi drugih oseb daje kot za 0,25 s.
- Laserski žarek je treba vedno usmeriti na material, ki nima odbojnih površin.
- Svetleča jeklena pločevina (ali drugi materiali s površino, ki odbija svetlogo) ni primerna za uporabo laserskega žarka, ker bi lahko prišlo do nevarnega odbitja svetlobe v smeri uporabnika, drugih oseb in živali.
- Laserske naprave ni dovoljeno zamenjati z napravo drugega tipa. Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali pooblaščena oseba.




POZOR: Druge regulacije kot te, omenjene v pričujočih navodilih, lahko povzročijo izpostavljenost na lasersko žarčenje in so zato lahko nevarne!

POZOR! Naprava je namenjena delu v notranjosti prostorov.

Navkljub uporabi varno zasnovane konstrukcije, varovalnih sredstev in dodatnih zaščitnih sredstev vedno obstaja tveganje poškodb med delom.

Pojasnilo uporabljenih pikrogramov:

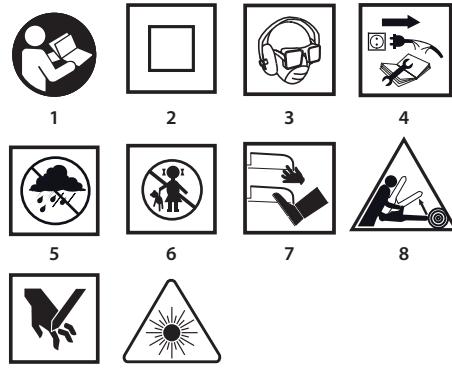

1. Preberite navodila, upoštevajte v njih navedena varnostna opozorila in pogoje.
2. Naprava z izolacijo drugega razreda.
3. Uporabljajte osebna zaščitna sredstva (zaščitna očala, protihrupni naušniki, maska proti prahu).
4. Pred pričetkom oskrbe ali popravil izklopite napajalni kabel. Varujte pred dežjem.
5. Otrokom ne dopustite, da pridejo v stik z orodjem.
6. Okonči ne približujte rezilnim elementom!
7. Nevarnost povratnega udarca.
8. Pozor, nevarnost poškodb roke, odrezanja prstov.
10. POZOR! Lasersko žarčenje.

ZGRADBA IN UPORABA

Krožna žaga je ročno električno orodje z izolacijo razreda II. Poganja ga enofazni komutatorski motor. Električno orodje tega tipa se široko uporablja za rezanje lesa v lesu podobnih materialov. Uporaba orodja za žaganje drva za kurjavto ni dovoljena. Poskus uporabe žage v druge namene, kot so podani, se steje kot neustrezena uporaba. Žago je treba uporabljati izključno z ustreznimi rezilnimi ploščami, z zombi s prevleko iz volframovega karbida. Krožna žaga je projektirana za lahka dela v storitvenih delavnicih in za samostojno amatersko delo (naredi si sam).

Uporaba električnega orodja, ki ni v skladu z njegovim namenom, ni dovoljena.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštrevilec se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni na grafičnih straneh pričujočih navodil.

1. Priključek za odvajanje prahu
2. Zgornji zaščitni zaslons
3. Indikator napajjalne napetosti
4. Ročaj spodnjega zaščitnega zaslona
5. Preklopnik blokade nastavite sani
6. Preklopnik blokade parallelnega vodila
7. Kazalnik linije rezanja za 45°
8. Kazalnik linije rezanja za 0°
9. Sani
10. Rezilna plošča
11. Podložka prirobnice
12. Pritrdilni vijak žaginega lista
13. Spodnji zaščitni zaslons
14. Sprednji ročaj
15. Vklopno stikalo
16. Tipka za blokado vklopnegra stikala
17. Glavni ročaj
18. Vzvod za blokado globine reza
19. Tipka blokade vretena
21. Vklop laserja
22. Laser

23. Paralelno vodilo

* Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom.

OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

OPREMA IN PRIBOR

1. Paralelno vodilo	- 1 kos
2. Obročni ključ	- 1 kos

PRIPRAVA NA UPORABO

NASTAVITEV GLOBINE REZANJA

Globino reza pod kotom 90° je mogoče regulirati v območju od 0 do 73 mm

- Sprostite vzvod blokade globine rezanja (18).
- Nastavite želeno globino reza (z uporabo skale).
- Sprostite vzvod blokade globine rezanja (18) (slika A).

MONTAŽA VODILA ZA PARALELNO REZANJE

Pri rezanju materiala na ozke kose je treba uporabljati paralelno vodilo. Vodilo ja lahko pritrjeno na desno ali levo stran električnega orodja.

- Sprostite preklopnik blokade paralelnega vodila (6).
- Vložite letev paralelnega vodila (23) v dve odprtini v saneh žage (9).
- Nastavitev želeno oddaljenost (z uporabo skale).
- Pritrdite paralelno vodilo (23) s pomočjo preklopnika blokade paralelnega vodila (6) (slika B).

Paralelno vodilo (23) se lahko uporablja tudi za jeraľno rezanje v območju od 0° do 45°.

Poskrbite, da se za delujejočo žago nikoli ne nahajajo roke ali prsti. V primeru pojava povratnega udarca lahko žaga pade na roko, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe.

ODPIRANJE SPODNJE ZAŠČITE

Spodnji zaščitni zaslon (13) žaginega lista (10) se avtomatsko odpira ob stiku z obdelovanim materialom. Če ga želite ročno odpreti, je treba potegniti ročaj spodnjega zaščitnega zaslona (4).

ODVAJANJE PRAHU

Krožna žaga je opremljena s priključkom za odvajanje prahu (1), ki omogoča odvajanje pri rezanju nastalih ostankov in prahu.

UPORABA / NASTAVITVE

VKLOP / IZKLOP

Napetost omrežja mora ustrezati vrednosti napetosti, podani na označni tablici žage. Med zagonom je treba žago držati z obema rokama, ker lahko vrtlinski moment motorja povzroči nekontroliran zusuk električnega orodja.

Upoštevati je treba, da se po izklopu žage njeni elementi še nekaj časa vrtijo.

Žaga je opremljena s tipko za blokado vklopnega stikala (16), ki varuje pred naključnim vklopom.

Vkllop

- Pritisnite tipko za blokado stikala (16)(slika C).
- Pritisnite vklopno stikalo (15).

Izklop

- Sprostite pritisk na vklopnom stiku (15).

INDIKATOR PRIKLJUČENE NAPETOSTI

V trenutku priklopa žage v napajalno vtičnico zasveti indikator priključene napetosti (3).

DELOVANJE LASERJA

Neposredno gledanje v laserski žarek ali njegov odboj od odsevne površine in usmerjanje laserskega žarka proti kateri koli osebi je prepovedano.

Svetloba laserskega žarka omogoča boljši nadzor nad želeno smerjo rezanja.

Laserski generator (22), ki je del opreme žage, je predviden za uporabo pri natančnem rezanju. Lasersko napravo je treba ugasniti, če se laser ne uporablja.

- Pritisnite vklopno stikalno laserja (21) v položaj vklop.
- Laser prične oddajati rdečo linijo, vidno na materialu.
- Rezanje je treba opraviti vzdolž te linije.
- Po končanju rezanja je treba izklopliti laser.

Pri rezanju nastali prah lahko prekrije lasersko svetilko zato je treba od časa do časa očistiti lečo laserskega projektorja.

REZANJE

Linijo rezanja označuje kazalnik linije rezanja (7) in (8).

- Ob začetku dela je treba vedno z obema rokama trdno držati žago, z uporabo obeh ročajev.
- Žago je mogoče vklipiti le takrat, ko je ta odmaknjena od za delo predvidenega materiala.
- Žago ni dovoljeno pritisniti s prekomerno silo, nanjo je treba vršiti zmeren, enakomeren pritisk.
- Po končanju rezanja počakajte, da se žagin list popolnoma ustavi.
- Če je rezanje prekinjeno pred predvidenim zaključkom, je ob nadaljevanju treba najprej počakati, da žaga doseže maksimalno vrtlino hitrost, in nato previdno vpeljati žagin list v rez obdelovanega materiala.
- Pri rezanju prečno na vlakna materiala (lesa) imajo včasih vlakna tendenco dviganja navzgor in odrivjanja (opravljanje dela z nizko hitrostjo minimalizira nastajanje tega).
- Prepričajte se, da spodnja zaščita v svojem gibaju prihaja do skrajnega položaja.
- Pred pristopom k rezanju se je vedno treba prepričati, da so preklopni blokade globine rezanja in preklopni blokade sani žage ustrezno priviti.
- Za delo z žago je treba uporabljati izključno žagin list z ustreznim zunanjim premerom in premerom vpenjalne odprtine.
- Rezani material mora biti trdno pričvrščen.
- Širši del sani žage je treba namestiti na del materiala, ki ne bo odrezan.

Če so dimenzijs materiala majhne, je treba material fiksirati s pomočjo mizarskih sponk. Če se sani žage ne premikajo po obdelovanem materialu, ampak so dvignjene, lahko pride do povratnega udarca.

Ustreza negibnost obdelovanega materiala in trdno držanje žage zagotavlja popol nadzor pri delu z električnem orodjem, kar preprečuje nevarnost poškodbe telesa. Kratkih kosov materialov ni dovoljeno prijemati z roko.

REZANJE POD KOTOM

- Sprostite preklopnik blokade sani (5) (slika D).
- Sani (9) nastavite na želeni kot (od 0° do 45°) s pomočjo skale.
- Privijte preklopnik blokade nastavite sani (5).

Zavedati se je treba, da pri rezanju pod kotom prihaja do večje nevarnosti pojava povratnega udarca (večja možnost zagodenja rezilne plošče), zato je treba še posebej paziti, da se sani žage s celotno površino prilegajo na obdelovani material. Rezanje je treba opraviti s tekočim gibanjem.

REZANJE Z ZAREZOM V MATERIAL

Pred opravljanjem nastavitev je treba odklopliti žago od napajanja.

- Nastavite želeno globino rezanja, ki ustreza debelini rezanega materiala.
- Žago nagnite tako, da je sprednji rob sani (9) opri na predvideni obdelovani material, oznaka 0° za pravokotno (navpično) rezanje pa se nahaja na liniji predvidenega rezanja.
- Po nastaviti žage na mesto začetka rezanja dvignite spodnjo zaščito (13) s pomočjo vzvoda spodnje zaščite (4) (žagin list je dvignjen nad materialom).
- Zaženite električno orodje in počakajte, da list doseže polno vrtilno hitrost.
- Postopoma spuščajte žago in z žaginim listom zarezite v material (med tem gibanjem se mora sprednji rob sani žage stikati s površino materiala).
- Ko žagin list začne rezanje, je treba spustiti spodnjo zaščito.
- Ko se sani žage s celotno površino stikajo z materialom, je treba nadaljevati rezanje, s pomikanjem žage naprej.
- Nikoli ni dovoljeno umikati žage z vrtečim žaginim listom, saj lahko to povzroči povratni udarec.
- Zarezanje zaključite na obraten način od njegovega pričetka, in sicer z obratom žage okrog linije stika prednjega roba sani žage z obdelovanim materialom.
- Počakajte, da se po izklopu žage žagin list popolnoma ustavi še pred umikom žage iz materiala.
- Po potrebi je treba obdelavo robov končati s pomočjo vobdone žage ali ročne žage.

REZANJE VEČJIH KOSOV MATERIALA

 Med rezanjem večjih plošč materiala ali desk je treba te ustrezno podprtati, da ne bi prišlo do morebitnega trzanja rezilne plošče (pojav povratnega udarca) zaradi zagozdenja rezilne plošče v rezu materiala.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

 Pred vsakršnimi opravili v zvezi z montažo, regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba odstraniti vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

- Priporoča se čiščenje orodja neposredno po vsaki uporabi.
- Za čiščenje ni dovoljeno uporabljati vode ali drugih tekočin.
- Napravo je treba čistiti s pomočjo čopiča ali prepipati s komprimiranim zrakom z nizkim pritiskom.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali razredčil, saj ta lahko škodujejo delom, izdelanim iz umetnih mas.
- Redno je treba čistiti prezačevalne reže v ohaju motorja, da se prepreči pregrevanje orodja. Prezačevalnih odprtin ni dovoljeno čistiti z ostrimi elementi, kot so izvijači ali podobni.
- V primeru poškodbe napajalnega kabla ga je treba zamenjati s kablom z enakimi parametri. To opravilo je treba zaupati kvalificiranemu strokovnjaku ali pa servisu.
- V primeru, da pride do prekomernega iskrenja na komutatorju, je treba preverjanje stanja oglenih ščetk motorja zaupati kvalificirani osebi.
- Ob običajni uporabi žagin list s časom izgubi ostrino. Znak izgube ostrine žaginega lista je potreba po povečanju pritiska pri premikanju žage med rezanjem.
- Če je ugotovljena poškodba žaginega lista, ga je treba takoj zamenjati.
- Žagin list mora biti vedno oster.
- Napravo je treba hraniti na suhem mestu in zunaj dosega otrok.

MENJAVA REZILNE PLOŠČE

- S pomočjo priloženega ključa odvijte z obratom in levo pritrnilne vijke žaginega lista (12).
- Da bi se izognili obračanju vretena žage, je treba med odvijanjem pritrnilnih vijakov žaginega lista zablokirati vreteno s tipko blokade vretena (19) (slika E).
- Odmontirajte zunanjou podložko prirobnice (11).
- S pomočjo vzvoda spodnjega zaslona (4) premaknite spodnji

zaščitni zaslon (13) tako, da se maksimalno skrije v zgornji zaščitni zaslon (2) (medtem je treba preveriti stanje in delovanje vzmeti za spodnji zaslon).

- Odstranite žagin list (10) skozi odprtino v saneh žage (9).
- Novo ploščo namestite tako, da se bodo zobje rezilne plošče in puščice na njej ujemali s smerjo, ki jo kaže puščica na zgornjem zaslonu.
- Žagin list vstavite skozi odprtino v saneh žage in namestite na vreteno tako, da je pritisnjena na površino notranje prirobnice in centralno nameščen na njenem utoru.
- Namestite zunanjou podložko prirobnice (11) in privijte pritrnilni vijak žaginega lista (12) s privijanjem v desno.



Paziti je treba, da so zobje nameščenega žaginega lista obrnjeni v pravilno smer. Smer vrtenja vretena električnega orodja kaže puščica na ohaju žage.

Pri držanju žaginega lista je treba biti še posebej previden.

Uporabljati je treba zaščitne rokavice, da se zaščitijo roke pred stikom z ostrimi zobmi žaginega lista.

MENJAVA OGLENIH ŠČETK

 Izrabljene (krajše od 5 mm), zažgane ali počene oglene ščetke motorja je treba takoj zamenjati. Vedno je treba hkrati opraviti menjavo obeh oglenih ščetk.

Postopek menjave oglenih ščetk je treba zaupati izključno kvalificirani osebi, ki uporablja originalne dele.

Vsakršne napake mora odpraviti pooblaščeni servis proizvajalca.

TEHNIČNI PARAMETRI

NAZIVNI PODATKI

Krožna žaga		
Parameter	Vrednost	
Napetost napajanja	230 V AC	
Frekvenca napajanja	50 Hz	
Nazivna moč	1800 W	
Vrtilna hitrost brez obremenitve	5000 min ⁻¹	
Območje jerahnega rezanja	$0^\circ - 45^\circ$	
Maks. zunanjou premer žaginega lista	210 mm	
Notranji premer rezilne plošče	30 mm	
Maksimalna globina rezanja	Pod kotom 90°	73 mm
	Pod kotom 45°	49 mm
Razred zaščite	II	
Razred laserja	2	
Moč laserja	< 1 mW	
Valovna dolžina:	$\lambda = 650$ nm	
Teža	5,5 kg	
Leto izdelave	2020	

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Informacije o hrupu in vibracijah.

 Ravn oddajanega hrupa, kot npr. raven oddajanega zvočnega pritiska L_p , ter raven zvočne moči L_w , in netočnost meritve K , so navedene v navodilih v skladu s standardom EN 60745.

Stopnja vibracij a_h in netočnost meritve K so določeni v skladu s standardom EN 60745, navedenim spodaj.

Spodaj navedena stopnja vibracij je bila izmerjena v skladu s postopkom meritve iz standarda EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo električnih orodij. Uporabljati jo je mogoče tudi za začetno oceno izpostavljenosti na vibracije.

Navedena raven vibracij je reprezentativna za osnovno uporabo električnega orodja. Stopnja vibracij se lahko spremeni, če se električno orodje uporablja za druge namene ali z drugimi delovnimi orodji in tudi, če ni ustrezno vzdrževano. Zgoraj navedeni vzroki so lahko razlog za povečanje izpostavljenosti na vibracije med celotnim delovnim obdobjem.

Za natančno oceno izpostavljenosti na vibracije je treba upoštevati obdobja, ko je električno orodje izklopljeno oziroma je vključeno, vendar se ne uporablja. Na ta način se lahko izkaže, da je skupna izpostavljenost na vibracije znatno nižja. Za zavarovanje uporabnika pred učinki vibracij je treba izvesti dodatne varnostne ukrepe, npr.: vzdrževanje električnega orodja in delovnega pribora, poskrbeti je treba za ustrezno temperaturo rok, ustrezno organizirati delo.

Stopnja zvočnega pritiska: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Stopnja zvočne moči: $L_{WA} = 107,1 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Stopnja vibracij (zadnji ročaj): $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Stopnja vibracij (prednji ročaj): $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

VAROVANJE OKOLJA



Električno napajanjih izdelkov ni dovoljeno mešati z gospodinjskimi odpadki, ampak jih morajo odstavljati ustrezne službe. Podatki o službah za odstranitev odpadkov so na voljo pri prodajcu ali lokalnih oblasteh. Izrabljeno električno in elektronsko orodje vsebuje okolju škodljiv snovi. Orodje, ki ni oddano v reciklažo, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

* Pridržana pravica do sprememb.

„Grupa Topex Spolka z ograniceno odgovornostjo“ Spolka komandovata s sedežem v Varžavi, ul. Podgoriščana 2/4 (v nadaljevanju „Grupa Topex“), sporoča, da so vse avtorske pravice in zvez z vsebino teh navodil (v nadaljevanju „Navodila“) med drugim v zvezi z besedili, shemami, risbami, kakor tudi sestavo, izključna last Grupa Topex in so predmet zakonske zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnosti (Ur. I. 2006 št. 90/631 z kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in sprememjanje Navodil v komercialne namene, kot tudi njihovih posameznih elementov, je brez pisne odobritve Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti.

apdorojamo daikto tvrtilnimas yra labai svarkus norint išvengti pavojaus, kylančio prisilietimo, pjovimo disko įstrigimo arba kontrolės pradimo metu.

e. Darbo metu pjūklą laikykite už izoliuoto paviršiaus, skirto šiam tikslui.

f. Būkite labai atsargūs, nes besisukančiu pjovimo diskui, galite prisiliesti prie elektros įtampos arba paties pjūklo laidui, kuriais teka elektros srovė. Elektriniui įrankiui prisilietęs prie laidų, kuriais teka elektros srovė, dirbantysis gali patirti elektros smūgį, kadangi elektros srovė gali veikti ir metalines įrankio detales.

g. Pjaudami išilgai naudokite išilginiam arba briaunų pjovimui skirtą kreipiančiąją. Taip atliekamas tikslėnas pjūvis bei sumažėja tikimybė, kad besiskaitantis pjovimo diskas įstrijgs.

h. Visada naudokite tik tokį pjovimo diską, kuriame yra tinkamo dydžio tvrtilnimo angos. Netinkamo dydžio pjovimo diskai, gali sukelti ekscentriškai, todėl dirbant kyla pavojus nesuvaidyti įrankio.

i. Pjovimo disko tvrtilnimiui niekada nenaudokite sugadintų arba netinkamų tarpinių ir varžtų. Siekiant užtikrinti optimalių veikimą ir saugų naudojimą, pjūkliu gaminamos specialios tarpinės ir varžtai.

Atgalinis smūgis, atgalinio smūgio priežastys ir kaip jo išvengti

• Atgalinis smūgis, sukeltas prispausta arba netinkamai stumiamo pjovimo disku yra staigus pjūklo pakilimas, išslydimas iš pjūvio linijos ir judejys operatoriaus link.

• Kai diskiniu pjūklu pjovimo diskas užstringa arba yra užspaudžiamas prapjovoję jis sustoja, tuomet dėl variklio atoveikio yra sukeliamas staigus pjūklo judejys atgal operatoriaus link.

• Jeigu pjovimo diskas yra deformuotas arba blogai įstatytas prapjovoję, tai pjovimo disko dantukai, išslydę iš pjūvio ir atsitrenkę į pjaujanomus medžiagoms paviršių gali kilstelėti pjovimo diską, ir pati pjūklą bei sukelti atgalinį smūgį operatoriaus link.

Atgalinis smūgis yra neteisingo pjūklo naudojimo, neteisingu veiksmu ar naudojimo sąlygu pasekmė. Jo išvengimą galima imantis toliau aprašyti veiksmingų atsargumo priemonių.

a. Pjūklą laikykite tvirtai abejomis rankomis, pečių padėti pasirinkite taip, kad galetume pasiprišeiti atgalinio smūgio jėgai. Stovėkite ne tol, kai pjovimo linijai, o iš šono. Atgalinį smūgį gali sukelti staigus diskiniu pjūklu judejys atgal, tačiau imantis visų atsargumo priemonių, šio smūgio momentu, dirbantysis gali sukelioti įrankį.

b. Pjovimo diskui užsikirtus arba dėl nežinomų priežascių sustojus, atleiskite jungiklio mygtuką ir nejudindami įrankio, apdorojamoje medžiagoje laikykite tol, kol pjovimo diskas nesustos visiškai. Niekada netraukite pjovimo disko iš pjaujanomos medžiagos bei netraukite diskiniuo pjūklu atgal, kol pjovimo diskas juda, tai gali sukelti atgalinį smūgį. Išsiaiškininkite ar pašalinkite pjovimo disku užsikirtimo priežastį.

c. Prie įjungdami pjūklu pakartotinai, išlyginkite pjaujanamame ruošinyje esantį pjovimo diską ir patirkinkite ar pjovimo dantukai neįstriję medžiagoje. Jeigu pjovimo diskas užsikertą, tai pjūklu jungiant pakartotinai, dėl netinkamos padetėties medžiagoje, jis gali išslysti iš ipjovos arba sukelti atgalinį smūgį.

d. Norėdami sumažinti pjūklo užsikirtimo ir atgalinio smūgio pavojų, dideles plokštės priliaukykite. Veikiamos savo svorio, didelės plokštės išlinkia. Atramos turi būti tvirtinamos po plokštė, abejojese jos pusėse arti pjūvio linijos ir plokštės kraštu.

e. Nenaudokite buku arba pažiūstų pjovimo diskų. Pjaujanant bukais arba neteisingu kryptimi nukreiptais pjovimo disko dantukais pjūvis būna siauras, todėl sukelia didelę trūnį, atgalinį smūgį taip pat dėl tokio pjovimo diskas gali įstrijgti.

f. Pries pjaudamais gerai pritrinkite pjovimo gylį ir pasvirimo kampo tvirtinimo spaustuvus. Jeigu pjovimo metu netiketai pasikeistpjūklu nustatymai, tai gali tapti įstrijimo ir atgalinio smūgio priežastis.

g. Būkite ypatingai dėmesingi atlikdami igilinimo pjūvius ir pjūvius pertvarose. Pjovimo diskas, pjaudamas iš išorės nematomus daiktus gali sukelti atgalinį smūgį.

LT ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS

DISKINIS PJŪKLAS

58G493

DĒMESIO: PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDOTIS ELEKTRINIUI ĮRANKIU, JIDĒMIĀI PERSKAITYKITE ŠIA INSTRUKCIJĄ IR SAUGOKITE JĄ TOLIMESNIAM NAUDΟJIMUISI.

DETALIOS DARBO SAUGOS TAISYKLĖS

DETALIOS, SAUGAUS DISKINIŲ PJŪKLŲ BE PLEIŠTO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

DĒMESIO:



Nepaisydami nuorodų toliau pateikuose įspėjimuose, dėl grēšiančių pavoju ir rekomendacijų, užtikrinančių saugų naudojimą, rizikuojate patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir, arba sunksia susizuloti.

PAVOJINGA

- Rankas laikykite atokiau nuo pjūvio vietas ir pjovimo diskų. Vienu ranką laikykite ant pagalbinės rankenos arba ant variklio korpuso. Pjūklu laikant abejomis rankomis grēsmė susižeisti pjovimo diskų yra mažesnė.
- Nelaikykite rankos po apdorojamu daiktu. Apsauginės dangtis negali apsaugoti nuo apdorojamos medžiagos apačioje kyšančio, besiskaitančio pjovimo diskų.
- Nustatydamis pjovimo gylį pritaikykite ji apdorojamo daikto storiju. Rekomenduojama, kad pjovimo diskas iš pjaujanamo ruošinio kyšotų ne daugiau nei vieno dantuko aukščiu.
- Pjaunamo daiktu niekada nelaikykite rankose arba ant kojos. Apdorojamą daikta pritaikinkite prie tviro pagrindo. Tinkamas

Apatinio apsauginio dangčio funkcijos

a. Kiekvienu kartą, prieš naudodamiesi patirkinkite, ar apatinis apsauginis dangtis uždėtas teisingai. Nesinaudokite pjovimo disku jeigu apatinis apsauginis dangtis juda sunkiai ir neužsiardau vos tik jį paleikiate. Niekada netvirtinkite ir nepalikite pakelto apatinio apsauginio dangčio. Pjūklui atstikintai išslydis iš rankų apsauginis dangtis gali susilankstyti. Apatinis apsauginis dangtis pakelkite ranka ir patirkinkite ar jis juda lengvai bei nustasi bet kokį, reikiama pjovimo kampą ir gylį nesileičia prie pjovimo diskų ar kitos įrankio detalės.

b. Patirkinkite, ar gerai veikia apatinio apsauginio dangčio spyruoklė. Blegai veikiant apsauginį dangtį ir spyruoklę, prieš naudojantį įrankiu reikia suremontuoti. Apatinis apsauginis dangtis blogai gali veikti dėl pažeistų detalių, lipnių apnašų arba apnašų sankauptų.

c. Apatinį apsauginį dangtį kelti rankiniu būdu galima tik atliekant specialius pjūvius, pvz., „įsiglinimo pjūvį“ ir „sudėtinį“ pjūvį. Apatinį apsauginį dangtį pakelkite rankena, o jam įsiglinus medžiagoje ateisikite. Visų kitų pjūvių metu apatinis apsauginis dangtis turi veikti patiems.

d. Prieš padėdami diskinių pjūklų ant darbastalo arba grindų pažiūrėkite, ar apatinis apsauginis dangtis uždėtas užjungimo pjovimo diską. Neuzdengus besisūnantiuoju pjovimo disku, pjūklas judės atgal, pjaudamas visus šalia esančius daiktus. Nepamirškite, kad išjungus pjūklą reikia tam tikro laiko tarpo, kol pjovimo diskas visiškai sustos.

Papildomos darbo saugos nuorodos

Atsargumo priemonės

- Nenaudokite buku arba pažeistų pjovimo diskų.
- Nenaudokite šilifavimo diskų.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus pjovimo diskus, kurie atitinka normos EN 847-1 reikalavimus.
- Nenaudokite pjovimo diskų, kurių dantukai nepadengti aglomeruotu karbidiu.
- Kai kurių rūšių medienos dulkės gali būti pavojingo sveikatai. Tiesioginis fizinius kontaktas su dulkėmis gali sukelti aleginių reakcijas ir/ arba tapti kvėpavimo takų susirgimų priežastimi paties vartotojo bei šalių būnanių asmenių. Ažuolo arba buko mediena kelia onkologinių ligų pavojų, ypatingai šios medienos ir kai kurių medienos apdorojimo medžiagų junginių (medienos impregnavimo medžiagos).

Nenaudokite asmenines apsaugos priemones:

- klausos organų apsaugos priemones, kad sumažintumėte klausos sutrikdymo pavojų;
- akų apsaugos skydelį;
- kvėpavimo takų apsaugos priemones, kad nejvkveptumėte ir apsaugotumėte nuo kenksmingų dulkų;
- apsaugines pūštines, skirtas pjovimo diskų keitimui bei apsaugai nuo kitų šiurkščių ir aštrųjų medžiagų (jeigu tik turite galimybę, pjovimo diskus visada imkite už vidinės angos).
- Pjaudami medieną, prijunkite dulkinių nusiurbimo sistemą.

Saugus naudojimas ir aptarnavimas

- Pjovimo diską pritaikykite pjaunamos medienos rūšiai.
- Nenaudokite diskinių pjūklo kitų medžiagų pjovimui, tik medienai ir jos gaminiams.
- Nenaudokite pjūklo be apsauginio dangčio arba jeigu jis yra užblokuotas.
- Grindys aplink darbo vietą turi būti švarios, pašalinkite besimėtančias medžiagas, visus atsikišusius daiktus, elementus.
- Pasirūpinkite tinkamu darbo vietus apšvietimui.
- Dirbantysis turi būti atitinkamai apmokytas, kaip naudotis, aptarnauti ir dirbti su šiuo įrankiu.
- Naudokite tik aštrius pjovimo diskus.
- Atnkreipkite dėmesį į maksimalų greitį, kuris nurodytas ant pjovimo diskų.
- Išsitinkinkite, kad naudojamos detalės atitinka gamintojo nurodytus parametrus.

- Norėdami atlėkti priežiūros darbus, išjunkite diskinių pjūklų iš elektros įtampos tinklo.
- Jeigu darbo metu pažiūrėsite elektros laida, nedelsdami išjunkite įrankį iš elektros įtampos tinklo. NELIESKITE ELEKTROS LAIDO TOL, KOL NEIŠJUNG SITE ELEKTROS ĮTAMPOS.
- Jeigu diskinių pjūklas turi lazerį, tai jis negalima keisti kita tipo lazeriu, o jo remonto darbus gali atlėkti tik kvalifikuotas remonto dirbtuvės personalas. Nekreipkite tiesioginio lazerio spindulio į žmones ir gyvūnus.
- Įrankis netinka stacionariam tvirtinimui. Jis nepritaikytas tvirtinimui ir darbui prie darbastolio.
- Numatomą apdoroti medžiągą padékite ant tvirtio pagrindo ir spaustuvaus arba spaustuvaus pritrivirkite, kad nejudėtų. Toks apdorojomas medžiagos pritrivintimo būdas yra daug saugesnis, palyginus su jos laikymu ranka.
- Prieš padėdami elektrinį įrankį ant darbastalo palaukite, kol jo pjovimo diskas visiškai sustos. Pjovimo diskas gali užsiblokoti ir dėl to kyla pavojus nesuvaidyti elektrinio įrankio.

SAUGAUS NAUDOJIMOSI LAZERINIU |RENGINIUI TAISYKLĖS

Elektriniame įrankyje yra įmontuotas 2 klasės lazerinių įrenginys, kurio didžiausia galia, esant $\lambda = 650$ nm spindulio bangos ilgiui, yra < 1 mW. Šis įrenginys nekenkia regėjimui, tačiau negalima žūrėti į tiesioginį lazerio spindulį (laikino apakinimo pavojuj).

|SPĖJIMAS. Nežiūrėkite į tiesioginį lazerio spindulį. Tai yra pavojinga. Laikykite toliau išvardinti saugumo taisyklį.

- Lazerinį įrenginį nenaudokite laikydami gamintojo nurodymų.
- Samonangių arba nesamonangių, niekada nekreipkite lazerio spindulio į žmones, gyvūnus arba kitus objektus, išskyrus apdorojamą medžiągą.
- Venkite net atstikintai į pašalinimo asmens ar gyvūno akis nukreipti lazerio spindulį ilgesniam nei 0,25 sek. laikui, pavyzdžiu, kreipiant spindulį per šviestą atspindinčių paviršių.
- Visada patirkinkite, ar lazerio spindulys nėra nukreptas į medžiągą, kurios paviršius yra blizgu ar atspindi šviestą.
- Nenaudokite lazerio spindulio apdorodami blizgu plieninės skardos laiką (ar kitokią medžiągą blizgu paviršiumi), nes nuo jos atispindintis lazerio spindulys gali nukrypti vartotojo, trečiųjų asmenų arba gyvūnų link.
- Nekeisikite lazerinio įrenginio kito tipo įrenginiu. Visus remonto darbus gali atlėkti tik gamintojas arba autorizuotos įmonės kvalifikuotas meistras.




DĒMESIO: Šioje instrukcijoje neišvardinti nustatymai kelia pavojų nuokentėti nuo lazerio spindulio poveikio!

DĒMESIO! Įrenginys skirtas tik darbui patalpų viduje.

Nepaisant saugos įrankio konstrukcijos, apsauginių elementų ir papildomų apsaugos priemonių naudojimo, darbo metu išleika pavojuj susižeisti.

Naudojamų simbolinių ženklų paaiškinimas.

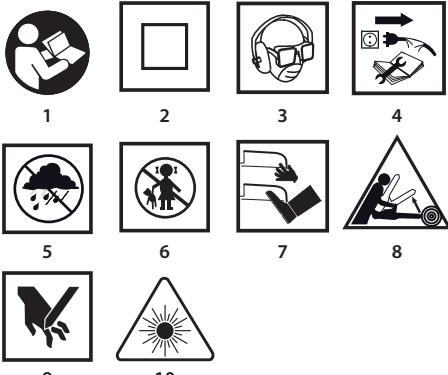

- Perskaitykite šią aptarnavimo instrukciją, laikykites joje esančiu darbo saugos įspėjimų bei nuorodų!
- Įrankis turi antrą apsauginęs izoliacijos klasę.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones (apsauginius akinius, ausines, kaukų nuo dulkių).
- Priės atlikdami aptarnavimo arba remonto darbus, ištakuite elektros įtampos laidą iš elektros tinklo lizdo.
- Saugokite nuo lietus.
- Neleiskite prie įrankio vaikų.
- Rankas, kojas, kt. galunes laikykite atokiau nuo pjovimo elementų!
- Atgalinio smūgio pavojuς.
- Dėmesio, rankų sužalojimo bei pirštų nupjovimo pavojuς.
- Dėmesio: Lazerinis spinduliaivimas.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Diskinis pjūklas yra elektrinis, rankinis įrankis, turintis II izoliacijos klasę. Įrankis varomas vienfaziu komutatoriniu varikliu. Šio modelio elektriniai įrankiai dažniausiai yra naudojami medienos ir jos gaminių pjovimui. Nenaudokite jo medžio anglies pjovimui. Bandymai panaudoti pjūklą kitims tikslams bus priskiriami naudojimui ne pagal paskirtį. Pjūklą naudokite tik su jam pritaikytais pjovimo diskais, kurių dantukai padengti aglomeruotu karbidiu. PJuklas suprojektuotas ir pritaikytas nesudėtingiems darbams aptarnavimo dirbtuvėse bei kitiemis mėgėjiškiems darbams (meistravimui).

⚠ Draudžiama elektrinių įrankių naudoti ne pagal paskirtį.

GRAFINIŲ PUŠLAPIŲ APRAŠYMAS

Numeriais pažymėti įrankio elementai atitinka šios instrukcijos grafinių puslapiuose pavaizduotus įrankio elementus.

- Dulkų išsiurbimo vamzdis
- Viršutinis dangtis
- Įtampos įjungimo kontrolinė lemputė
- Apatinio dangčio svirtis
- Blokavimo rankenėlė, pado padėties nustatymams
- Lygiagrečios kreipiančiosios blokavimo rankenėlė.
- Pjūvio linijos rodiklis, 45° kampui
- Pjūvio linijos rodiklis, 0° kampui
- Padas
- Pjovimo diskas
- Jungės tarpinė
- Pjovimo disko tvirtinimo varžtas
- Apatinis dangtis
- Priekinė rankena
- Jungiklis
- Jungiklio blokavimo mygtukas
- Pagrindinė rankena
- Pjovimo gilio blokavimo svirtis
- Suklio blokavimo mygtukas
- Lazerio jungiklis

22. Lazeris

23. Lygiagreti kreipiančioji

* Tarp paveiklo ir gaminio galimas nedidelis skirtumas.

PANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS



DĒMESIO



PERSPEJIMAS



MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI



INFORMACIJA

KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

- Lygiagreti kreipiančioji - 1 vnt.
- Kilpinis raktas - 1 vnt.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

PJOVIMO GYLIO NUSTATYMAS



Pjovimo gylį, pjūvui kampu, galima nustatyti nuo 0 iki 73 mm ribose.

- Atlaivinkite pjovimo gylio blokavimo svirtį (18).
- Nustatykite reikiama pjovimo gylį (naudokités skale).
- Užblokuokite pjovimo gylio blokavimo svirtimi (18) (pav. A).
- Atsukite lygiagrečios kreipiančiosios blokavimo rankenelę (6).
- Lygiagrečios kreipiančiosios (23) plokštelių įstatykite į dvi angas, esančias pjūklą pade (9).
- Nustatykite reikiama atstumą (naudokités skale).
- Lygiagrečios kreipiančiosios blokavimo rankenelė (6), užblokuokite lygiagrečią kreipiančiąją (23) (pav. B).



Pjaustydami medieną mažais gabalėliais, naudokite lygiagrečią kreipiančiąja. Lygiagrečią kreipiančiąja galima tvirtinti dešinėje ir kairėje elektinrio įrankio pada pusėje.



- Atsukite lygiagrečios kreipiančiosios blokavimo rankenelę (6).
- Lygiagrečios kreipiančiosios (23) plokštelių įstatykite į dvi angas, esančias pjūklą pade (9).
- Nustatykite reikiama atstumą (naudokités skale).
- Lygiagrečios kreipiančiosios blokavimo rankenelė (6), užblokuokite lygiagrečią kreipiančiąją (23) (pav. B).



Lygiagrečią kreipiančiąją (23) galima naudoti ir pjovimui įstrižai nuo 0 iki 45° kampu.



Rankos taip pat ir pirštų niekada nelaikykite už veikiančio pjūklo, venkite šios rankų padėties. Atbulinio smūgio momentu pjūklas gali užkristi ant rankos ir sunkiai sužaloti.



APATINIO, APSAUGINIO DANGČIO PAKĖLIMAS

Apatinis, apsauginis pjovimo diskas (10) dangtis (13), liesdamasis prie pjauamas medžiagos, pjovimo metu kyla automatiškai. Norint pakelti į rankinių būdų, reikia pastumti apatinio apsauginio dangčio svirtį (4).



DULKIŲ IŠSIURBIMAS

Diskiniame pjūkle įmontuotas dulkų išsiurbimo vamzdis (1), suteikiantis galimybę pašalinti pjovimo metu besikaupiančias drožles ir dulkes.

DARBAS IR REGULIAVIMAS

IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS



Tinklo įtampa turi atitikti įtampą, nurodytą diskinio pjūklo nominalių duomenų lentelėje.



Jungiamą pjūklą reikia laikyti abejomis rankomis, kadangi variklio sukamojo momento jėgos veikiamas, nesuvaldytas įrankis gali apsiversti. Prisiminkite, kad išjungus pjūklą, judantys jo elementai dar kurį laiką sukas.



Įrankyje yra įmontuotas jungiklio blokavimo mygtukas (16), apsaugantis nuo atsitsitinklio išjungimo.

Ijungimas:

- Paspauskite jungiklio blokavimo mygtuką (16) (pav. C).
- Paspauskite įjungimo mygtuką (15).

Išjungimas:

- Atleiskite jungiklio mygtuką (15).

ITAMPOS IJUNGIMO KONTROLINĖ LEMPUTĖ

Tuo metu, kai diskinis pjūklas išjungiamas iš elektros itampos tinklo lizdų, itampos ižungimo kontrolinė lemputė (3) rodo itampos tekinimą, jis šviečia.

LAZERIO VEIKIMAS

Negalima tiesiogiai žiūrėti į lazerio spindulį arba jo atspindį bлизgijo paviršiuje taip pat negalima lazerio spindulio kreipti į žmones arba gyvūnus.

Dėl lazerio spindulio projektuojamos linijos atliekamas pjūvis yra tikslėnis (lengviau kontroliuoti pjovimo eiga). Lazeris (22) generatorius, esantis diskiniu pjūklu komplekto yra naudojamas itin tiksliam pjūvui atlikti. Kai lazerinis ižrenginys nenaudojamas, jis reikia išjungti.

- Paspauskite lazerio ižungimo mygtuką (21), (padėtis – ižjunta).
- Lazerio spindulys suprojektuoja raudoną liniją, matomą ant pjauti numatytos medžiagos paviršiaus.
- Pjaukite išilgai šios linijos.
- Baigę pjauti išjunkite lazerį.

Dulkes, kylančios pjovimo metu, gali sumažinti lazerinio spindulio matomumą, todėl praėjus tam tikram laiko tarpui spindulio generatorių reikia nuvalyti.

PJOVIMAS

Pjovimo linija yra žymima pjovimo linijos rodikliu (7) arba (8).

- Prieš pradédami dirbti, visada, pjūklą suimierte tvirtai, dvejomis rankomis, už abejų rankenų.
- Pjūklą galima jungti tik tada, kai jis atitrauktas nuo pjovimui paruoštos medžiagos.
- Nespauskite pjūklo pernelyg stipriai, spauskite saikingai, vienoda jėga.
- Baigę pjauti palaukite kol pjovimo diskas visiškai sustos.
- Jeigu pjovimą nutrauksite neperpjovę viso ruošinio, tai prieš tėsdami pjovimą ižjunkite pjūklą ir palaukite, kol jis veiks didžiausiu greičiu, tik tada pjovimo diską atsargiai ištatykite į pjovą medžiagoje.
- Medžiagos (medienos) sluoksnius pjaunant skersai, kartais šie sluoksniai gali riestis į viršų ir plūsinėti (labai letai slenkant pjūklą šio reiškinio tikimybė labai maža).
- Išsitinkinkite, kad apatinis apsauginis dangtis nusileidžia iki galo žemyn.
- Prieš pradédami pjauti patirkrinkite, ar pjovimo gylis blokavimo rankenelė ir pjūklo pada nustatymų blokavimo rankenelė prisuktos patikimai.
- Pjūkla montuokite tik jam skirtus, tinkamo išorinio skersmens ir vidinės tvirtinimo angos skersmens pjovimo diskus.
- Pjaunamą medžiągą pritvirtinkite patikimai.
- Platnesnę pjūklo pada dalį laikykite ant nepjaunamos ruošinio dalies.

Jeigu ruošinio matmenys nedidelė, jis reikia tvirtinti staliaus spausdutuvas. Jeigu pjūklo pagrindas juda ne apdorojamu ruošiniu, o yra pakelta, kyla atgalinio smūgio pavojus.

Tinkamai pritvirtinus pjaunamą medžiągą ir patikimai laikant pjovimo diską, darbas su elektriniu įrankiu yra pilnai valdomas bei išvengiamas sužalojimo pavojaus. Trumpų medžiagos gabalėlių nelaiykite ranka.

PJŪVIS KAMPUS

- Atsukite padaudėties blokavimo rankenelę (5) (pav. D).
- Padą (9) pasukite reikiamu kampu (nuo 0° iki 45°), naudokités skale.
- Prisukite padaudėties blokavimo rankenelę (5).

Prisiminkite, kad pjaunant ištrizai kyla didesnis atgalinio smūgio pavojus (didesnė tikimybė, kad pjovimo diskas ištrigs), todėl būkite ypatingai dėmesingi ir pjūklą laikykite taip, kad jo padas pilnai remtusi į apdorojamą medžiągą. Pjaudami stumkite tolygiai.

IPJOVA MEDŽIAGOJE

Prieš reguliuodami, išjunkite diskinį pjūklą iš elektros itampos tinklo.

- Nustatykite reikiama, pjaunamas medžiagos storui tinkantį pjovimo gylį.
- Pjūklą palenkite taip, kad priekinė pada (9) kraštine remtusi į pjaunamą medžiągą, o lygiagretus pjūvio žymeklis 0° būtų būti pakeltas virš medžiagos.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjovimo diskas suksis didžiausiu greičiu.
- Pjūklą palaiapsiu leiskite žemyn, pjovimo disku gilindami ipjovą medžiagoje (šio jėdesio momentu priekinė pjūklo pada kraštine turi liestis prie pjaunamos medžiagos paviršiaus).
- Vos tik pradėjė pjūvi, apatinį apsauginį dangtį paleiskite.
- Kai padas visu save paviršiumi priglunda prie medžiagos, pjūvis teisiamas pjūklą stumiant į priekį.
- Niekada netraukite pjūklo iš ipjovos, kol pjovimo diskas suksasi, tai gali sukelti atgalinį smūgį.
- Ipjovą baikite pjauti atvirkštiniu jos pradėjimui eiliukumu, pasukdami pjūklą link priekinės jo pada ir apdorojamos medžiagos susikirtimo linijos.
- Išjungę elektrinį įrankį, prieš ištraukdamis ji iš ipjovos palaukite, kol pjovimo diskas visai sustos.
- Prieš reikus, kampą pabaikite pjauti siaurapjūkliu arba rankiniu pjūklu.

DIDELIŲ MEDŽIAGOS GABALŲ PJOVIMAS ARBA NUPJOVIMAS

Norint išvengti pjaunamos medžiagos pleišimo bei paties diskiniu pjūklu šoktelėjimo dėl pjūviję ištrugusio pjovimo disko (atgalinio smūgio tikimybė), didesnes plokštes arba lentas reikia atitinimai paremti.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš pradédami, bet kokius instalavimą, reguliavimą, remonto arba aptarnavimo darbus ištraukite įrankio elektros laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Patariame, įrankį išvalykite po kiekvieno naudojimosi juo.
- Valymui nenaudokite vandens bei kitų skyčių.
- Įrankį valykite sausū audiniu arba prapūskite suslėgtu, žemo slėgio oro srautu.
- Nenaudokite jokių švaros priemonių bei tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti detalias, pagamintas iš dirbtinių medžiagų.
- Reguliariai valykite variklio korpusę esančius aušinimo angas, taip apsaugosite įrankį nuo perkaitimo. Nevalykite aušinimo angų kažiodami į jas aštrius elementus, pvz., varžtus ar panaušius daiktus.
- Pažeista elektros laidą būtina pakeisti nauju, tokiai pat parametru laidui. Ši darbą turi atlikti kvalifikuotas specialistas arba kvalifikuotas remonto dirbtuvės meistras.
- Pernelygi kibirkščiuojant skirstytuve, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patirkintų variklio anglinių šeptelėlių buklę.
- Net ir tinkamai naudojant pjovimo diską, praėjus tam tikram laiko tarpui jis atbunga. Pagrindinis požymis, reiškiantis, kad pjovimo diskas yra neašturus, jeigu pjūvio metu, slenkant pjūklą reikia stumti stipriai.
- Pastebėjus, kad pjovimo diskas yra pažeistas, jį būtina nedelsiant pakeisti.
- Pjovimo diskas visada turi būti ašturus.
- Įrankį visada laikykite sausoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

PJOVIMO DISKO KEITIMAS

- Komplekste esančiu raktu, sukdami jį į kairę pusę, atsukite pjovimo disko tvirtinimo varžtą (12).

- Norint išvengti pjūklo ašies sukimosi, atsukant pjovimo disko tvirtinimo varžą, ašį reikia užblokuoti jos blokavimo mygtuku (19) (pav. E).
- Nuimkite išorinę tarpinę jungę (11).
- Apatinį apsauginį dangtį (13), jo svirtimi (4) pastumkite tiek, kad jis pilnai uždengtų viršutinį apsauginis dangtį (2) (tuo pat metu patirkrinkite apatinį apsauginį dangtį ir ji atitraukiančios spyruoklės bükli bei veikimą).
- Pjovimo diską (10) ištraukite pro pjūklo pade (9) esančią įpjovą.
- Naują pjovimo diską uždėkite taip, kad jo dantukų kryptis atitinktų kryptį, pavaizduotą ant paties pjovimo disko esančią rodyklę ir visiškai sutapu su rodyklėmis, esančiomis ant apatinio ir viršutinio apsauginio dangčio.
- Pjovimo diską prakškite pro pjūklo pade esančią įpjovą ir uždėkite ant suklui taip, kad jis gerai priglustų prie vidinės tarpinės jungės, pačiamė ašies viduruje (centruotai).
- Uždėkite išorinę tarpinę jungę (11) ir prisukite pjovimo disko tvirtinimo varžą (12), suskite į dešinę pusę.

 Montuodami pjovimo diską atkreipkite dėmesį į jo dantukų kryptį. Elektrinio įrankio ašies sukimosi kryptis, ant jo korpuso, pavaizduota rodyklė. Liedsmi pjovimo diską bükli dėmesingi. Norėdami apsaugoti rankas, prieš liesdami pjovimo diską ašmenis, užsidėkite apsaugines pŕstines.

ANGLINIU ŠEPETELIŲ KEITIMAS

 Susidévėjusius (trumpesnius nei 5 mm), sudegusius ar įtrūkusius anglinius šepetelius būtina nedelsiant pakeisti. Visada keičiantis iškart abu angliniai šepeteliai. Anglinius šepetelius, naudodamas originalias detalias, gali pakeisti tik kvalifikotas asmuo.

 Bet kokių rūsių gedimus galima pašalinti tik autorizuotose gamintojo remonto dirbtuvėse.

TECHNINIAI DUOMENYS

NOMINALŪS DUOMENYS

Diskinis pjūklas					
Dydis	Vertė				
Išampa	230 V AC				
Išampos dažnis	50 Hz				
Nominali galia	1800 W				
Apsukų skaičius, veikiant be apkrovos	5000 min ⁻¹				
Ištržo pjūvio ribos	0° - 45°				
Maksimalus pjovimo disko išorinis skersmuo	210 mm				
Pjovimo disko vidinis skersmuo (kiaurymės)	30 mm				
Maksimalus pjovimo gylis	<table border="1"> <tr> <td>Pjaunant 90° kampu</td> <td>73 mm</td> </tr> <tr> <td>Pjaunant 45° kampu</td> <td>49 mm</td> </tr> </table>	Pjaunant 90° kampu	73 mm	Pjaunant 45° kampu	49 mm
Pjaunant 90° kampu	73 mm				
Pjaunant 45° kampu	49 mm				
Apsaugos klasė	II				
Lazerio klasė	2				
Lazerio galia	< 1 mW				
Lazerio spindulio ilgis	λ = 650 nm				
Svoris	5,5 kg				
Gamybos data	2020				

GARSO IR VIBRACIJOS DUOMENYS

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

 Duomenys apie skleidžiamo triukšmo lygį, pavyzdžiu, garso slėgio lygi L_p bei garso galios lygi L_w bei matavimų paklaidas K yra pateiktai žemiaus esančiose nuordose, pagal standartą EN 60745.

Vibracijos pagreičio vertė a_h ir matavimo paklaida K nustatyta pagal standartą 60745 ir patekta instrukcijoje, žr. toliau.

Šioje instrukcijoje toliau nurodytas vibracijos lygis buvo matuojamas pagal standartą EN 60745 nurodytas matavimo procedūras ir gali būti naudojamas įrankis palyginimui. Jis taip pat gali būti naudojamas ir preliminariam vibracijos poveikio vertinimui.

Nurodytas vibracijos lygis yra pakankamai tikslus, kai šis įrankis naudojamas pagal paskirtį. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitimiems tikslams arba su kitokiais nei nurodyta darbiniais priedais taip pat nebus tinkamai prižiūrimas, vibracijos lygis gali pasikeisti. Dėl minėtų priežasčių, vibracijos lygis, viso darbo metu gali būti didesnis nei nurodytas.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį, reikia atsižvelgti į momentus, kai įrankis išjungtas arba kai jis yra įjungtas, bet nenaudojamas darbu (veikia be apkrovos). Tokiu būdu, bendra nurodyta vertė galėtų daug mažesnė. Siekiant apsaugoti vartotoją nuo vibracijos poveikio pasekmii, būtina imtis šių papildomų saugos priemonių: prižiūrėti įrankį ir darbinius priedus, užtikrinti tinkamą rankų temperatūrą, teisingai organizuoti darbą.


Garso slėgio lygis: $L_p = 96,1 \text{ dB(A) } K=3\text{dB(A)}$

Garso galios lygis: $L_w = 107,1 \text{ dB(A) } K=3\text{dB(A)}$

Vibracijos pagreičio vertė (galinė rankena): $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

Vibracijos pagreičio vertė (priekinė rankena): $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

APLINKOS APSAUGA

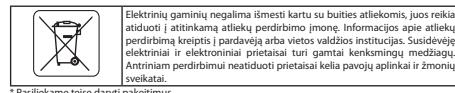

Elektrinių gaminijų negalima išmetti kartu su buities atliekomis, juos reikia atskirti iš kitų atliekų, atlikant išskirtinį išmetimą. Elektrinių gaminijų perdubinimas kryptis į pardavėjų arba vienos valdžios institucijas. Susidėvėję elektros ir elektrotechninių prietaisai turi gamtai kenkamųjų medžiagų. Antriniam perdubinimui neatdurtuoti prietaisai kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

* Pasiliekiame teisę daryti pakeitimą.

, „Grupa Topex“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytuota (toliau „Grupa Topex“), kurios būveinė yra Varšuvėje, ul. Podgórczaka 2/4 informuoja, kad visos šios instrukcijos (toliau „instrukcija“) autorinės teisės, tai yra šioje instrukcijoje esančių tekstų, nuotraukos, schemos, paveikslai bei jų išdėstybos priklauso tik Grupa Topex ir yra saugomos pagal 1994 metų, vasario 4 dieną, dėl autorų ir greturinių teisių apsaugos, priimtą įstatymą (Ly., nuo 2006 metų įsigalojus įstatymas Nr. 90, vėliau 631 už įstatymo pakeitimus). Neturint raštiko Grupa Topex sutikimo kopijuoti, perdyrti, skeibti spaudoje, keisti paraujanodant komerciniams tikslams visą ar atskiras instrukcijos daly su griežta draudžiama bei gresia civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.



INSTRUKCIJU TULKOJUMS NO ORIGINĀLVALODAS

RIPZĀGIS
58G493

UZMANĪBU! PIRMS UZSĀKTI LIETOT ELEKTRORIERICI, NEPIEČIESAMS UZMANĪGI IZLAISIŠ ŠO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀT TO.

IPAŠIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

IPAŠIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI PAR RIPZĀGA DROŠU DARBU BEZ SKALDĀMĀ KĪLA

UZMANĪBU:

Neievērojot ieteikumus, kas minėti zemāk brīdinājumos par riskiem un lietošanas drošības norādījumiem, var rasties elektrotreicienai, ugunsgrēka un/vai nopietnu ķermenā bojājumu riski.

RISKS

a. Nedrikst turēt rokas zāģējuma vietas un griezējdiska tuvumā.
Otra roka ir jātūr uz paligroktura vai dzinēja korpusa. Turot zāģī ar abām rokām, tiek samazināts risks gūt ievainojumus no griezējdiska.

- b. Neklīkt roku zem apstrādājamā materiāla. Aizsegs nevar pasargāt no rotējošā griezējdiska zem apstrādājamā prieķmeta.
- c. Uzlīkt zāģēšanas dzījumu atbilstoši apstrādājamā materiāla dzījumam, leteicams, lai griezējdisks izvirzitos no zāģējamā materiāla ne vairak par vienu zoba augstumu.
- d. Aizliegts turēt pārgriežamo materiālu rokās vai uz kajās. Piestiprināt apstrādājamo materiālu pie stingras pamatnes. Lobs apstrādājamā materiāla fiksējums ir būtisks, lai izvairotos no kontakta ar kerēni, rotējošā griezējdiska aizkilešanās vai kontroles zudumu pār zāģēšanas procesu.
- e. Darba laikā turēt zāgi aiz izolētām virsmām, kas paredzētas šim mērķim.
- f. Jābūt ipaši uzmanīgam (-ai), lai rotējošais griezējdisks nesaskartos ar vadiņu, kas atrodas zem sprieguma, vai ar zāgu barošanas vadu. Ierices metāla elementu saskarsme ar vadiem zem sprieguma var radīt operatoram elektrotrīcienu.
- g. Garenzāģēšanas laikā izmantot garenzāģēšanas vai malu vadīku. Tas uzbalo zāģējumā vietas precizi un samazina rotējošā griezējdiska aizkilešanās varbūtību.
- h. Vienmēr izmantot griezējdiskus ar pareiziem iekšējās atveres izmēriem. Griezējisks, kas neatbilst stipriņšai līdzdai, var darboties ekscentriski, izraisot kontroles zudumu pār darbu.
- i. Aizliegts stipriņšanai izmantot bojātus griezējdiskus, neatbilstošas starplikas vai skrūves. Starplikas un skrūves, kas nostiprina griezējdisku, tika speciāli ieprotiktējus zāģim, lai nodrošinātu optimālu funkcionēšanu un lietošanas drošību.
- Atsītiens, atsītienu iemesli un novēršana**
- Atmugurisks atsītiens ir pēkšnā zāga pacēšanās un kustība operatora virzienā zāģēšanas linijas robežās. Aitsītiens rodas nekontrolētā zāģēšanas rezultātā robainā, saspiešta vāi neatbilstoši vadītā zāga diska dēļ.
 - Kad zāga diski tika aizķerts vai iespiests spraugā, tas apstājas, un dzīnēja reakcija rada spēcīgu zāgu kustību atpakaļ operatora virzienā.
 - Ja zāga disks ir saviebts vai slikti novietots apstrādājamā elementā, izejot no materiāla, zāga diska zobi var uzsist pa augšējo zāģējamā materiāla virsmu, pacēlot zāgi un radot tā atsītienu operatora virzienā.
- Atmugurisks atsītiens ir neatbilstoša zāga izmantošanas, nepareizo ekspluatācijas procedūru vai apstākļu rezultātā, no kura var izvairīties, ievērojot atbilstošus piesardzības līdzekļus, kas aprakstīti zemāk.
- a. Turēt zāgi stingri ar divām rokām tā, lai varu tu ieturēt atmugurisku atsītienu. Stāvēt vienā zāga pusē nevis zāģēšanas linijas turpinājumā. Atmuguriska atsītienu parādība var radīt strauju zāgu kustību atpakaļ, tāču operators var kontrolet atmuguriskā atsītienu spēku, ja tiek ieverēoti atbilstošie piesardzības līdzekļi.
- b. Kad griezējdisks aizkilejelas vai pārstāj zāģēt jebkāda iemesla dēļ, samazināt spiedienu uz slēžā pogu un turēt zāgi nekustīgi materiālā, kamēr griezējdiski apstāsies pilnībā. Aizliegts mēģināt izņemt griezējdisku no zāģējamā materiāla, kā arī virzit zāgi atpakaļ; kamēr griezējisks kustas, pastāv atmuguriskā atsītienu risks. Pārbaudit un veikt koriģējošas darbības, lai novērstu griezējdiska dīslanas lemeslus.
- c. Atkārtoti ieslēdzot zāgi apstrādājamā elementā, uzlīkt griezējdisku pie vidi gropei un pārbaudit, vai griezējdiska zobi nav nobloķēti materiālā. Ja griezējisks aizkilejelas, kad zāgis tiek atkārtoti ieslēgti, tas var izbīdoties vai radīt atmugurisko atsītienu attiecībā pret apstrādājamo elementu.
- d. Balstīt lielās plātnēs, lai samazinātu griezējdiska saspiešanos un atmuguriskā atsītienu risku. Lielām plātnēm ir tiekšķe saliekties zem sava svara. Balsti ir jānovieto abās pusēs zem plātnes, zāģēšanas linijas un plātnes malu tuvumā.
- e. Nedrīkst izmantot neusas vai bojātus griezējdiskus. Nei vai neatbilstoši griezējisks zobi veida ūsuropi, radot pārmērīgu berzi, griezējisks aizkilešanos un atmugurisko atsītienu.
- f. Pirms veikt zāģēšanu, stingri uzlīkt zāģēšanas dzījuma un noliekuma lenķu spiles. Ja zāga iestājumi mainās zāģēšanas laikā, tas var radīt aizkilešanās un atmugurisko atsītienu.
- g. Ipaši jāuzmanās ar dzījāgēšanu starpseniās. Griezējisks var pārgriezt citus prieķismetus, kas nav redzami no ārpuses, radot atmugurisko atsītienu.
- Apakšējā aizsargaizsega funkcijas**
- a. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudit, vai apakšējais aizsegs ir pareizi uzlīkts. Nedrīkst izmantot zāgi, ja apakšējais aizsegs nekustas brīvi un neaizveras nekavējoties. Aizliegts piestiprināt vai atstāt apakšējo aizsegu atvērtā stāvokli. Ja zāgi nejauši nokrit, apakšējais aizsegs var deformēties. Pacelt apakšējo aizsegu ar atvelkošo rokturi un pārliecināties, ka aizsegs kustas brīvi un nepieskaras griezējdiskam vai ciemam elementiem jebkurā no zāģēšanas lenķiem un dzījumiem.
 - b. Pārbaudit apakšējā aizsega atspēres darbibu. Ja aizsegs un atspēre darbojas neatbilstoši, pirms lietošanas tā ir jāsalaboj. Apakšējā aizsega darbība var rikt palēnināto bojāto elementu, lipīgo nosēdumu vai atgriezumu uzslānojumu dēļ.
 - c. Ir pieļaujams noņemt ar rokām apakšējo aizsegu tikai tādu specifisku zāģēšanu laikā kā „dzījāgēšana” un „salikta zāģēšana”. Pacelt apakšējo aizsegu ar atvelkošo rokturi un, kad griezējiskss edzījīnāsies materiālā, atlāst aizsegu. Cita veida zāģēšanas laikā ir ieteicams, lai apakšējais aizsegs darbos automātiski.
 - d. Pirms nolikt zāgi uz darba galda vai gridas, vienmēr jāskatās, lai apakšējais aizsegs aizsegot griezējdisku. Neizsegts rotējošais griezējisks var radīt situāciju, kad zāgi sāks kustēties atpakaļ, sagriezot visu uz sava ceļa. Jāņem vērā laiks, kas nepieciešams griezējdiska apturēšanai pēc zāga izslēgšanas.
- Papildu drošības norādījumi**
- Piesardzības līdzekļi**
- Neizmantot griezējdiskus, kas ir bojāti vai deformēti.
 - Neizmantot slīpdiskus.
 - Izmantot tikai ražotāja ieteiktus griezējdiskus, kas atbilst standarta EN 847-1 prasībām.
 - Aizliegts izmantot griezējdiskus, kuriem nav zobu ar cietsakausējuma plāksnītēm.
 - Daži koksnes paveidu putekļi var būt bistami veselībai. Tiešais fizisks kontakt ar putekļiem var izraisīt alerģisko reakciju un/vai operatoa vai blakus esošo cilvēku elpošanas sistēmas slimības. Ozola vai dzīkskābārza koksnes putekļi ir kancerogēni, iipaši savienojumā ar koksnes apstrādes līdzekļiem (koksnes piesūcīnāšanas vielām).
 - Izmantot tādus personīgos drošības līdzekļus kā:
 - dzirdes aizsarglīdzekļi, lai samazinātu dzirdes zuduma risku;
 - acu aizsarglīdzekļi;
 - elpoļu aizsarglīdzekļi, lai samazinātu kaitīgo putekļu ieelpošanas risku;
 - aizsargcimdi griezējdisku, kā arī citu grubulainu un asu materiālu apkalošanai (nomaiņas laikā griezējisks ir jātur aiz atveres, kad vien tas ir iespējams).
 - Koksnes zāģēšanas laikā pieslēgt putekļu nosūkšanas sistēmu.
- Drošs darbs un apkope**
- Jāpiemēro griezējisks tam materiāla veidam, kas ir jāzāgē.
 - Izmantot zāgi tikai koksnes materiālu vai koksnes izstrādājumu zāģēšanai.
 - Nedrīkst izmantot zāgi bez aizsega vai tad, kad tas ir nobloķēts.
 - Brīvi guļošie materiāli un izslējūties elementi nedrīkst atrasties uz gridas ierices darbības zonā.
 - Darba vieta ir jānodrošina atbilstošais apgaismojums.
 - Elektroinstrumentu apkalojošiem darbiniekiem ir jābūt atbilstoši apmācītiem par ierices lietošanu, apkalošanu un darbu.
 - Izmantot tikai asus griezējdiskus.
 - Pievērst uzmanību maksimālam ātrumam, kas ir norādīts uz griezējdiska.

- Pārliecināties, ka izmantojamie elementi ir saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
- Atvienot zāģi no barošanas, ja tiek veikti apkopes darbi.
- Ja darba laikā tiks bojāts barošanas vads, nekavējoties atslēgt barošanu. NEPIEKARTIES PIE BAROŠANAS VADA PIRMS BAROŠANAS ATSLĒGSĀNAS.
- Ja zāģis ir aprīkots ar lāzeri, nomaiņa pret cita tipa lāzeri nav pieļaujama – šāda darbība jāveic sertificētā servisa centrā. Nedrīkst virzīt lāzeri cilvēku un dzīvnieku virziens.
- Neizmantonot ierīci stacionāri. Tā nav paredzēta darbam kopā ar zāģēšanas galdu.
- Apstrādei paredzētais materiāls ir jāpieliecinās pie stabilas pamatnes un jānoliek ar spīlēm.** Šāds apstrādājāmā materiāla fiksēšanas veids ir drošāks nekā materiāla turēšana rokās.
- Pirms ierīces nolikšanas malā ir jāuzgaida, kamēr griezējdisks apstāsies. Griezējdisks var nobloķēties un radit kontroles zudumu pār ierīci.

LĀZERA IERĪCES DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Zāģa lāzera ierīce ir II klasses ierīce ar maksimālo jaudu $< 1 \mu\text{W}$, starojuma viļņu garumu $\lambda = 650 \text{ nm}$. Šāda ierīce ir droša redzei, tomēr vienlaikus nedrīkst skatīties tieši starojuma avotā (var rasties išlaicīgais aklums).

BRĪDINĀJUMS. Nedrīkst tieši skatīties lāzera gaismas starā. Tas nav droši. Jāievēro zemāk minētie drošības noteikumi.

- Lāzerierīce ir jāizmanto saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
- Aizliegts tišām vai netišām virzīt lāzera gaismas kūli pret cilvēku, dzīvnieku vai citu objektu, izņemot apstrādājamo materiālu.
- Lāzergaismas kūli nedrīkst nejausi vērst nepiederošo cilvēku vai dzīvnieku acīs uz laiku, kas ir ilgāks par 0,25 sek., piemēram, virzot gaismu ar spoguli.
- Vienmēr ir jāpārliecinās, ka lāzerstars ir vērts pret materiālu, kuram nav atstarojošas virsmas.
- Spidošai tērauda loksnei (vai ciemam materiāliem, kas atstaro gaismu) nedrīkst izmantot lāzergaismu, jo tā var atstaroties pret operatoru, trēsajām personām vai dzīvniekiem.
- Nedrīkst nomainīt lāzerierīci pret cita tipa ierīci. Visa veida remontdarbi ir jāveic ražotājam vai autorizētajai personai.




UZMANĪBU: Cita veida regulēšana, kas nav minēta šajā instrukcijā, var novest pie nopietniem lāzera starojuma izraisītiem bojājumiem!

UZMANĪBU! ierīce ir paredzēta izmantošanai iekštelpās.

Neskatoties uz drošu ierīces konstrukciju, kā arī drošības līdzekļu izmantošanu, vienmēr pastāv neliels risks gūt ievainojumus darba laikā.

Izmantoto piktogrammu skaidrojums:

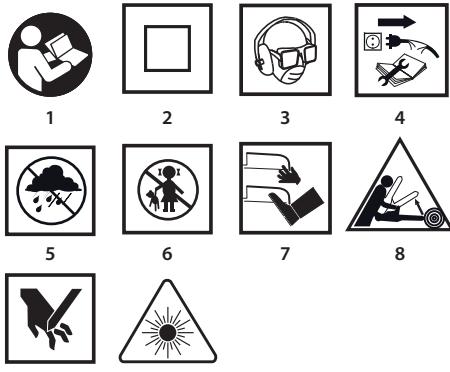

- Izlasis lietošanas instrukciju, ievērot tajā ietvertus brīdinājumus un drošības noteikumus
- Otrās aizsardzības klases ierīce
- Lietot personīgus aizsarglīdzekļus (aizsargbrilles, dzirdes aizsargs, pretputekļi masku)
- Atslēgt barošanas vadu pirms apkopes vai remontdarbiem
- Sargāt no lietus
- Nepielāist bērnus pie ierīces
- Rokas un kājas nedrīkst atrasties griezējelementu tuvumā!
- Atsitiena risks
- Uzmanību: plaukstu ievainojuma un pirkstu nogriešanas risks
- Uzmanību: lāzera starojums

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Ripzāģis ir IL elektroaizsardzības klases ierīce. Tās piedziņu veido vienfazes kolektora dzinējs. Šī tipa elektroierīces tiek plāsi izmantotas koksnes un tās izstrādājumu zāģēšanai. Nedrīkst ierīci malkas zāģēšanai. Mēģinājumi izmantot zāģi ciemam mērķiem tiks uzskatīti par neatbilstošu ekspluatāciju. Ripzāģis ir jāizmanto tikai ar atbilstošiem griezējdiskiem ar cietsakausējuma plāksnītiem. Ripzāģa izmantošanas jomas ir šādas: viegli darbi darbnīcas, kā arī visa veida amatierdarbi.

Nedrīkst izmantot elektroierīci neatbilstoši mērķim, kuram tā ir paredzēta.

GRAFIKSĀS DAĻAS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecās uz tiem ierīces elementiem, kuri ir minēti šīs instrukcijas grafiskajā daļā.

- Putekļi novadišanas īscaurule
- Augšējais aizsegs
- Sprieguma pieslēguma indikators
- Apakšējais aizsega svira
- Pēdas novietojuma fiksācijas grieztuvite
- Paralēlās vadīkļa fiksācijas grieztuvite
- Zāģēšanas līnijas rādītājs 45°
- Zāģēšanas līnijas rādītājs 0°
- Pēda
- Griezējdisks
- Atloka starplika
- Griezējdiska nostiprinātājskrūve
- Apakšējais aizsegs
- Prieķējais rokturis
- Slēdzis
- Slēdža bloķēšanas poga
- Pamatrokturis
- Zāģēšanas džiluma fiksācijas svira
- Darbvārpstas bloķēšanas poga
- Lāzera slēdzis
- Lāzers
- Paralēlā vadīkļa

* Attēls un izstrādājums var nedaudz atšķirties.

SIMBOLU APRAKSTS

PIEZĪME



BRĪDINĀJUMS



MONTĀŽA/IESTATĪJUMI



INFORMĀCIJA

APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

- Paralēla vadīkla - 1 gab.
- Slēgtā uzgriežņu atslēga - 1 gab.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM**ZĀĢĒŠANAS DZIĻUMA IESTATĪJUMI**

Zāģēšanas dzījumu zem taisnā lenķa var noregulēt diapazonā no 0 līdz 73 mm.

- Atlaist zāģēšanas dzījuma fiksācijas sviru (18).
- Iestatit nepieciešamo zāģēšanas dzījumu (izmantojot skalu).
- Nofiksēt zāģēšanas dzījuma fiksācijas sviru (18) (A att.).

VADĪKLAS MONTĀŽA PARALĒLAI ZĀĢĒŠANAI

Zāģēšot materiālu šauros gabaliņos, jāizmanto paralēla vadīkla. Paralēlās zāģēšanas vadīkla var tikt piestiprināta no ierīces pēdas labās vai kreisās puses.

- Atlaist paralēlas vadīkas fiksācijas grieztuvīti (6).
- Ielikt paralēlās vadīklas (23) listi zāģa pēdas (9) divās atverēs.
- Iestatit nepieciešamo attālumu (izmantojot skalu).
- Piestiprināt paralēlo vadīku (23) ar paralēlās vadīkas fiksācijas grieztuvites (6) palidzību (B att.).

Paralēla vadīku (23) var tikt izmantota arī zāģēšanai zem lenķa diapazonā no 0° līdz 45°.

Aizliegts pieļaut situāciju, kad roka vai pirksti atrodas aiz strādājošā zāģa. Atmuguriskā atsistena gadījumā, zāģis var nokrist uz rokas, radot nopietrus ķermenja bojājumus.

APAKŠĒJĀ AIZSEGA ATBĪDĪŠANA

Griezējdiska (10) apakšējais aizsegs (13) automātiski atbīdās, saskartoties ar zāģējamo materiālu. Lai atbīdītu aizsegū ar rokām, pārvietot apakšējā aizsegā sviru (4).

PUTĒKU NOVADIŠANA

Ripzāģis ir aprikots ar putekļu novadišanas išcauruli (1), kas ļauj novadīt putekļus un skaidas, kas rodas zāģēšanas laikā.

DARBS / IESTATĪJUMI**IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA**

Tīkla spriegumam ir jāatbilst zāga nominālo parametru tabulā norādītam spriegumam. Zāga ieslēgšanas laikā tas ir jātur ar abām rokām, jo dzīnēja griezes moments var radīt nekontrolējamo elektroierices apgrīšanos.

Jāatceras, ka pēc zāģa izslēgšanas tā kustīgie elementi turpina vēl kādu laiku rotēt.

Zāģis ir aprikots ar slēdža bloķēšanas pogu (16), kas pasargā no gadījuma ieslēgšanās.

Ieslēgšana:

- Nospiezt slēdža bloķēšanas pogu (16) (C att.).
- Nospiezt slēdža (15) pogu.

Izsleķšana:

- Samazināt spiedienu uz slēdža (15) pogu.

PIESLĒGUMA INDIKTORS

Pieslēdzot zāģi pie barošanas ligzdas, tiek izgaismots sprieguma pieslēguma indikators (3).

LĀZERA DARĪBA

Aizliegts skatīties tieši lāzerstarā vai tā atspulgā spoguļotā virsmā, kā arī nedrīkst virzīt lāzerstaru pret cilvēkiem.

Lāzergaismas stars ļauj labāk kontrolēt zāģēšuma liniju.

Lāzera ģeneratora (22), kas atrodas ripzāģa komplektācijā, ir paredzēts precizas zāģēšanas veikšanai. Lāzerierices sistēma ir jāizslēdz, ja lāzers netiek izmantots.

- Nospiezt lāzera slēdža (21) pogu "leslēgts" pozicijā.
- Lāzers sāks emīt sarkanu līniju, kas būs redzama uz materiāla.
- Zāģēšana ir jāveic gar šo līniju.
- Pabeidzot zāģēšanu, izslēgt lāzeru.

Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var aizēnot lāzergaismu, tāpēc periodiski notirīt lāzera.

ZĀĢĒŠANA

Zāģēšanas līniju nosaka zāģēšanas līnijas rādītājs (7) vai (8).

Uzsākot darbu, vienmēr turēt zāģi stingri ar abām rokām, izmantojot abus rokturus.

- Zāģi drīkst ieslēgt tikai tad, kad tas ir novietots nomaiņus no apstrādāšanai paredzētā materiāla.
- Nedrīkst pārmērīgi spiest uz zāģi, spiedienam jābūt mērenam un pastāvīgam.
- Pēc zāģēšanas pabeigšanas ir jālaud, lai griezējdisks apstājas pilnībā.
- Ja zāģēšanas process netiks pabeigts līdz galam, pēc zāģa ieslēgšanas vispirms uzgādīt, kamēr zāģis sasniegis savu maksimālo griezes ātrumu, un tad uzmanīgi ielikt griezējdisku zāģējamā materiāla gropē.
- Dažākāt, zāģējot šķēršķā materiāla (koksnes) šķiedrām, tām ir tendence pacelties augšā un attrukties (virzot zāģi ar mazu ātrumu, tiek samazināta šīs tendences iespējamība).
- Pārliecīnātāk, ka apakšējais aizsegs savā kustībā aiziet līdz malejam stāvoklim.
- Pirma zāģēšanas vienmēr ir jāpārliecīnā, ka zāģēšanas dzījuma fiksācijas svira un zāģa pēdas novietojuma fiksācijas grieztuvite ir atbilstoši aizgrieztas.
- Zājim jāzīmanto tikai griezējdiski ar atbilstošu ārējo diametru un iekšējās atveres diametru.
- Pārzāģējamais materiāls ir stingri jānofiksē.
- Novietot zāģa pēdas platāko daļu tajā materiāla daļā, kas netiek zāģēta.

Ja materiāla izmēri nav lieli, tad materiālu nepieciešams novērtēt ar galdnika spilēm. Ja zāģa pēda nepārvietojas pa apstrādājamo materiālu, bet ir pacelta, tad pastāv atsistena risks.

Zāģējamā materiāla atbilstoša fiksācija un stingra zāga turēšana nodrošina pilnu kontroli pār elektroierices darbību, kas ļauj izvairīties no ķermenja ievainojumiem. Nedrīkst balstīt ar roku mazus materiāla gabalus.

ZĀĢĒŠANA ZEM LENĶA

• Atlaist pēdas novietojuma fiksācijas grieztuvīti (5) (D att.).

• Iestatīt pēdu (9) vēlamajā lenķī (no 0° līdz 45°) ar skalas palidzību.

• Aizgriezt pēdas novietojuma fiksācijas grieztuvīti (5).

Jāatceras, ka zāģējot zem lenķa pastāv lielāka atsistena iespējamība (lielāka griezējdiska aizķīlēšanas iespēja), tāpēc nepieciešams iepriekš pievērst uzmanību tam, lai zāģa pēda piegultu ar visu savu virsmu pie apstrādājamā materiāla virsmas. Veikti zāģēšanu ar plūstošām kustībām.

ZĀĢĒŠANA, IEZĀĢĒJOTIES MATERIĀLĀ

Pirms regulēšanas atvienot zāģi no barošanas.

• Iestatīt vēlamo zāģēšanas dzījumu, kas atbilst pārzāģējamā materiāla dzījumam.

• Noliikt zāģi tā, lai zāģa pēdas (9) priekšējā mala atbalstītos pret pārzāģēšanai paredzēto materiālu, bet 0° rādītājs perpendikulārajai zāģēšanai atrastos uz zāģēšanas līnijas.

- Pēc zāja novietošanas zāģēšanas sākumvietā pacelt apakšējo aizsegū (13) ar apakšējā aizsegā svīru (4) (griezējdisks atrodas virs materiāla).
- Ieslēgt elektroierici un uzgaidit, kamēr griezējdisks sasniegus maksimālo griezes atrumu.
- Pakāpeniski nolaist zāgi, iedzīlinot griezējdisku materiālā (šis darbības laikā zāja pēdas priekšējai malai ir jāsaskaras ar materiāla virsmu).
- Kad griezējdisks uzsāks zāģēšanu, atlait apakšējo aizsegū.
- Kad zāja pēda atradies visu savu virsmu uz materiāla, turpināt zāģēšanu, pārvietojot zāgi uz prieķu.
- Aizliegt pārvietot zāgi atpakaļ ar rotējošo griezējdisku, jo tas var radīt atmuguriskās atstītienas parādību.
- Pabeigt iezāģēšanu tieši pretēji šīs darbības uzsākšanai, pagriežot zāgi apkārt salaiduma līnijai starp zāga pēdas priekšējo malu un apstrādājamo materiālu.
- Pirms elektroierices izņemšanas no materiāla atlaut, lai griezējdiskus apstājas pilnībā pēc zāga izslēgšanas.
- Jāpastāt tāda nepieciešamība, stūru nobeigumapstrādi veikt ar finierzāģīti vai manuālo zāgi.

LIELU MATERIĀLU ZĀĢĒŠANA VAI TO GABALU NOZĀĢĒŠANA

 Zāģējot lielākas materiāla plātnes vai dēlus, tos nepieciešams atbilstoši atbalstīt, lai izvairītos no gadījuma griezējdiska raušanās (atstītienas parādībā), ja griezējdisks aizķilēsies materiāla gropē.

APKALPOŠANA UN APKOPE

 Pirms veikt jebkādas darbības, kas ir saistītas ar instalēšanu, regulēšanu, remontu vai apkalošanu, izņemt barošanas vada dākšu no kontaktilgžegas.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Ieteicams, tīrīt ierīci katru reizi pēc lietošanas.
- Tīrīšanai nedrīkst izmantot ūdeni vai jebkādu citu šķidrumu.
- Ierīce jātīra ar otīnu vai jāizpūst ar zema spiediena saspiesto gaisu.
- Neizmantom tīrīšanas līdzekļus vai šķidinātājus, jo tie var sabojāt plastmasas detāļus.
- Regulāri jātīra ventilācijas spraugas dzinēja korpusā, lai nepieļautu ierīces pārkāršanu. Nedrīkst tīrīt ventilācijas spraugas ar tādiem asiem elementiem kā skrūvgrieži un tamlīdzīgi priekšmeti.
- Barošanas vada bojājuma gadījumā tas ir jāmonina pret citu vadu ar tādiem pašiem parametriem. Šī darbība ir jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.
- Parmērīgas kolektora dzirkstelēšanas gadījumā atdot ierīci kvalificētai personai dzinēja oglekļa suku stāvokļa pārbaudei.
- Normālās ekspluatācijas laikā griezējdisks pakāpeniski notrulinās. Truluma pažīme ir spiediena palielināšanās, pārvietojot griezējdisku zāģēšanas laikā.
- Ja tiks konstatēts griezējdiska bojājums, nekavējoties nomainīt griezējdisku.
- Griezējdiskam vienmēr ir jābūt asam.
- Ierīce vienmēr jāuzglabā sāsus, bērniem nepieejamā vietā.

GRIEZĒJDISKA NOMAINA

- Ar komplektāciju pievienotās atslēgas palīdzību atskrūvēt griezējdiska nostiprinātājskrūvi (12), griezot pa kreisi.
- Lai izvairītos no zāga darbvārpstas griešanās, griezējdiska nostiprinātājskrūves atskrūvēšanas laikā nobloķēt darbvārpstu ar darbvārpstas bloķēšanas pogu (19) (E att.).
- Noņemt ārējo atloka starpliku (11).
- Ar apakšējā aizsegā svīru (4) pārvietot apakšējo aizsegū (13) tā, lai tas maksimāli noslēptos augšējā aizsegā (2) (paralēli ir jāpārbauda apakšējā aizsegā atspēres stāvoklis un darbība).
- Izņemt griezējdisku (10) no spraugas zāga pēdā (9).
- lelikt jaunu griezējdisku tādā stāvoklī, kādā griezējdiska zobu novietojums un uz griezējdiska esošās bultas virzieni pilnībā sakrit ar bultas virzienu, kas atrodas uz apakšējā un augšējā aizsegā.

- lelikt griezējdisku caur spraugu zāga pēdā un piestiprināt pie darbvārpstas tā, lai piespiestu pie iekšējā atloka virsmas un centriski novietotu uz tā izvirpojuma.
- Piestiprināt ārējo atloka starpliku (11) un aizgriet griezējdiska nostiprinātājskrūvi (12), griezot pa labi.



Jāpievērš uzmanība, lai griezējdisks tiktu piestiprināts ar atbilstošā virzienā novietotiem zobiem. Elektroierices darbvārpstas griešanās virzienu norāda bulta uz zāga korpusa. Jābūt ipāši uzmanīgam (-ai), nemot rokā griezējdisku. Jāizmanto aizsargcimdī, ja nodrošinātu rokām aizsardzību pret saskarsmi ar griezējdiska asiem zobiem.

OGLEKLĀ SUKU NOMAINA

 Izlietotās (īsākas par 5 mm), sadedzinātas vai plīsušās dzinēja oglekļa sukas nepieciešams uzreiz nomainīt. Vienmēr vienlaicīgi ir jāmaina abas sukas.

Ogleklā suku maiņa ir jāveic tikai kvalificētai personai, kura izmanto oriģinālās rezerves daļas.

Jebkāda veida defekti ir jānovēr rāzotāja autorizētos servisa centros.



TEHNISKIE PARAMETRI

NOMINĀLO DATU TABULA

Ripzāģis		
Parametrs	Vērtiba	
Barošanas spriegums	230 V AC	
Barošanas frekvence	50 Hz	
Nominālā jauda	1800 W	
Griezes atrums tukšgaitā	5000 min ⁻¹	
Zāģēšanas diapazons zem leņķa	0° - 45°	
Maks. griezējdiska ārējais diametrs	210 mm	
Griezējdiska atveres diametrs	30 mm	
Maksimālais zāģēšanas dzīlums	Zem leņķa 90°	73 mm
	Zem leņķa 45°	49 mm
Aizsardzības klase	II	
Lāzera klase	2	
Lāzera jauda	< 1 mW	
Starojuma vilju garums	λ = 650 nm	
Masa	5,5 kg	
Ražošanas gads	2020	

DATI PAR TROKSNI UN VIBRĀCIJĀM

Informācija par troksni un vibrāciju



Tādi emitētā troksna liemeki kā emitētā akustiskā spiediena limenis L_P un akustiskās jaudas limenis L_W , kā arī mērījuma neprecizitāte K ir aprakstīta zemāk saskaņā ar standartu EN 60745.

Vibrāciju vērtības arī un mērījuma neprecizitāte K ir norādītas saskaņā ar standartu EN 60745 un aprakstītas zemāk.

Šajā instrukcijā norādītais vibrāciju limenis ir mērits saskaņā ar mērīšanas procedūru, kas noteikta standartā EN 60745, un var tikt izmantots elektroierīcu salidzināšanai. To var arī izmantot, lai veiktu vibrācijas eksposīcijas sākotnējo novērtējumu.

Dotais vibrāciju limenis ir reprezentatīvais lielums attiecībā pret elektroierices pamatizmērīšanas mērķiem. Ja ierīce tiks izmantota citiem mērķiem vai arī citiem darbinstrumentiem un netiks pieteikīgi labi kopta, vibrāciju limenis var mainīties. Iepriekš minēti iemesli var palielināt vibrācijas eksposīciju visā darba periodā.

Lai precīzi novērtētu vibrācijas eksposīciju, jāņem vērā periodi, kad elektroierice ir izslēgta vai ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam. Šādi kopējā vibrācijas eksposīcija var kļūt ievērojamī mazāka. Lai

pasargātu lietotāju no vibrācijas sekām, jānodrošina tādi papildu drošības līdzekļi kā elektroierīces un darbinstrumentu apkope, atbilstoša roku temperatūra un atbilstoša darba organizācija.

Akustiskā spiediena līmenis: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Akustiskās jaudas līmenis: $L_{WA} = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Vibrāciju pāatrīnājuma vērtība (aizmugurējais rokturis):

$a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s²

Vibrāciju pāatrīnājuma vērtība (priekšējais rokturis):

$a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ K=1,5 m/s²

VIDES AIZSARDZĪBA



Elektroninstrumentus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie ir jānāodot uzlīdzīgajai attiecīgajai uzņēmumam. Informāciju par utilizāciju var sniegt produkta pārdevējs vai vietēja varas orgāni. Izletoši elektriskās un elektroniskās ierīces satur videi kaitīgās vielas, lericē, kura netika pakļauta otriešķajai izvēlētai pārstrādei, rada potenciālus draudus videi un cilvēku veselībai.

* Ir tiesības veikt izmaiņas.

„Grupa Topex Spōlka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spōlka komandytowa (turpmāk „Grupa Topex“) ar galveno ofīsu Varšavā, ul. Pogranicza 2/4, informē, ka visa veida autorīesības attieciļā uz dotsās instrukcijas („Kā izmaksātā struktūra“) saturs, tai skaitā uz tās tekstiem, saņemtām fotogrāfijām, shēmas, izmaksātā struktūra kā arī attiecīgās konstrukcijas, tiks izmaksāta ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāri, likumu par autorīesībām un būklētiesībām” (likumu Vēstnesis 2006 nr. 90, 631. poz. ar tump. izm.) Visas instrukcijas kopumā vai tās noteikto daļu kopējana, pārstrāde, publēcēana vai modifēcētāna komercējās mērķiem bez Grupa Topex rakstiskās atlaujas ir stingri aizliegta, pretējā gadījumā pārkēpēs var tikt saukts pie kriminālās vai administratīvās atbildības.

ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÖLGE KETASSAAG 58G493

TÄHELEPANU ENNE SEADMEGA TÖÖTAMA ASUMIST LUGEGE Hoolikalt läbi käesolev juhend ja hoidke see alles hiliseMAKS kasutamiseks.

ERIOHUTUSJUHISED

ERIOHUTUSJUHISED KETASSAAGIDE OHUTUKS KASUTAMISEKS ILMA LÖHESTUSLIIKUTA

TÄHELEPANU

Alloodud ohutusalastesse hoiatuste ja juhiste eiramine võib pöörijustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tōsistele kehavigastustele ohtu.

OHUD

a. Hoidke käed eemal ketta lõikeradiusest ja pöörlevast kettast. Hoidke teine käsi abikäepidemel või mootori korpusel. Kui hoiate saagi mölemale käega, väheneb oht, et vigastate ennast pöörleva saekettaga.

b. Ärge asetage kätt töödeldava eseeme alla. Kaitsekate ei kaitse pöörleva ketta eest töödeldava elemendi all.

c. Valige lõikesüva, mis vastab töödeldava elemendi paksusele. Soovitatakse ei tohiks saeketas ulatuda töödeldavast esemest allapoole rohkem kui saehamba laiuselt.

d. Ärge kunagi hoidke lõigatavat elementi käes ega toetage seda jalale. Kinnitatöödeldav element kindlale alusele. Töödeldava elemendi nõuetekohane kinnitamine on oluline vältimaks saeketta kokkupuutumist seadme töötaja kehaga, pöörleva saeketta takerdumist või kontrolli kaotamist seadme üle.

e. Töö ajal hoidke saagi selleks ettenähtud isolereitud pindadest.

f. Olge eriti ettevaatlik, et pöörlev saeketas ei puutuks kokku pingi all olevate juhtmete või seadme enda toitejuhtmaga. Kui seadme metallosalad puutuvad vastu pingi all olevalt juhtmeid, võib seadmega töötaja saada elektrilöögi.

g. Piķisuuinalis saagimisel kasutage alati piķisuualise saagimise juhikut või servavuhikut. See suurendab saagimise täpsust ja vähendab pöörelava saeketta takerdumise ohtu.

h. Kasutage vaid lõikekettaid, mille paigaldusavad on õigete mõõtmeteega. Lõikekettad, mis ei sobi kinnituspessa, võivad liikuda töötamise ajal tsentrist välja, mis võib omakorda põhjustada kontrolli kaotamist seadme üle.

i. Ärge kunagi kasutage saeketta kinnitamiseks kahjustatud või nõutele mittevastavaid sae ega polte. Saeketta kinnituspolpid ja -seibid saa jaoks spetsiaalselt kavandatud, et tagada optimaalne töötulemus ja kasutusohutus.

Tagasilöök, selle pööhjused ja välimine

• Tagasilöögiks nimetatakse sae üleskerkimist ja järsku paiskumist sellega töötaja poole pöörijustatuna saeketta takerdumisest, kinnikiilumisest või valest juhtimisest.

• Kui saeketas takerdub või kilub kinni lõikeavasse, saeketas peatub ja mootori reaktsioon sellele pöörijastab sae liikumist tagasi, saega töötaja poole.

• Kui saag on paindunud või asetub saetavas materjalis valesti, võivad saeketta hambad pärast materjalilt ülestõstmist riivata vastu materjali ülemist pinda, pöörijustades sae kerkimist ja paiskumist saega töötaja poole.

Tagasilöök on sae vale kasutamise või nõutele mittevastavate kasutusproseduuride või kasutustingimuste tulemuseks ja seda saab vältida alltoodud ettevaatusabinõudega.

a. Hoidke saagi tugevalt mölemale käega, asetades käed nii, et säilitada tagasilöögi korral tasakaal. Seiske sae küljel, kuid mitte saagimisjoonel. Tagasilöögiööd võib pöörijustada sae järsu paiskumise tagasi. Seadmaga töötaja saab aga tagasilöögiöödu kontrollida, kui vötab tarvitusele vastavat ettevaatusabinõudu.

b. Kui lõikeketas takerdub või saagimine mingil pöörijusel katkeb, vabastage töölülitil nuppu ja hoidke saagi töödeldavas materjalis paigal ketta täielikku seisukumiseni. Ärge kunagi üritage lõikeketast materjalist eemaldada ega saagi tagasi tömmata juhul, kui lõikeketta takerdumise pööhjused ja vötke nende eemaldamiseks ette korrigeerivad toimingud.

c. Sae uuel käivitamisel töödeldavas materjalis, tsentreerige lõikeketas ja veenduge, et lõikeketta hambad ei oleks töödeldavas materjali lukustunud. Kui lõikeketas uuel käivitamisel takerdub, võib see materjalist eemale paiskuda või pöörijustada tagasilöögiöödu töödeldava elemendi suhtes.

d. Sae takerdumise ja tagasilöögiöövältimiseks toetage suured plaadid spetsiaalsetele tugegedule. Suured plaadid võivad oma raskuse all painduda. Toed tuleb paigutada plaadi alla mölemale poole saagimisjoone ja plaadi serva lähebusse.

e. Ärge kasutage nürisid ega kahjustatud saekettaid. Nürid või valesti paiknevad saeketta terad pöörijustavad liigset hõordumist, lõikeketta takerdumist ja tagasilööki.

f. Enne saagimise alustamist fikskeeringe kindlalt saagimissügavuse ja kaldenkonna klemmid. Kui sae seadustus töötamise ajal muutub, võib see pöörijustada saetera takerdumist ja tagasilööki.

g. Eriti ettevaatlik olge juhul, kui teete vaheseintesse süvendatud lõikeid. Saeketas võib takerduda välisel vahatluse märkamatute esemete taha ja pöörijustada nii tagasilööki.

Alumise kaitsekatte funktsioonid

a. Enne jaga kasutamist kontrollige alumist katet ja veenduge, et see oleks õigesti paigaldatud. Ärge kasutage saagi, mille alumine kate ei ilgu nõuetekohaselt ja ei sulgu viitustusteta. Ärge eemaldage alumist katet ega jätke seda avatud asendisse. Kui saag kogemata maha kukub, võib alumine kate kõveraks painduda. Töstke alumine kate tõmbekäepideme abil üles ja veenduge, et kate liigus vabalt, ei puutuis üheski nurga või sügavuse seadistuses vastu lõikeketast ega muid seadme osi.

b. Kontrollige alumise katte vedru tööd. Kui kate ja vedru ei toimi nõuetekohaselt, tuleb need enne seadme kasutamist parandada. Alumise katte hüplemine võib olla tingitud seadme osade kahjustustest, kleepuvatest mustusest või seadmele kogunenud jätkainetest.

c. Alumist kate tohib käsitü ja välja tömmata vaid eriliste lõikelikide jaoks, nagu süvalöige ja komplekslöige. Töstke alumine kate käepidemest üles ning, kui saeketas on materjalil lõikunud, laske alumine kate lahti. Kõigi muude saagimislikide puhul peab kate toimima iseseisvalt.

d. Enne sae asetamist töölauale või põrandale veenduge alati, et alumine kate kattab lõikeketta. Kui ketas põörleb alumise katteta, liigub saag tahapoolle ja lõikab köike, mis teele jäääb. Arvestage, et pärast sae väljalülitamist vajab saeketas täielikuks peatumiseks aega.

Lisa-ohutusjuhised

Ohutusmeetmed

- Ärge kasutage kahjustatud või deformeerunud lõikekettaid.
- Ärge kasutage lihvkettaid.
- Kasutage ainult tootja soovitudat lõikekettaid, mis vastavad standardi EN 847-1 nõuetele.
- Ärge kasutage saekettaid, mille hammaste otsad ei ole tsementitud terastest.
- **Teatud puuliikide tolm võib olla tervisele kahjulik.** Otsene kokkupuude tolmuga võib saega töötajal või läheduses viivitavel isikutel põhjustada allergilist reaktsiooni ja/või hingamisteede hagiisi. Tamme- ja pöögitolmu peetakse vähkitekitavaks, eriti koos puidutötlusainetega (puuduimmutusvahenditega).
- Kasutage järgmisi isikukaitsevahendeid:
 - kuulmiskaitsevahendid kuulmiskahjustuse ohu vähendamiseks;
 - silmakkated;
 - respiraator kahjuliku tolmu sisseehingamise ohu vähendamiseks;
 - kaitsekindaid lõikekettase ja muude abrasiivset materjalist detailide kaitsemiseks (võimalusel tuleb lõikekettai hoida alati avast);
 - Puidu saagimise ajaks lülitage sisse tolmuemaldussüsteem.

Ohutu töö ja hooldus

- Valige lõigatava materjali omadustele vastav lõikeketas.
- Kasutage saagi vaid puidu ja puidusarnaste materjalide saagimiseks.
- Ärge kasutage saagi ilma kaitsekatteta ega juhul, kui kate on blokeeritud.
- Pörand töökoha ümbruses peab olema vaba lahtistest materjalidest ja kõrvalistest elementidest.
- Töökoht peab olema piisavalt valgustatud.
- Seadme kasutaja peab olema läbinud vastava seadme kasutamise alase koolituse.
- Kasutage vaid teravaid saekettaid.
- Pöörake tähelepanu saeketal toodud maksimaalsele pöördekirusele.
- Veenduge, et kasutatavad osad vastaksid tootja soovitustele.
- Seadme hooldusega seotud tööde ajaks lülitage saag vooluvõrgust välja.
- Kui toitejuhu saab töötamise ajal vigastada, lülitage võrgutoide viivitamatult välja. **ÄRGE PUUDUTAGE JUHET ENNE TOITE VÄLJALÜLITAMIST.**
- Kui saag on varustatud laserseadmega, on selle vahetamine teist tüüpi laseri vastu keelatud ja kõik laseri parandustööd tuleb lasta teha teeninduses. Ärge suunake laserkiirint inimeste ega loomade poole.
- Ärge kasutage seadet statsionaarsena. Seade ei ole möeldud kasutamiseks koos saepingiga.
- **Kinnitage töödelav materjal klambrite või pitskrudi abil stabiilsel alusele ja kindlustage nihkumise vastu.** Töödelava materjalil kinnitamine sellisel viisil on ohutum kui selle käes hoidmine.
- Enne seadme käest ära panemist oodake, et selle ketas täielikult peatuks. Muidu võib töötarvik blokeeruda ja see võib viia kontrolli kaotamiseni seadme üle.

LASERSEADME OHUTUSE ALUSED

Sae konstruktsioonis kasutatav laserseade kuulub klassi 2, selle maksimaalne võimsus on < 1 μW laserkiire pikkuse juures $\lambda = 650$ nm. Selline seade ei ole nägemisele kahjulik, kuid ei ole soovitatav vaadata otse kiirgusallika suunas (nägemise ajutise kaotuse oht).

ETTEVAATUST! Keelatud on vaadata otse laservalgusti kiire suunas. See on ohtlik. Järgige alltoodud ohutuspõhimõttedeid.

- Kasutage laserseadet kooskõlas tootja soovitustega.
- Ärge iial suunake laserkiirt meelega või kogemata inimestele või loomadele, samuti mitte esemetele, mida te parasjagu seadmega ei tööl.
- Vältige laserkiire juhuslikku sattumist kõrvalistele isikutele või loomade silma pikemaks ajaks kui 0,25 sekundit, näiteks kui viite valguskiiri peeglist mööda.
- Jälgitge, et laserkiir oleks suunatud objektile, millel ei ole peegeldavaid pindu.
- Terastest (või muust valgust peegeldavast materjalist) saetera ei võimalda kasutada laserseadet, sest sellel võib laserkiir ohtlikul viisil peegelduda seadmega töötaja, kolmandate isikutele või loomade suunas.
- Keelatud on vahetada laserikomplekti muud tüüpi seadmete vastu. Usaldage kõikvõimalikud parandustööd tootjale või tootja poolt volitatud isikule.



TÄHELEPANU! Seadme reguleerimine muul viisil kui kirjeldatud käesolevas juhendis võib tekidata ohtlikku laseriirgust.

TÄHELEPANU! Seade on möeldud kasutamiseks siseruumides.

Vaatamata turvakonstruktiooni kasutamisele kogu töö väitel, turvavahendite ja lisakaitsvahendite kasutamisele, on seadmega töötamise ajal alati olemas kehavigastuse oht.

Kasutatud piktogrammide selgitused:



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1. Lugege kasutusjuhend läbi ning järgige selles toodud hoitatusi ja ohutusjuhiseid!
2. Teise isolatsiooniklassiga seade
3. Kasutage isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, kõrvaklapid).
4. Enne hooldus- või parandustoimingute alustamist tömmake seadme pistik pistikupesast välja.
5. Kaitske seadet vihma eest.
6. Ärge lubage lapsi seadme lähedusse.
7. Hoidke käed ja jalad lõikeelementidest eemal!

8. Tagasiöögi oht
9. Tähelepanu, peopesade ja sõrmede vigastamise oht.
10. Tähelepanu: Laserkiirgus

EHTUS JA KASUTAMINE

Ketasaag on II isolatsiooniklassi elektriline käsitööriist. Seadme paneb tööle ühefaasiline kommutaatormootor. Seda tüüpi elektritööriisti kasutatakse puidu ja puidusarnaste materjalide saagimiseks. Ärge kasutage saagi kätepuude saagimiseks. Katesid kasutada saagi määratust erineval otstarbel käsitletakse kui väärkasutamist. Kasutage saagi eranditult ainult koos vastavate lõikekettatega, millel on kovasulamalustega hambad. Ketasaag on möeldud kergemateks töödeks teenindusasutustes või kasutamiseks amatööridele koduses majapidamises (meisterdamiseks).

Keelatud on kasutada elektritööriista vastuolus selle määratud otstarbega.

JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioon vastab käesoleva juhendi joonistel kujutatud seadme elementide numeratsioonile.

1. Tolmuedaldusotsak
2. Ülemine kate
3. Toite kontroll-lamp
4. Alumine katte kang
5. Jala seadistuse luku nupp
6. Paralleeljuhiku lukustusnupp
7. 45° saagimisjoone näidik
8. 0° saagimisjoone näidik
9. Tald
10. Lõikeketas
11. Vörutihend
12. Saeketta kinnituskruvi
13. Alumine kate
14. Esikäepide
15. Töölülitி
16. Töölülitி lukustusnupp
17. Põhikäepide
18. Saagimissügavuse luku kang
19. Spindli lukustusnupp
21. Laseri lülitி
22. Laser
23. Paralleeljuhik

* Võib esineda erinevusi joonise ja toote enda vahel

GRAAFILISTE TÄHISTE SELGITUS

TÄHELEPANU

ETTEVAATUST

PAIGALDUS / SEADISTAMINE

INFO

VARUSTUS JA TARVIKUD

1. Paralleeljuhik – 1 tk
2. Silmusvöti – 1 tk

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

LÖIKESÜGAVUSE REGULEERIMINE

Täisnurga alla saagimise sügavust saab reguleerida vahemikus 0 kuni 73 mm

- Vabastage saagimissügavuse luku kang (18).
- Valige soovitud saagimissügavus (kasutades skaalat).
- Flikseerige saagimissügavuse luku kang (18) (joonis A).

PARALLEELJUHIKU PAIGALDAMINE

Materjalil lõikamisel kitsasteks ribadeks kasutage paralleeljuhitukut. Paralleeljuhiku võib paigaldada seadme paremale või vasakule küljele.

- Vabastage paralleeljuhiku lukustusnupp (6).
- Asetage paralleeljuhiku (23) liist kahte avausse sae jalal (9).
- Valige soovitud kaugus (kasutades skaalat).
- Kinnitage paralleeljuhik (23) paralleeljuhiku luku lukustusnupu (6) abil (joonis B).

Paralleeljuhikut (23) võib kasutada ka saagimisel kaldenurgaga vahemikus 0° kuni 45°.

Ärge kunagi hoidke kätt või sõrmi töötava sae taga. Tagasisiöögi jõu ilmnemisel võib saag maha kukkuda, mis omakorda võib põhjustada tõsisid kehavigastusi.

ALUMISE KATTE KÖRVALELUKKAMINE

Saeketta (10) alumine kate (13) liigub saetera löikumisel seatavasse materjalil automaatselt eest ära. Selle liigutamiseks käsitsi vajutage alumise katte kangi (4).

TOLMU EEMALDAMINE

Ketassaag on varustatud tolmuugumisotsakuga (1), mis võimaldab eemaldada saagimisel tekkiva tolmu ja saepuru.

TÖÖ / SEADISTAMINE

SISSELÜLITAMINE / VÄLJALÜLITAMINE

Võrgu pingi peab vastama seadme nominaaltabelis esitatud pingutugevusele. Sae käivitamise ajal hoidke seda mölema käega, sest mootori pöördemoment võib põhjustada tööriista kontrollimatu liikumist.

Arvestage, et pärast sae väljalülitamist pöörlevad selle liikuvad osad veel mõnda aega.

Saag on varustatud töölülitil lukuga (16), mis takistab seadme juhuslikku käivitumist.

SISSELÜLITAMINE:

- Vajutage töölülitiliukustusnuppi (16) alla (joonis C).
- Vajutage töölülitinuppi (15) alla.

VÄLJALÜLITAMINE:

- Vabastage töölülitiliukustusnuppi (15).

TOITE KONTROLL-LAMP

Seadme ühendamisel vooluvõrku süttib toite kontroll-lamp (3).

i LASERI TÖÖ

Ärge kunagi vaadake otse laserkiirde või selle peegeldusse ega suunake laserkiirt teiste inimeste poole.

Laserkiire valgus võimaldab paremini järgida soovitud saagimisjoont.

Sae varustuse kuuluv lasergeneraator (22) on möeldud kasutamiseks täpissaagimise juures. Kui te laseri ei kasuta, lülitage laserseade välja.

- Vajutage laseri töölülitiliukustusnuppi (21) sisselülitatud asendisse.
- Töödeldaval materjalil muutub nähtavaks punane laserkiir.
- Saagige piki laserkiire joont.
- Pärast saagimist lõpetamist lülitage laser välja.

Saagimisel tekkiv tolmi võib laserkiirt tuhmistada, seepärast puhastage laserit aeg-ajalt.

i SAAGIMINE

Lõikejoont näitab lõikejoone näidik (7) või (8).

- Töö alustamisel hoidke saagi alati kindlasti mölema käega, kasutades mölemat käepidet.
- Saagi tohib sisse lülitada ainult siis, kui see ei puutu kokku saagimiseks möeldud materjaliga.
- Ärge suruge saele liiga tugevalt, rakendage möödukat ja ühtlast survet.
- Saagimise lõppedes laske saeteral täielikult peatuda.
- Kui saagimine enne selle lõpetamist ettearvamatult katkes, oodake töö jätkamisel pärast sae uut käivitamist, et saag saavutaks oma maksimaalse pöördekiiruse ja viige saag seejärel ettevaatlilikult lõikejoonde saetavasse materjalisse.

- Materjali (puidu) saagimisel ristikiudu kipuvad puudukiud lõikekohal üles töusma ja rebenema, selle vähendamiseks lükake saagi edasi piisavalt aeglaselt.
- Kontrollige, kas alumine kate jõuab oma liikumises äärmine asendini.
- Enne saagimise alustamist veenduge alati, et saagimissügavuse luku kang ja jalal seadistuse luku nupp oleksid nõuetekohaselt kinnitatud.
- Kasutage koos saaga eranditule vaid selle sobivaid lõikekettaid, millel on sobiv välimine läbimõõt ja sobiv keskmise paigaldusava läbimõõt.
- Saetav materjal peab olema kindlalt kinnitatud.
- Asetage sela laiem osa materjali osale, mis ei ole veel saetud.

 **Mittestandardsete mõottudega materjalide puhul kinnitage materjal tiiseritöödeks mõeldud pitskruidive abil.** Kui sela tald ei liigi tihedalt vastu töödeldavat materjali, vaid töuseb selle kohale, võib tekkida tagasilöögi oht.

 **Töödeldava materjali korralik kinnitamine ja selle kindel hoidmine tagab parema kontrolli elektritööriista töö üle ja vähendab kehavigastuste tekke ohtu.** Ärge üritage hoida väiksemaid materjalitükkide käega.

SAAGIMINE KALDNRUGA ALL

- Vabastage jala seadistuse luku nupp (**5 (joonis D)**).
- Seadistage sela jalg (**9**) soovitud nurga alla (0° kuni 45°), kasutades selleks skaalat.
- Keerake jala seadistuse luku nupp (**5**) kinni.

 Pidage meeles, et saagimisel kaldnurga all esineb suurem tagasilöögi oht (lõikeketas võib suurema töönäosusega takerduva), seepärast jälgige eriti tähelepanelikult, et sela jalg asetiks kogu oma piinaga vastu saetavat materjali. Teostage saagimine ühtlase liigutusega.

SAAGIMINE MATERJALI SÄLKAMISE ABIL

 Enne reguleerimise alustamist lülitage saag vooluvõrgust välja.

- Seadistage soovitud saagimissügavus, mis vastab saetava materjali paksusele.
- Kallutage saagi nii, et sela jala (**9**) esimene serv toetuks saetavale materjalile, püstloodus saagimise märgje 00 aga aseteks kavandataval saagimisoonel.
- Kui olete asetanud sela töö alustamise kohale, töstke alumise katte kangi (**4**) abil üles alumine kate (**13**) (sae lõikeketas tööstetud materjali kohale).
- Käivitage seade ja oodake, et lõikekettad saavutaks täispöördekiiruse.
- Laskke saag jätk-järgult allapoole nii, et lõikeketas lõikekuks materjali (selle liikumise ajal peab sela jala esimene serv puutuma vastu materjali pinda).
- Kui lõikeketas alustab saagimist, vabastage alumine kate.
- Kui sela jälgib jõuab kogu oma piinna ulatudes vastu saetavat materjali, jätkake saagimist juhides saagi ettepoole.
- Ärge kunagi tömmake tagasi pöörleva lõikekettaga saagi, sest see võib viia tagasilöögi tekkeni.
- Löpetage saagimine selle alustamisele vastupidisel viisil, juhides saagi piki sela jala eiserva kokkupuute joont saetava materjaliga.
- Pärast sela väljalülitamist ja enne sae eemaldamist materjalist oodake, et saetera täielikult seiskuks.
- Vajadusel viimistlege pind lehtsae või käsisae abil.

SUURTE MATERJALITÜKKIDE LÖIKAMINE VÕI KÜLJEST SAAGIMINE

 Suuremate plaatide või laudade saagimisel tuleb need vastavalt toetada, et vältida saeketta takerdumine materjali ja selle hüplemist (tagasilöögiõjul mõjul).

KASUTAMINE JA HOOLDUS

 Enne mistahes paigaldus-, reguleerimis-, parandus- või hooldustoiminguid tömmake seadme toitejuhtme pistik

pistikupesast välja.

HOOLDAMINE JA HOOLDUS

- Soovitame puhastada seadet iga kord vahetult pärast kasutamist.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vett ega muid vedelikke.
- Puhastage seadet puhta lapi või nõrga suruühjuoga abil.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid, sest need võivad kahjustada seadme plastosi.
- Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid mootori korpuses, et vältida seadme ülekuumenemist. Ärge topige ventilatsiooniavade puhastamiseks neisse selliseid teravaid eseemeid nagu kruvikeerajad ja muid sarnaseid eseemeid.
- Toitejuhtme vigastamise korral vahetage see välja samade parameetrtega juhtrite vastu. Usaldage see töö kvalifitseeritud spetsialistide või viigle seade teenindusse.
- Juhul, kui kommutaatorist lendab liigselt sädemeid, laske vastava kvalifikatsiooniga isikul kontrollida mootori süsiharjade seisundit.
- Normaalse kasutuse korral muutub lõikekera mingi aja möödudes nüriks. Selle tunnuseks on näiteks vajadus suruda saagimise ajal sela suurema jõuga.
- Kui ilmneb lõikekera vigastus, tuleb tera koheselt välja vahetada.
- Lõikepera peab olema alati terav.
- Hoidke seadet kuivas, lastele kättesaadatus kohas.

LÖIKEKETTA VAHETAMINE

- Komplektis oleva võtmre abil keerake lahti (keerates vasakule) lõikeketta kinnituspolt (**12**).
- Sae spindli pöörlemise takistamiseks lukustage spindel lõikeketta poldi lahtikeeramise ajaks spindli lukustusnupu (**19**) abil (**joonis E**).
- Eemaldage võru välimine tihend (**11**).
- Alumise katte kangi (**4**) abil lükake alumist katet (**13**) niipalju üles, et see liiguks maksimaalselt ülemise katte (**2**) alla (sellel ajal kontrollige alumise katte vedru seisundit ja toimimist).
- Eemaldage lõikeketas (**10**) läbi prao sae jalas (**9**).
- Seadke uus lõikeketas asendisse, milles lõikeketta hammaste suunda näitab nool lõikekettal langeb täielikult kokku ülemisel kattel paikneva noole suunaga.
- Pistke uus lõokeketas läbi prao sae jalas ja kinnitage spindlike nii, et see oleks seadust vastu sisemise võru pinda ja aseteks sellele sümmeetriliselt.
- Paigaldage võru välimine tihend (**11**) ja keerake kinni (keerates paremale) lõikeketta kinnituspolt (**12**).

 Jälgige, et paigaldatava saeketta hambad jääksid õigesse suunda. Elektritööriista spindli pöörlemisundu näitab nool sae korpusel.

Saeketta haramisel olge eriti ettevaatlik. Kasutage kaitsekindaid, et kaitsta käsi kokkupuute eest saeketta teravate lõikehammasteega.

SÜSIHARJADE VAHETAMINE

- Mootori kulunud (lühemad kui 5 mm), körbenud või rebenenud süsiharjad tuleb kohe välja vahetada. Vahetage alati mõlemad süsiharjad korraga.

Usaldage süsiharjade vahetamine kvalifitseeritud isikule, kes kasutab originaalvaruosi.

Mistahes vead laske parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

TEHNILISED PARAMEETRID

NOMINAALANDMED

Ketassaag	
Parameeter	Väärtus
Toitepinge	230 V AC
Toitesagedus	50 Hz

Nominaalne võimsus	1800 W
Pöörlemiskiirus ilma koormuseta	5000 min ⁻¹
Kaldsaagimise ulatus	0° - 45°
Maks saeketta välimine läbimõõt	210 mm
Saeketta sisemine läbimõõt	30 mm
Maksimaalne saagimissügavus	90° nurga all 45° nurga all
Kaitseklass	II
Laseri klass	2
Laseri võimsus:	< 1 mW
Laserkiire piikkus	λ = 650 nm
Kaal	5,5 kg
Tootmisaasta	2020

MÜRA JA VIBRATSIOONI PUUDUTAVAD ANDMED**Müra ja vibratsiooni info**

Käesolevas juhendis esitatud tekkiva müra tasemed, nagu heliröhutase L_p müra võimsustase L_w ning möötemääramatus K, vastavad standardil EN 60745.

Allpool esitatud vibratsioonitase a_h ja möötemääramatus K on esitatud kooskõlas standardiga EN 60745.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on möödetud standardis EN 60745 sätestatud möötmisprotseduuri järgi ja seda võib kasutada elektritööriistade vördelemisel. Seda võib kasutada ka vibratsiooniga kokkupuute esjalgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonituse on piisavalt esinduslik tööriista tavakasutuse puhul. Kui elektritööriista kasutatakse muul viisil või koos muude töötarvikutega, samuti juhul, kui tööriista piisavalt ei hooldata, võib vibratsioonituse muutuda. Ülaidotud pöhjused võivad suurrendada kokkupuudet vibratsiooniga kogu tööaja välvet.

Vibratsiooniga kokkupuute pöhaljalikuks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ajavahemik, mil tööriist on välja lülitud või on sisse lülitud, aga seda ei kasutata töö tegemiseks. Niisi võib vibratsiooniga kokkupuute koguväärts olla märgatavalt väiksem. Seadmega töötaja kaitsmiseks vibratsiooni möju eest tuleb võtta täندavaid ohutusmeetmeid, nagu tööriista ja töötarvikute regulaarne hooldamine, kätte õige temperatuuri tagamine, sobiv töökorralsus.

Heliröhutase: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Müra võimsustase: $L_w = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Möödetud vibratsioonituse (tagumine käepide): : $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

Möödetud vibratsioonituse (esimene käepide): : $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

KESKKONNAKAITSE

Ärge visake elektriseadmeid olimeprugi hulka, vaid viige need käitlemiseks vastavasse asutusesse. Informatsiooni toote käitlemise kohta annab müüja või kohalik omavalitsus. Kasutatud elektrised ja elektroonilised seadmed sisalduvad looduslikele keskkonnale ohtlikele ainetele. Ümbertöötlemata seade kujutab endast ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

*Tootjal on õigus muudatusti sisse viia.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa asukohaga Varsasavi, ul. Pograniczna 2/4 (eadspēcīgi „Grupa Topex“) informeerasi, et kõik käesolevad juhendid (eadspēcīgi: juhendi, muuhulgas selle teksti, fotode, skeemide, jooniste, samuti selle üleseshüsgesa seostut autoriseeritud kuuluvad eranditult Grupa Topex'ile ja on kaitstud 4. veebruaril 1994 autoriseerituge ja muude sarnaste õiguste seadusega (vt. Seaduse ajakiri 2006 Nr 90 Lk 631 koos hilisemate muudatustega). Kogu juhendi või selle osade kopeerimine, töölõimine ja modifitseerimine kommersesmäärkidel ilma Grupa Topex' kirjaliku loata on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsivilvastutuse ning karistuse.

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА**ИНСТРУКЦИЯ****ЦИРКУЛЯР****58G493**

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЬПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ДА Я ЗАПАЗИТЕ С ЦЕЛ ПОНАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ЦИРКУЛЯР БЕЗ РАЗЦЕПВАЩ КЛИН****ВНИМАНИЕ:**

Пренебрегването на указанятията в посочените по-долу предупреждения за опасностите и насоките за безопасност може да доведе до опасност от токов удар, пожар и/или тежки травми.

ОПАСНОСТ

- a. Дръжте ръцете си далеч от пространството на рязане и от режещия диск. Дръжте другата ръка върху допълнителната ръкохватка или върху корпуса на двигателя. Държайки циркуляра с двете ръце намалявате опасността от нараняване от режещия диск.
- b. Не пъхайте ръка под обработвания предмет. Кожухът не може да Ви предпази от въртящия се диск, режещ под обработвания предмет.
- c. Настройте дълбочина на рязане, съответстваща на дебелината на обработвания предмет. Препоръчва се режещият диск да се показва под рязаният материал на разстояние по-малко от размера на зъбъта.
- d. Никога не бива да държите обработвания предмет в ръцете или върху крака. Прикрепвайте обработвания предмет към солидна основа. Здравото закрепване на обработвания предмет е важно предвид на това, да се избегне опасността от контакт с мялото, заклециванието на въртящия се режещ диск или загубата на контрол върху рязането.
- e. По време на работа дръжте циркуляра за изолираните повърхности, предназначени за тази цел.
- f. Трябва особено да внимавате, за да не допуснете до контакт на режещия диск с електрически кабели под напрежение или със захранваща кабел на циркуляра. Докосването на „проводника под напрежение“ до металните части на електроинструмента може да причини поразяване от електрически ток на оператора.
- g. При надлъжното рязане винаги употребявайте направляваща за надлъжно рязане или направляваща за ръбове. Това ще подобри прецизността на рязането и ще намали риска от заклециването на режещия диск.
- h. Винаги употребявайте режещ диск със съответните размери на монтажните отвори. Режещи дискове, които не пасват към закрепвателно гнездо, могат да работят с вибрации и да доведат до загуба на контрол върху работата.
- i. Никога не употребявайте при закрепването на режещия диск повредени или несъответстващи шайби или винтове. Шайбите и винтовете, закрепващи режещия диск са специално проектирани за циркуляра с цел да се осигури оптималното му функциониране и безопасност при експлоатация.

ИЗПЛАСКАВАНЕ, ПРИЧИНЫ ЗА ИЗПЛАСКАВАНЕТО И ПРЕДОТВРАТИВАНЕ.

- Изпласкането назад представлява внезапно повдигане и отдръпване на циркуляра към оператора по линията на рязане, предизвикано от неправилно рязане поради закачен, притиснат или неправилно направляван режещ диск;

- Когато режещият диск на циркуляра е закачен или притиснат в пролуката, диска съпира да се върти и реакцията на двигателя води до внезапно изместване на циркуляра назад в посока към оператора;
- При положение, че режещият диск е разположен криво или неправилно в обработвания елемент, зъбите на диска могат, след като излязат от материала, да се ударят в горната повърхност на обработвания материал предизвикайки повдигане на циркуляра и изтласкането му в посока на оператора.

Изтласкането назад е резултат от неправилната употреба на циркуляра или неправилните процедури или условия на експлоатация и може да бъде избегнато при спазването на съответните посочени по-долу предохранителни мерки.

a. Дръжте циркуляра здраво с двете ръце и разположете раменете така, че да издръжте силата от изтласкането назад. Тялото трябва да е от една страна на циркуляра, но не да се покрива с линията на рязането. Изтласкането може да предизвика внезапно преместване на циркуляра назад, но силата на задното изтласкане може да бъде контролирана от оператора при условие, че са спазени съответните предохранителни мерки.

b. Когато режещият диск се блокира или прекъсва рязането поради някаква причина, трябва да съвсомите пусковия бутон и да държите циркуляра неподвижно, докато режещият диск спре движението си напълно. Никога не се опитвайте да изваждате режещия диск от обработвания материал или да дърпате циркуляра назад. Докато режещият диск се върти, той може да предизвика изтласкане назад. Да се прочути възможността за извършване на коригиращи операции с цел елиминирането на причините за заяждането на режещия диск.

c. В случаи на повторно включване на циркуляра в обработвания елемент изразявте режещия диск в прореза и проверете, дали зъбите на режещия диск не са блокирани в материала. Ако режещият диск заяжда при повторното включване на циркуляра, той може да се измъкне и да предизвика задно изтласкане спрямо обработвания елемент.

d. Поддържайте големите площи, за да намалите риска от заклещване и изтласкане назад на циркуляра. Големите площи обикновено се огъват под собствената си тежест. Поддържайте следва да се поставят под плочата от двете ѝ страни, близо до линията на рязане и до краищата на плочата

e. Не употребявайте изхабени или повредени режещи дискове. Изхабените или неправилно разположени зъби на режещия диск образуват тесен прорез, предизвикващ прекомерно триене, заяждане на режещия диск и изтласкане назад.

f. Настройте добре стягите за дълбочината на рязане и ъгъла на наклон, преди да извършите рязането. В случаи, че настройките на циркуляра се променят по време на рязане, може да се стигне до заклещване и до изтласкане назад.

g. Особено трябва да се внимава при дълбочинно рязане на преградни стени. Режещият диск може да реже предмети, които не могат да бъдат забелязани отвън, предизвиквайки изтласкане назад.

Функции на долнен защитен кожух

a. Преди всяка употреба трябва да проверите, дали долният кожух е правилно поставен. Не ползвайте циркуляра при положение, че долният кожух не се двики свободно и не се затваря веднага. Никога не фиксирайте и не оставяйте долния кожух в отворено положение. Ако циркулярът бъде случайно изпуснат, долният кожух може да бъде изкривен. Повдигнете долнния кожух с помощта на дръжката за отваряне и проверете, дали той се двики свободно и не допира до диска или до друга част на устройството за всеки ъгъл и дълбочина на рязане.

b. Проверете функционирането на пружината на долния кожух. Ако кожухът и пружината не работят правилно, задължително трябва да бъдат ремонтирани преди употреба на електроинструмента. Задействането на долния кожух може да бъде забавено вследствие на повредени части, лепкави наслагвания или натрупването на замърсявания.

c. Ръчно отстраняване на долния кожух се допуска единствено при специалните рязания – „дълбочинно рязане“ и „сложено рязане“. Повдигнете долния кожух с помощта на дръжката за отваряне и когато диска се навлезе в материала, долният кожух следва да бъде освободен. При всички останали видове рязания се препоръчва долният кожух да бъде оставен да действа сам.

d. Винаги трябва да наблюдавате, дали долният кожух закрива режещия диск, преди да поставите циркуляра на работната маса или на пода. Ако въртящият се режещ диск не е закрит, това ще доведе до положение, при което циркулярът се върца назад режеши всичко по пътя си. Следва да се вземе предвид времето, необходимо за спирането на режещия диск след изключване.

Допълнителни указания относно безопасността

Предпазни мерки

- Не употребявайте режещи дискове, които са повредени или деформирани.
- Не употребявайте абразивни дискове.
- Употребявайте само режещи дискове, препоръчвани от производителя и отговарящи на изискванията на стандарт EN 847-1.
- Не употребявайте режещи дискове, които не притежават зъби с върхове от металокерамични твърди сплави.
- **Дървесната прах от някои видове дървесина може да бъде опасна за здравето.** Директен физически контакт с дървесната прах може да предизвика алергични реакции и/или заболявания на дихателната система на оператора или намиращите се в близост лица. Дървесната прах от дъб или бук се смята за канцерогена, особено в съчетание с вещества за обработка на дървесината (импрегниращи препарати).
- Употребявайте средства за лична защита, такива като:
 - антифони с цел намаляване на опасността от загуба на слух;
 - предпазни средства за очите;
 - предпазни средства за дихателните пътища с цел намаляване на риска от вдишването на вредни прахове;
 - ръкавици за обслужване на режещи дискове и други грапави и остри материали (когато това е възможно, режешищите дискове трябва да се дръжат за отвора);
- При рязане на дървесина трябва да включите системата за отвеждане на прах.

Безопасно обслужване и поддръжка

- Следва да изберете подходящ режещ диск за вида материал, който ще режете.
- Циркулярът не бива да се използва за рязане на други материали с изключение на дървесина или дървесиноподобни материали.
- Не се разрешава използването на циркуляра без кожух или когато кожухът е блокиран.
- Подът около работното място на машината трябва да е в добро състояние, без излишни материали и стърчащи елементи.
- Трябва да се осигури подходящо осветление на работното място.
- Работникът, обслужващ машината, трябва да бъде съответно обучен в областта на използването, обслужването и работата с инструмента.
- Използвайте само остри режещи дискове.
- Обърнете внимание на максималната скорост, обозначена върху режещия диск.
- Проверете, дали използваните части отговарят на препоръките на производителя.

- При извършване на дейности по поддръжка трябва да изключите циркуляра от захранването
- Ако захранващият кабел се повреди по време на работа, трябва незабавно да разедините захранването. НЕ ДОКОСВАЙТЕ КАБЕЛА ПРЕДИ РАЗЕДИНЯВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
- Ако циркулярът е снабден с лазер, неговата смяна с друг вид лазер е недопустима, а ремонтите трябва да бъдат извършвани от сервис. Не бива да насочвате лазера към хора или животни.
- Не използвайте електроинструмента фиксиран неподвижно. Съръзъжението не е пригодено за работа с маса за рязане.
- **Материалът, предназначен за обработка, трябва да бъде закрепен върху стабилна повърхност и да бъде обезопасен спрям преместване с помощта на стиги или менгеме.** Този начин на закрепване на обработвания материал е по-безопасен, отколкото държането на материала с ръце.
- Преди да поставите инструмента настрихи, трябва да изчакате, докато режещият диск спре движението си. Режещият диск може да се блокира и да доведе до загуба на контрол над електроинструмента.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЛАЗЕРНО УСТРОЙСТВО

Лазерното устройство, използвано в конструкцията на циркуляра е от 2 клас, с максимална мощност <1 mW и с дължина на излучваната вълна $\lambda = 650$ nm. Таково устройство не е опасно за зрителното, но не бива да се гледа директно по посока на източника на лъча (опасност от временно ослепяване).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не бива да се гледа директно в лазерния лъч. Това е опасно за зрителното. Трябва да спазвате посочените по-долу правила за безопасност.

- Лазерното устройство трябва да се използва в съответствие с препоръките на производителя.
- Никога не бива умишлено или неумишлено да насочвате лазерния лъч към хора, животни или към друг обект, различен от обработвания.
- Не бива да се допуска до случайно насочване на лазерния лъч към очите на трети лица и животни за по-дълго от 0,25 секунди, например чрез насочване на лъча от огледало.
- Винаги следва да се уверите, че светлината на лазера е насочена към материала, който няма отражателни повърхности.
- Блестящата стоманена ламарина (или други материали с отразяваща светлината повърхност) не позволява използване на лазерния лъч, тъй като могло да се стигне до опасно отражение на лазерната светлина по посока на оператора, трети лица или животни.
- Не бива да подменяте лазерното устройство с устройство от друг тип. Всички ремонти трябва да бъдат извършени от производителя или от оторизирано лице.




ВНИМАНИЕ: Настройки, различни от посочените в настоящата инструкция, могат да доведат до опасност от лазерно обълъчване!

ВНИМАНИЕ! Устройството е предназначено за работа вътре в помещенията.

Въпреки използваната безопасна по проект конструкция, използването на предпазни средства и допълнителни предохранителни мерки, винаги има опасност от частични наранявания по време на работа.

Обяснение на използваните пиктограми:

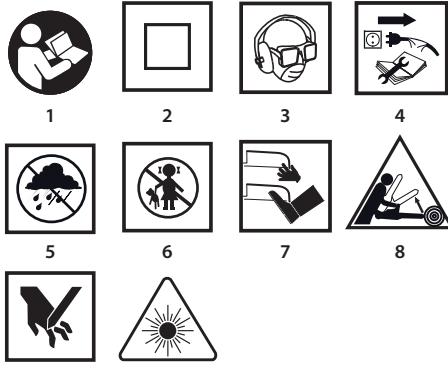

1. Прочетете инструкцията за обслужване, спазвайте съдържащите се в нея предупреждения и правила за безопасност.
2. Електроинструмент с изолация от втори клас
3. Използвайте средства за индивидуална защита (защитни очила, антифони, противопрахова маска)
4. Преди да започнете дейности по обслужване или ремонт, разединете захранвания кабел от захранването.
5. Пазете устройството от дъжд.
6. Не допускайте децата в близост до устройството.
7. Не доближавайте крайниците до режещите елементи!
8. Опасност от изтласкване.
9. Внимание - опасност от нараняване на ръката, отрязване на пръсти.
10. Внимание: Лазерно лъчение.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дисковият циркуляр е ръчен електроинструмент с изолация от II клас. Инструментът е задвижван от еднофазен комутаторен двигател. Този тип електроинструмент е широко използван за рязане на дървесина и дървесиноподобни материали. Не се разрешава използването му за рязане на дърво за отопление. Опитите да се използва циркуляра за цели, различни от посочените, ще бъдат считани за неправилна употреба. Циркулярът следва да се използва само със съответните режещи дискове със зъби, покрити с металокерамични твърди сплави. Циркулярът е проектиран за леки работни дейности в работилници и за всякакви други работи свързани със самостоятелната любителска дейност (майсторене).

Не се разрешава използването на электроинструмента за дейности, различни от неговото предназначение.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номериране се отнася за елементите на устройството, представени върху графичните страници в настоящата инструкция.

1. Накрайник за отвеждане на праха
2. Горен кожух
3. Контролна лампа, сигнализираща свързано напрежение
4. Лост на долната кожух
5. Въртящ бутон за блокиране на плочата
6. Въртящ бутон за блокиране на успоредната направляваща
7. Лазерен показалец за линия на рязане под ъгъл 45°
8. Лазерен показалец за линия на рязане под ъгъл 0°
9. Плоча
10. Режещ диск
11. Фланцева шайба
12. Винт за закрепване на режещия диск
13. Долен кожух
14. Предна ръкохватка

15. Бутон за включване
16. Блокировка на бутона за включване
17. Главна ръкохватка
18. Лост за блокиране на дълбочината на рязане
19. Бутон за блокиране на шпиндела
21. Бутон за включване на лазера
22. Лазер
23. Успоредна направляваща

* Между представената фигура и продукта може да има разлика.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ / НАСТРОЙКИ



ИНФОРМАЦИЯ

ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ

1. Успоредна направляваща - 1 бр.
2. Пръстеновиден гаечен ключ - 1 бр.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

НАСТРОЙКА НА ДЪЛБОЧИННАТА НА РЯЗАНЕ

Дълбочината на рязане под прав ъгъл може да се регулира в обхват от 0 до 73 mm

- Разхлабете лоста на блокадата за дълбочината на рязане (18).
- Настройте желаната дълбочина на рязане (използвайки скалата).
- Блокирайте лоста за блокиране на дълбочината на рязане (18) (фиг. А).

МОНТАЖ НА НАПРАВЛЯВАЩАТА ЗА УСПОРЕДНО РЯЗАНЕ

При рязане на материал на тънки парчета трябва да използвате успоредната направляваща. Направляващата може да се монтира от дясната или от лявата страна на уреда.

- Разхлабете въртящия бутон за блокиране на успоредната направляваща (6).
- Поставете летата на успоредната направляваща (23) в двата отвора на плочата на циркуляра (9).
- Настройте желаното разстояние (използвайки скалата).
- Прикрепете успоредната направляваща (23) с помощта на въртящия бутон на блокадата на успоредната направляваща (6) (фиг. В).

Успоредната направляваща (23) може да се използва също така за рязане под ъгъл в диапазон от 0° до 45°.

Никога не бива да се допуска ръцете или пръстите да се намират зад работещия циркуляр. В случай на изтласкане назад циркулярът може да падне върху ръката, което може да доведе до сериозно нараняване на тялото.

ОТКЛОНИВАНЕ НА ДОЛНИЯ КОЖУХ

Долният кожух (13) на режещия диск (10) автоматически се отдръпва при докосване до рязания материал. За да се отдръпне ръчно, трябва да се премести лоста на долния кожух (4).

ОТВЕЖДАНЕ НА ПРАХА

Циркулярът е снабден с накрайник за отвеждане на праха (1), позволяващ отстраняването на възникналите при рязането стърготини и прах.

РАБОТА / НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

Напрежението в захранващата мрежа трябва да съответства на напрежението, посочено върху фирменията табелка на циркуляра. При включването на циркуляра трябва да

го държите с двете ръце, тъй като въртящият момент на двигателя може да предизвика неконтролирано обръщане на електроинструмента.

Не забравяйте, че след изключване на циркуляра неговите подвижни елементи известно време продължават да се въртят.



Циркулярът е снабден с блокировка на пусковия бутон (16), предпазваща от случайно включване.

ВКЛЮЧВАНЕ:

- Натиснете бутона на блокировката на пусковия бутон (16) (фиг. С).
- Натиснете пусковия бутон (15).

ИЗКЛЮЧВАНЕ:

- Освободете натиска на пусковия бутон (15).

КОНТРОЛНА ЛАМПА, СИГНАЛИЗИРАЩА СВЪРЗАНО НАПРЕЖЕНИЕ



В момента на свързване на циркуляра към захранващото гнездо светла контролната лампа, сигнализираща свързване на напрежение (3).

ДЕЙСТВИЕ НА ЛАЗЕРА



Никога не бива да се гледа директно в лазерния лъч или в неговото отражение от огледална повърхност и лазерът не бива да се насочва към никого.



Светлината на лъча на лазера позволява по-добър контрол на линията на рязане.

Генераторът на лазера (22), включен в оборудването на циркуляра, е предназначен за използване при прецизно рязане. Лазерният възел на електроинструмента трябва да се изключи, ако лазерът не се използва.

- Натиснете бутона за включване на лазера (21), за да се намира в положение - включен.
- Лазерът ще започне да изльчва червена линия, видима върху материала.
- Рязането трябва да се извърши по тази линия.
- След завършване на рязането, лазерът трябва да се изключи.



Практа, отделяща се по време на рязането, може да затъни светлината на лазера, поради което от време на време трябва да почистите лещата на лазера.

РАЗАНЕ



Линията на рязане е означена от показателя на линията на рязане (7) или (8).

- При започване на работа циркуляра винаги трябва да се държи здраво с двете ръце използвайки двете ръкохватки.
- Циркуляра можете да включите само тогава, когато е отдръпнат от материала, предназначен за рязане.
- Не бива да натискате циркуляра с прекомерна сила, върху него трябва да се оказва равномерен и постоянно натиск.
- След приключване на работата изчакайте, докато дискаят окончателно спре да се върти.
- В случаи, че рязането бъде прекъснато предварително, преди да продължите, следва да изчакате след включването циркулярът да достигне своята максимална скорост на въртене, след което внимателно насочете режещия диск към прореза на обработвания материал.
- При рязане напречно на влакната на материала (дъревесината) влакната обикновено се повдигат нагоре и се откъсват (преместването на циркуляра с малка скорост намалява тази тенденция).
- Проверете, дали долният кожух при преместването си достига до крайно положение.
- Винаги преди пристъпване към рязане трябва да проверите, дали лостът на блокировката за дълбочината на рязане и въртящият бутон за блокировката на настройката на плочата на циркуляра са правилно фиксирани.

- За работа с циркуляра използвайте само режещи дискове със съответния външен диаметър и съответния диаметър на отвора за монтиране на диска.
- Рязаният материал трябва да бъде надеждно, неподвижно фиксиран.
- По-широката част на основната плоча на циркуляра следва да се разполага върху тази част от материала, която не е рязана.

 Ако размерите на материала са малки, следва да го закрепите с дърводелско менгеме. Ако плочата на циркуляра не се премества по обработвания материал и е повдигната, съществува опасност от изтласкане назад.

 Правилното закрепване на обработвания материал и здравото държане на циркуляра осигуряват пълен контрол върху работата на електроинструмента, коео позволява да се избегне опасността от телесни наранявания. Не се разрешава да се държат малки парчета материал с ръка.

РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ

- Разлабете въртящия бутон за блокиране на настройката на плочата (5) (фиг. D).
- Настройте плочата (9) под желания ъгъл (от 0° до 45°) използвайки скалата.
- Затегнете въртящия бутон за блокиране на настройката на плочата (5).

 Не забравяйте, че при рязане под ъгъл съществува по-голяма опасност от изтласкане назад (по-голяма възможност за заклещване на режещия диск), затова следва да се обрне особено внимание плочата на циркуляра да прилага с цялата си повърхност към обработвания материал. Рязането да се извършва с плавни движения.

РЯЗАНЕ ЧРЕЗ ВРЪЗВАНЕ В МАТЕРИАЛА

 Преди да пристъпите към настройките, изключете захранването на циркуляра.

- Настройте желаната дълбочина на рязане, отговаряща на дебелината на рязания материал.
- Наклонете циркуляра така, че предният ръб на плочата (9) да се опира до предвидения за рязане материал, а закът 0° за перпендикулярно рязане да се намира на линията на предвиденото рязане.
- След поставянето на циркуляра на мястото на началото на рязането повдигнете долния кожух (13) с помощта на лоста на долния кожух (4) (режещият диск на циркуляра е повдигнат над материала).
- Включете електроинструмента и изчакайте, докато режещият диск достигне пълна скорост на въртене.
- Постепенно наведете циркуляра, врязвайки се с режещия диск в материала (по време на това движение предният ръб на плочата трябва да се опира до повърхността на материала).
- Когато дискът започне рязането, освободете долния кожух.
- Когато плочата с цялата си повърхност се опре върху материала, продължете рязането, като премествате циркуляра напред.
- В никакъв случай не бива да издърпвате циркуляра, когато дискът се врти, понеже съществува опасност от изтласкане назад.
- Врязването завършете по начин, обратен на неговото започване, като обръщате циркуляра около допирната линия на предния ръб на плочата на циркуляра с обработвания материал.
- Изчакайте след изключването на циркуляра, докато дискът спре изцяло да се врти, преди да извладите циркуляра от материала.
- В случай на необходимост от заобляне на ръбовете, обработването приключете с помощта на лентов или ръчен трион.

РЯЗАНЕ ИЛИ ОТРЯЗВАНЕ НА ГОЛЕМИ ПАРЧЕТА МАТЕРИАЛ

 При рязане на големи площи или дъски трябва съответно да ги подпрете с цел да се избегне евентуалното отскочане на диска (изтласкане) вследствие на заклещването на режещия диск в прореза на материала.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 Преди да пристъпите към каквито и да било дейности, свързани с инсталация, настройки, ремонт или обслужване на уреда, трябва са извладите щепсела на захранващия кабел от захранваща контакт.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Проръбъте се почистване на уреда веднага след всяко използване.
- За почистване не бива да се използва вода или други течности.
- Уредът да се почиства с четка или да се продуха със състен въздух с нико налягане.
- Да не се използват никакви почистващи средства или разтворители, тъй като те могат да повредят пластмасовите части на уреда.
- Необходимо е редовно да се почистват вентилационните отвори в корпуса на двигателя, за да не се стигне до прогреване на уреда. Не бива да почиствате вентилационните отвори с използване на остра отвертка или подобни предмети.
- В случаи на повреден захранващ кабел той трябва да бъде подменен с нов със същите параметри. Тази дейност трябва да се възложи на квалифициран специалист или електроинструмент да се предаде в сервис.
- В случаи на прекомерно искрене на комутатора възложете на квалифицирано лице проверка на въглените четки на двигателя.
- При нормална експлоатация режещият диск след известно време се изтъпява. Признак за изтъпяването е необходимостта от увеличаване на натиска при придвижването на циркуляра по време на рязане.
- В случаи на констатиране на повреда на режещия диск той следва незабавно да бъде подменен.
- Режещият диск трябва да бъде винаги остръ.
- Електроуредът винаги трябва да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца.

ПОДМЯНА НА РЕЖЕЩИЯ ДИСК

- С помощта на доставения гаечен ключ отвинете закрепващия винт на режещия диск (12), въртайки наляво.
- За да предотвратите въртенето на шпиндела на циркуляра, по време на отвиване на закрепващия винт на режещия диск трябва да блокирате шпиндела с бутона за блокиране на шпиндела (19) (фиг. E).
- Демонтирайте външната фланцова шайба (11).
- С помощта на лоста на долния кожух (4) преместете долния кожух (13) така, че максимално да се скрие в горния кожух (2) (през това време трябва да се провери състоянието и действието на пружината, издръпваща долния кожух).
- Извадете режещия диск (10) през пролуката в плочата на циркуляра (9).
- Поставете новия режещ диск в положение, в което ще има пълно съответствие на разположението на зъбите на режещия диск и посочената върху него стрелка с посоката на стрелката върху горния кожух.
- Пъхнете режещия диск през пролуката в плочата на циркуляра и го монтирайте към шпиндела така, че да бъде притиснат към вътрешния фланец и централно разположен върху него.
- Монтирайте външната фланцова шайба (11) и затегнете закрепващия винт на режещия диск (12), като въртите надясно.

 При монтажа на режещия диск следва да обърнете

внимание зъбите на режещия диск да бъдат разположени в правилна посока. Посоката на въртене на шпиндела на електроинструмента е показана със стрелка върху корпуса на циркуляра.

Трябва да запазите повищено внимание при хващане на режещия диск. Следва да използвате защитни ръкавици с цел защита на ръцете при контакт с острите зъби на режещия диск.

ПОДМЯНА НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЧЕТКИ



Изхабените (по-къси от 5 mm), изгорелите или лукнатите въглеродни четки на двигателя трябва да бъдат незабавно подменени. Винаги се извършва едновременна подмяна на двете въглеродни четки.

Дейността по подмяна на въглеродните четки трябва да се възложи само на квалифицирано лице и да се използват само оригинални части.



Всички повреди следва да бъдат отстранявани от оторизиран сервис на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Циркуляр	
Параметър	Стойност
Захранващо напрежение	230 V AC
Честота на захранването	50 Hz
Номинална мощност	1800 W
Скорост на въртене без натоварване	5000 min ⁻¹
Диапазон на рязане под ъгъл	0° - 45°
Макс. външен диаметър на режещия диск	210 mm
Диаметър на отвора на режещия диск	30 mm
Максимална дълбочина на рязане	Под ъгъл 90° Под ъгъл 45°
Клас на защита	II
Клас на лазера	2
Мощност на лазера	< 1 mW
Дължина на вълната на излъчване	λ = 650 nm
Тегло	5,5 kg
Година на производство	2020

ДАННИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Информация относно шума и вибрациите



Нивата на излъчване на шум като нивото на излъчваното акустично налягане L_p и нивото на акустичната мощност L_{wh} и неопределеността на измерването К са посочени по-долу в съответствие със стандарт EN 60745.

Стойностите на вибрациите a_h и неопределеността на измерването K, означени в съответствие със стандарт EN 60745, са посочени по-долу.

Посоченото по-долу в настоящата инструкция ниво на вибрации е измерено съгласно определената в стандарт EN 60745 процедура за измерване и може да се използва като критерии за сравняване на електроинструменти. Също така може да се използва за предварителна оценка на експозиция на вибрации.

Посоченото ниво на вибрации е референтно ниво за основните приложения на електроинструмента. Ако електроинструментът бъде използван за други цели или с други инструменти, както и ако не бъде добре поддърян в изправно състояние, нивото на вибрациите може да се различава от посоченото. Посочените по-горе причини могат да доведат до повишаване на експозицията на вибрации по време на целия период на работа.

С цел точно определяне на експозицията на вибрации трябва са се вземат предвид периодите, когато електроинструментът е изключен или когато включен, но не се използва за работа. По този начин общата експозиция на вибрации може да се окаже значително по-ниска. Следва да се въведат допълнителни мерки за безопасност за защита на потребителите от въздействието на вибрациите, като: поддръжка на електроинструмента и работните накрайници, осигуряване на подходяща температура на ръцете, правилна организация на работа.


Ниво на акустичната налягане: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Ниво на акустичната мощност: $L_{wh} = 107,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Стойност на ускорение на вибрациите (задна ръкохватка): $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ $K= 1,5 \text{ m/s}^2$

Стойност на ускорение на вибрациите (предна ръкохватка): $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ $K= 1,5 \text{ m/s}^2$

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

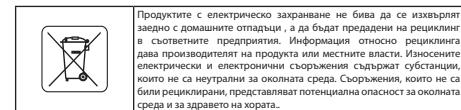

* Запазва се правото за извършване на промени.

Произдукте с електрическо захранване не бива да се изхвърлят с домашните отпадъци, а да бъдат предадени на рециклиращи съветници предприятия. Информация относно рециклирана дава производителя на продукта или местните власти. Износените електрически и електронни съоръжения съдържат съставници, които са неутрални за околната среда. Съоръжения, които не са били рециклирани, представляват потенциална опасност за околната среда и за здравето на хората.

„Torpek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa със седалище във Варшава на ул. Podgórczna 2 / 4 (наричана по-нататък „Grupa Torpek“) информира, че всички авторски права върху съдържанието на настоящата инструкция (наричана по-нататък „Инструкция“), включващи между другото нейния текст, поместените снимки, схеми, чертежи, а също така нейните компоненти и комплектации, са обявени като обекти на авторско право и са застрашени от правна защита. Законът от 4 февруари 1994 година за авторско право и смежни права (вик. Държавен вестник 2006 № 90 поз. G31 с по-нататъшните промени). Копиантът, възпроизведеното, публикуваното, модифицираното с комерсиален цен в цялата Инструкция, както и отделните й елементи без съгласие на Grupa Torpek изразено в писмена форма, е строго забранено и може да доведе до привличането към гражданска и национална отговорност.



PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

KRUŽNA PILA

58G493

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITATI TE UPUTE I SPREMITI IH ZA DALJNE KORIŠTENJE

POSEBNI PROPISI O SIGURNOSTI

POSEBNI PROPISI VEZANI UZ SIGURAN RAD KRUŽNOM PILOM BEZ RAZDJELNOG KLINA

POZOR:

Ignoriranje napomena navedenih u upozorenjima o opasnostima i sigurnosnim napomenama može dovesti do opasnosti od nastanka strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

OPASNOST

- a. Ruke držite podalje od zone rezanja i lista pile. Drugu ruku držite na pomoćnoj dršći li na kućištu motora. Ako pile držite s dvije ruke, smanjuje se opasnost od ozljedivanja listom pile.
- b. Ruku ne stavljate ispod obradivaniog predmeta. Štitnik ne može štititi od rotirajućeg lista pile ispod obrađivanog predmeta. Preporuča se da list pile bude izbočen ispod rezanog materijala za manje od visine zupca.
- c. Nikada ne držite obradivani predmet u rukama niti na nozi. Obradivani predmet pricvrstite na solidnu osnovu. Važno je da obradivani predmet bude dobro pričvršćen kako bi se izbjegla opasnost od kontakt-a s tijelom rukovatelja, uklještenja rotirajućeg lista pile ili gubitka kontrole nad rezanjem.

- e. Za vrijeme rada pilu držite za izoliranu površinu rukohvata koja je za to namijenjena.
- f. Budite posebno oprezni kako rotirajući list pile ne bi mogao dotaknuti vod pod naponom niti mrežni kabel. Kontakt metalnih dijelova uređaja s „vodom pod naponom“ može uzrokovati strujni udar kod operatera
- g. Kod uzdužnog rezanja uvijek koristite vodilicu za uzdužno rezanje ili vodilicu ruba. Time se poboljšava točnost rezanja i smanjuje opasnost od ukleštenja rotirajućeg lista pile.
- h. Koristite uvijek listove pile odgovarajućeg pravota vretena. Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile mogu se okretati ekscentrično i dovesti do gubitka kontrole nad pilom.
- i. Ne koristite nikada oštećene ili pogrešne podložne pločice ili vijke lista pile. Podložne pločice i vijke lista pile specijalno su konstruirani za pilu, za postizanje optimalnog učinka i radne sigurnosti.

Povratni udar, uzroci i sprječavanje povratnog udara.

- Povratni udar je nekontrolirano podizanje i izlaženje pile iz izrata te njenom pomicanjem u smjeru operatera na liniji rezanja, izazvano nekontroliranim rezanjem zaglavljениm, ukleštenim ili nepravilno vođenim listom pile;
- Ako bi se list pile zaglavio ili ukliještilo u otvoru, list pile se zaustavlja i pod djelovanjem sile motora pila će se odbaciti prema natrag u smjeru operatera;
- Ako je pilna nepravilno sastavljena ili pogrešno usmjerenja u rezanom izratku, zubi pile nakon izlaženja iz izrata mogli bi zahvatiti u gornju površinu izrata, uzrokujući podizanje pile i njeno odbacivanje prema natrag u smjeru operatera.

Povratni udar je rezultat pogrešne uporabe pile, neprikladnih procedura ili uvjeta eksploatacije, a može se sprječiti prikladnim mjerama opreza, kao što je opisano u dalnjem tekstu.

- a. Pilu držite čvrsto s obje ruke i postavite vaše ruke u položaj u kojem se mogu podnijeti sile povratnog udara. Postavite se bočno uz list pile, a nikada tako da list pile bude u liniji s vašim tijelom. Kod povratnog udara kružna pilna bi mogla naglo odskočiti unatrag, ali osoba koja radi s kružnjom pilom može savladati sile povratnog udara ako poduzme prikladne sigurnosne mjere.

- b. Ako bi se ist pile ukliještilo ili bi s nekog razloga prekinuo rad, oslobođite pritisk na gumb prekidača i pilu držite nepomično u izratku sve dok se list pile potpuno ne zaustavi. Nikada ne pokušajte list pile vaditi iz izrata ili potezati pile prema natrag sve dok se list pile okreće, jer inače može doći do povratnog udara. Pronadite uzrok ukleštenja pile i uklonite ga prikladnim mjerama.

- c. Ako pilu koja se je zaglavila u izratku želite ponovno pokrenuti, centrirajte list pile u rasporu piljenja i provjerite da zubi pile nisu zahvatili u izradak. Ako bi se list pile ukliještilo on bi se mogao izvući iz izrata ili uzrokovati povratni udar, kada se pil ponovno pokrene.

- d. Velike ploče poduprite, kako bi se minimalizirala opasnost od povratnog udara zbog ukleštenja lista pile. Velike ploče se mogu saviti pod djelovanjem vlastite težine. Ploče se moraju osloniti na obje strane, kako blizu raspora piljenja, tako i na rubu ploče.

- e. Ne koristite tipe ili oštećene listove pile. Listovi pile s tupim ili pogrešno usmjerjenim Zubima, zbog suviše uskog raspora piljenja uzrokuju povećano trenje, ukleštenje lista pile i povratni udar

- f. Prije piljenja fiksirajte podešavanje dubine rezanja i kuta rezanja. Ako bi se tijekom piljenja promjenila podešavanja, list pile bi se mogao ukliještitи i uzrokovati povratni udar.

- g. Budite posebno oprezni kod dubokog piljenja u postojeće zidove. List pile može zahvatiti druge nevidljive predmete i uzrokovati povratni udar.

Funkcije donjeg štitnika.

- a. Prije svake uporabe provjerite da li je donji štitnik pravilno namješten. Ne koristite pilu ako donji štitnik nije slobodno pomican i ako se odmah ne zatvara. Nikada ne ukliještitite niti učvrstite donji štitnik u otvorenom položaju. Ako bi pilna nehotično pala na pod, donji štitnik bi se mogao savinuti. Otvorite štitnik poteznom polugom u natrag i provjerite da je slobodno

pomican i da kod svih kutova i dubina rezanja ne dodiruje list pile niti ostale dijelove.

- b. Provjerite djelovanje opruge za donji štitnik. Ako štitnik i opruga ne djeluju bespriječno, uređaj treba popraviti prije uporabe. Ostećeni dijelovi, ijepljive naslage i nakupine strugotine mogli bi dovesti do usporenog kretanja donjeg štitnika.
- c. Dopušteno je ručno otvaranje donjeg štitnika samo kod posebnih rezova, kao što su „duboko rezanje“ i „kutno rezanje“. Otvorite donji štitnik poteznom polugom unatrag i oslobođite ga čim list pile zareže u izradak. Kod svih ostalih rezova preporučeno je da donji štitnik radi automatski.
- d. Uvijek kontrolirajte da li donji štitnik pokriva list pile prije nego pilu odložite na radni stol ili pod. Nezaštićeni list pile koji se zaustavlja pod inercijom, mogao bi pilu pomaknuti suprotnu smjeru rezanja i zarezati sve što mu se nade na putu. Kod toga pazite na vrijeme zaustavljanja lista pile nakon isključivanja.

Dodatane sigurnosne napomene

Mjere opreza

- Ne koristite oštećene ili deformirane listove pile.
- Ne koristite brusne ploče.
- Koristite isključivo listove pile ploče koje preporučuje proizvođač a koji ispunjavaju zahtjeve norme EN 847-1.
- Ne koristite listove pile bez zupca s nastavcima od uglijenih legura.
- Prašina koja nastaje kod piljenja nekih vrsta drva može biti opasna za zdravje. Direktan fizički kontakt s prašinom može izazvati alergijsku reakciju i ili bolest dišnih puteva kod operatera ili osoba koje su blizu radnog mjesto. Prašina od hrastovine ili bukve smatra se kancerogenom, pogotovo u kombinaciji sa dodatnim tvariima za obradu drva (zaštitna sredstva za drvo).
- Koristite sredstva individualne zaštite kao što su:

 - antifone kako biste smanjili opasnost od gubitka sluha;
 - zaštitu za oči;
 - zaštitu dišnih puteva kako bi se smanjio rizik od udisanja štetne prašine;
 - rukavice za rad s reznim pločama i drugim hrapavim i oštrim materijalima (reznu ploču treba držati za otvor uvijek kad je to moguće);

- Za vrijeme piljenja drva priključite sustav za odvod prašine.

Siguran rad i održavanje

- Odaberite list pile ploču koja odgovara vrsti rezanog materijala.
- Zabranjeno je koristiti pilu za drugih rezanje materijala osim drveta i materijala sličnih drvu.
- Zabranjeno je koristiti pilu bez štitnika ili kad je štitnik blokirana.
- Podloga ispod uređaja treba biti dobro održavana i bez materijala kao što su piljevinu ili drugi otpadci.
- Osigurajte adekvatnu rasvjetu radnog mjesto.
- Radnik koji radi s alatom mora prije proći odgovarajuću obuku vezanu za uporabu, opsluživanje i rad sa alatom.
- Koristite isključivo oštре listove pile
- Obratite pozornost na maksimalnu brzinu označenu na listu pile.
- Provjerite se li upotrijebljeni elementi su uskladjeni sa zahtjevima proizvođača.
- Prilikom radova na održavanju pile, istu isključite iz napajanja.
- Ako za vrijeme rada dođe do oštećivanja mrežnog kabela, odmah isključite napajanje. NE DIRAJTE MREŽNI KABEL PRIJE NE ISKLJUČITE NAPAJANJE
- Ako je pilna opremljena laserom, zabranjeno je upotrebljavati drugu vrstu lasera, a popravke trebaju izvoditi serviseri. Laser nemije usmjerivati prema ljudima ili životinjama
- Uredaj ne koristite stacionirano. Uredaj nije prilagođen za rad sa stolom za pilu.
- Materijal namijenjen za obrađivanje pričvrstite do stabilne podloge i osigurajte od pomicanja pomoću stezaljki ili stege. Obradivani predmet pričvršćen na taj način je sigurniji nego kad ga držite u ruci.

- Pričekajte dok se list pile zaustavi i tek onda odložite električni uređaj. List pile bi se mogao zaglaviti i dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

SIGURNOSNA PRAVILA ZA LASERSKE UREĐAJE

Laserski uređaj primijenjen u konstrukciji pile je klase 2, najveće snage < 1mW, kod dužine vala zračenja $\lambda = 650$ nm. Takav uređaj nije stetan za vid no ipak ne smijete gledati neposredno u smjeru izvora zračenja (postoji opasnost od trenutne sljepote).

UPOZORENJE. Ne smijete gledati neposredno u snop laserskog svjetla. To može dovesti do opasnosti. Pridržavajte se dolje navedenih pravila o sigurnosti.

- Laserski uređaj koristite sukladno uputama proizvođača.
- Nikad ne smijete namjerno ili slučajno usmjeravati lasersku zraku u smjeru osoba, životinja ili na objekte koje ne obrađujete.
- Ne dozvolite da zraka laserskog svjetla bude slučajno usmjerena ka očima trećih osoba i životinja u razdoblju duljim od 0,25 s na primjer usmjeravajući zraku preko ogledala.
- Uvijek provjerite jeli lasersko svjetlo usmjereno na materijal koji nema blještavu površinu.
- Blještava čelična ploča (ili drugi materijali s blještavom površinom) ne dozvoljava korištenje laserskog svjetla jer bi moglo doći do opasnog odbijanja svjetla u smjeru operatora, trećih osoba ili životinja.
- Ne smijete mijenjati laserski sklop na uređaj drugog tipa. Sve popravke treba izvoditi proizvođač ili autorizirana osoba.




POZOR: Drugačije postavke regulacija od navedenih u ovim uputama prijete opasnošću od laserskog zračenja!

POZOR! Uređaj služi za korištenje u zatvorenom prostoru.

Bez obzira na sigurnu konstrukciju, upotrebu sigurnosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mjera, uvijek postoji djelomični rizik od ozljeda nastalih tijekom rada.

Objašnjenje korištenih piktograma:

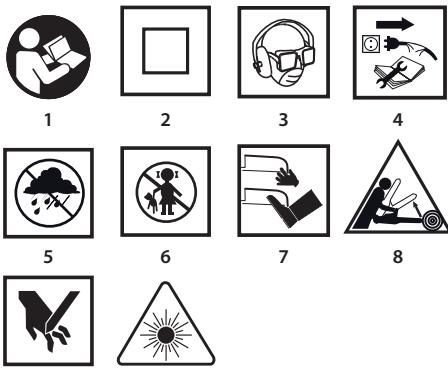

- Pročitajte Upute za uporabu, uzmite u obzir upozorenja i sigurnosne uvjete o kojima je riječ u uputama.
- Uređaj s drugom klasom zaštite.
- Koristite sredstva individualne zaštite (zaštitne gogle, antifone, masku za zaštitu od pršline).
- Prije svih aktivnosti na podešavanju ili popravljanju uređaja isključite mrežni kabel.
- Štitite od kiše.

- Čuvajte van dohvata djece.
- Ruke držite podalje od reznih elemenata!
- Opasnost od povratnog udara.
- Pozor, opasnost od povreda dlanova i prstiju.
- Pozor: lasersko zračenje.

KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Kružna pila je ručni električni alat s izolacijom II klase. Pokreće je jednofazni komutatorski motor. Alati tog tipa se koriste za rezanje drva i materijala sličnih drvetu. Nije predviđena za rezanje dva za ogrjev. Korištenje uređaja u druge svrhe osim gore navedenih smatra se nepravilnim korištenjem. Kružnu pilu koristite isključivo zajedno odgovarajućim listovima pile s nastavcima od ugljenih legura. Područja njihove primjene su: lagani radovi u radionicama te svradi u okviru neprofesionalne upotrebe (sam svoj majstor)

A Električni alat se smije koristiti samo sukladno s njegovom namjenom.

OPIS GRAFIČKIH GRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koje se nalaze na grafičkim prikazima ovih uputa.

- Nastavak za odvod prašine.
- Gornji štitnik
- Kontrolna lampačica za signalizaciju priključivanja napona
- Poluga donjeg štitnika
- Gumb za blokadu postavki stope
- Kotačić za blokadu paralelne vodilice
- Pokazatelj linije reza za 45°
- Pokazatelj linije reza za 0°
- Stopa
- List pile
- Prirbunica
- Vijak za pričvršćivanje lista pile
- Donji štitnik
- Prednji rukohvat
- Prekidač
- Gumb za blokadu prekidača
- Glavni rukohvat
- Poluga za blokadu dubine rezanja
- Gumb za blokadu vretena
- Prekidač lasera
- Paralelna vodilica

* Moguće su razlike između crteža i proizvoda.

OPIS KORIŠTENIH ZNAKOVA



POZOR



UPOZORENJE



MONTAŽA / POSTAVKE



INFORMACIJA

PRIBOR I DODATNA OPREMA

- Paralelna vodilica - 1 kom.
- Okasti ključ - 1 kom.

PRIPREMA ZA RAD

C Dubinu rezanja pod pravim kutom možete podešavati iz raspona od 0 do 73 mm

- Popustite polugu za blokadu dubine rezanja (18).
- Postavite željenu dubinu rezanja (koristeći skalu).
- Blokirajte polugu za blokadu dubine rezanja (18) (crtež A).

MONTAŽA VODILICE ZA PARALELNO REZANJE

C Kod rezanja materijala na uske komade upotrebjavajte paralelnu vodilicu. Vodilicu možete montirati s lijeve ili desne strane električnog alata.

- Popustite vijak za blokadu paralelne vodilice (6).
- Letu paralelne vodilice (23) stavite u dva otvora u stopi pile (9).
- Postavite željenu udaljenost (koristeći skalu).
- Montirajte paralelnu vodilicu (23) pomoću kotačića za blokadu paralelne vodilice (6) (crtež B).

Paralelna vodilica (23) može se koristiti i za koso rezanje iz raspona od 0° do 45°.

Nikad ne smijete dozvoliti da se iza uključene pile nađu ruke ili prsti. Ako nastupi pojava povratnog udara, pila može pasti na ruku, a to može dovesti do ozbiljnih tjelesnih povreda.

NAGINJANJE DONJEG ŠITNIKA

Donji štitnik (13) lista pile (10) se automatski odmiče čim se dotakne obrađivanom materijalu. Kako biste ga ručno odmaknuli pomaknite polugu donjeg štitnika (4).

ODVOD PRAŠINE

Pila je opremljena nastavkom za odvod prašine (1) koji omogućava odvod iverica i prašine koji se stvaraju pri rezanju.

RAD / POSTAVKE

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Napon mreže mora odgovarati veličini napona koji je napisan na tipskoj tablici pile. Za vrijeme pokretanja pilu držite s obje ruke jer okretni moment motora može uzrokovati nekontrolirano okretanje električnog alata.

Imajte na pameti da nakon isključivanja pile njeni rotirajući elementi se koš uvijek okreću.

Pila je opremljena gumbom za blokadu prekidača (16), koji štiti uređaj od nehotičnog pokretanja.

Uključivanje:

- Pritisnite gumb za blokadu prekidača (16) (crtež C).
- Pritisnite gumb prekidača (15).

Isključivanje:

- Oslobodite pritisak na gumb prekidača (15).

KONTROLNA LAMPICA ZA SIGNALIZACIJU PRIKLUČIVANJA NAPONA

U trenutku priključivanja pile do mrežne utičnice uključuje se kontrolna lampica za signalizaciju priključivanja napona (3).

DJELOVANJE LASERA

Nikad ne gledajte neposredno na lasersku zraku ili na njen odraz na zrcalnoj površini, a lasersko svjetlo ne usmjerujte prema drugim ljudima

Lasersko svjetlo omogućava bolju kontrolu linije rezanja.

Laserski sklop lasera (22) koji je u isporuci pile, namijenjen je za uporabu pod preciznog rezanja. Laserski sklop isključuje kad ne koristite laser.

- Gumb prekidača lasera (21) postavite u položaj uključen.
- Laser počinje emitirati crvenu liniju koja se vidi na materijalu.
- Rezanje izvedite uzdruž te linije.
- Nakon završetka rezanja laser isključite

Prašina koja nastaje kod rezanja može zadržati svjetlo lasera i stoga svako malo morate očistiti lasersku leću.

REZANJE

Liniju rezanja određuje pokazatelj linije rezanja (7) ili (8).

- Na početku rada pilu uvijek držite čvrsto, s dvije ruke, koristeći obje drške.
- Pili možete uključiti tek onda kad je odmaknuta od materijala koji namjeravate rezati.
- Nemojte prejako pritisikati pilu, radite s umjerenim i stalnim pritiskom na materijal.
- Nakon završetka rezanja dozvolite da se list pile potpuno zaustavi.
- Ako dođe do prekida piljenja prije nego što ste namjerali, prije ponovnog pokretanja pile, pričekajte dok ona ne postigne svoj najveći broj okretaja, a potom oprezno uvedite list pile u utor koji se nalazi na obrađivanom materijalu.

ponovnog pokretanja pile, pričekajte dok ona ne postigne svoj najveći broj okretaja, a potom oprezno uvedite list pile u utor koji se nalazi na obrađivanom materijalu.

- Kod piljenja poprijevo vlakana materijala (drveta) ponekad vlakna imaju tendenciju da se podižu prema gore i da otpadaju (pomicanje pile pri maloj brzini smanjuje nastajanje te pojave).
- Provjerite da li donji štitnik kod svog pokreta dolazi u završni položaj.
- Prije nego što pristupite piljenju uvijek obavezno provjerite da li su poluga za blokadu dubine rezanja i gumb za blokadu postavki stope pile dobro zategnuti.
- Za rad s pilom koristite isključivo listove pile odgovarajućeg vanjskog promjera i promjera otvora za namještanje lista pile.
- Materijal koji pilite mora biti pričvršćen na siguran i odgovarajući način.
- Širi dio stope pile trebate namjestiti na onaj dio materijala koji neće biti rezan.

Ako su dimenzije materijala male, materijal treba učvrstiti uz pomoć stolarskih hvataljki. Ako se stopa pile ne pomiče po obrađivanom materijalu, već je podignuta, tada postoji opasnost od pojave povratnog udara.

Odgovarajuće pričvršćivanje materijala koji rezete i čvrsto držanje pile osiguravaju punu kontrolu rada električnim alatom, a što dozvoljava izbjegavanje opasnosti od tjelesnih povreda. Ne smijete pokušavati pridržavati kratke komade materijala rukom.

KOSO REZANJE

- Popustite kotačić za blokadu postavki stope (5) (crtež D).
- Stopu (9) postavite pod željenim kutom (od 0° do 45°) koristeći skalu.
- Sagnite kotačić za blokadu postavki stope (5).

Ne zaboravite da kod kosog rezanja postoji veća opasnost od pojave povratnog udara (veća mogućnost da dođe do uklještenja lista pile), zato posebnu pozornost obratite na to da stopa pile cijelom površinom legne na obrađivani materijal. Piljenje izvodite ravnomjernim pokretima.

REZANJE NA NAČIN UBADANJA U MATERIJAL

- Prije podešavanja pile isključite je iz napajanja.
- Namjestite željenu dubinu rezanja koja odgovara debljini rezanog materijala.
- Nagnite pilu tako da prednji rub stope (9) pile bude uprt na materijal koji ste predviđeli za rezanje, a marker 0° za ravno rezanje se nalazi na liniji predviđenog rezanja.
- Nakon što pilu namjestite na mjesto početka rezanja, dignite donji štitnik (13) uz pomoć poluge donjeg štitnika (4) (list pile podignut iznad materijala).
- Uključite električni uređaj i pričekajte da list pile dosegne punu brzinu okretanja.
- Postupno spuštajte pilu uudubljujući list pile u materijal (za to vrijeme prednji rub stope pile treba dodirivati površinu materijala).
- Kad list pile započne rezanje, oslobodite donji štitnik.
- Kad stopa pile cijelom površinom dodirne materijal, nastavite rezati pomicajući pilu unaprijed.
- Nikad ne smijete povlačiti unazad pilu s rotirajućim listom pile, jer to prijeti nastajanjem pojave povratnog udara.
- Ubadanje završite na način suprotan nego pri početku rada, okrećući pilu oko linije dodira prednjeg ruba stope pile s obrađivanim materijalom.
- Dopustite da se nakon isključivanja pile list pile sasvim zaustavi prije nego što električni uređaj sasvim izvucete iz materijala.
- Ako se pojavi takva potreba, tada obradu kutova treba završiti uz pomoć sabljaste pile ili ručne pile.

REZANJE ILI ODREZIVANJE VELIKIH KOMADA MATERIJALA

Ako rezete veće pliče materijala ili daske, trebate ih podupruti na odgovarajući način s ciljem da izbjegnete eventualne trzaje lista pile (povratni udar), kao posljedica zaglavljivanja u rezu materijala.

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

 Prije svih radnji na montaži, instaliranju, podešavanju ili popravljanju pile utikač mrežnog kabela izvadite iz mrežne utičnice.

ODRŽAVANJE I ČUVANJE

-  Preporučamo čišćenje uređaja direktno nakon svake uporabe.
- Za čišćenje ne koristite vodu niti druge tekućine.
- Uredaj čistite pomoću kista ili komprimiranog zraka pod malim pritiskom.
- Ne koristite sredstva za čišćenje niti otapala koja bi mogla oštetiti plastične elemente uređaja.
- Redovito čistite otvore za ventilaciju na kućištu motora, kako ne bi došlo do pregrijavanja uređaja. Otvore za ventilaciju ne čistite tako da u njih stavljate oštре elemente poput odvijača ili sličnih predmeta.
- Ako dođe do oštećivanja mrežnog kabela treba ga zamjeniti s kabelom istih parametara. Za promjenu kabela obratite se kvalificiranom radniku ili odnesite uređaj u servisnu radionicu.
- U slučaju prekomjernog iskreњa na komutatoru obratite se kvalificiranom radniku za provjeru stanja ugnjenih četkica motora.
- Tijekom uobičajene eksploatacije list pile nakon nekog vremena otpuri. Značajka stuposi je nužnost povećanja pritiska prilikom pomicanja pile za vrijeme rezanja.
- Ako ustanovite da je list pile oštećen, bez okljevanja ga zamjenite.
- List pile ploča uvijek mora biti oštar.
- Uredaj uvijek čuvajte na suhom mjestu, van dohvata djece.

ZAMJENA LISTA PILE

- Pomoću isporučenog ključa odvignite vijak za pričvršćivanje lista pile (12) postupkom okretanja prema lijevo.
- Kako biste sprječili okretanje vretena pile za vrijeme odvijanja vijaka za pričvršćivanje lista pile, blokirajte vreteno pomoću gumba za blokadu vretena (19) (crtež E).
- Skinite vanjsku prirubnicu (11).
- Pomoću poluge za donji štitnik (4) pomaknite donji štitnik (13) tako da se maksimalno smjesti u gornji štitnik (2) (u tom trenutku provjerite stanje i djelovanje opruge za odvodenje donjeg štitnika).
- List pile (10) izvadite kroz otvor u stopi pile (9).
- Novi list pile postavite u položaj u kojem će se zupci lista pile i strelica koja se na njemu nalazi potpuno poklapati s pravcem koji pokazuje strelicu na gornjem štitniku.
- List pile namjeste kroz otvor na stopi pile i montirajte ga na vreteno tako da bude pritisnut do površine unutarnje prirubnice i centrički namješten na njenim donjem dijelu.
- Montirajte vanjsku prirubnicu (11) i stegnjite vijak za pričvršćivanje lista pile (12) postupkom okretanja prema desno.

 Obratite pozornost da list pile montirate na način da mu zupci budu okrenuti u pravom smjeru. Smjer okretaja vretena električnog alata prikazuje strelica na kućištu pile.

Budite posebno oprezni kad uzimate list pile. Kako biste sprječili kontakt ruke s oštrim zupcima lista pile, upotrebljavajte zaštitne rukavice.

ZAMJENA UGLJENIH ČETKICA

 Istrošeno (kraće od 5 mm), spaljene ili pušnute ugljene četkice bez okljevanja zamjenite. Uvijek mijenjajte istovremeno obje ugljene četkice.

Za zamjenu ugljenih četkica obratite se isključivo kvalificiranoj osobi i koristite originalne zamjenske dijelove.

 Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođača.

TEHNIČKI PARAMETRI**NAZIVNI PODACI**

Kružna pila		
Parametar	Vrijednost	
Napon napajanja	230 V AC	
Frekvencija napajanja	50 Hz	
Nazivna snaga	1800 W	
Brzina okretaja bez opterećenja	5000 min ⁻¹	
Raspon kosog rezanja	0° - 45°	
Max. vanjski promjer lista pile	210 mm	
Unutarnji promjer lista pile	30 mm	
Maksimalna dubina rezanja	Pod kutom 90°	73 mm
	Pod kutom 45°	49 mm
Klasa zaštite	II	
Klasa lasera	2	
Snaga lasera	< 1 mW	
Dužina vala zračenja	λ = 650 nm	
Težina	5,5 kg	
Godina proizvodnje	2020	

PODACI VEZANI ZA BUKU I VIBRACIJE

Informacije o buci i vibracijama.

 Razine emitirane buke, kao što je razina emitiranog akustičkog pritiska L_p , te razina akustičke snage L_w , i mjerena nesigurnost K , su navedene u donjem tekstu uputa, u skladu s normom EN 60745.

Vrijednosti vibracija a_h i mjerena nesigurnost K , označene u skladu s normom EN 60745, su navedene u daljem tekstu.

Navedena u daljem tekstu uputa razina vibracija je izmjerena u skladu s određenom normom EN 60745 mјernom procedurom i može se koristiti za uspoređivanje električnih alata. Također, može se upotrijebiti za prvu ocjenu ekspozicije na vibracije.

Navedena razina vibracija je karakteristična za osnovnu primjenu električnog alata. Ako alat ćete koristiti u drugie svrhe ili s drugim radnim alatima, a također u slučaju nedostatka dovoljnog održavanja, razina podrhtavanja se može promjeniti. Gore navedeni razlozi mogu dovesti do povećanja ekspozicije na vibracije za vrijeme cijelog radnog razdoblja.


Kako bismo precizno ocijenili ekspoziciju na vibracije, treba uzeti u obzir vrijeme kad je električni uređaj isključen, ili kad je uključen, ali se ne koristi za rad. Na taj način ukupna ekspozicija na vibracije može se postići znatno manja. Treba uvesti dodatne sigurnosne mjere s ciljem zaštite korisnika od posljedica vibracija, kao što su : održavanje električnog alata i radnih alata, osiguranje odgovarajuće temperature ruku, pravilna organizacija rada .

Razina akustičkog pritiska: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Razina akustičke snage: $L_w = 107,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Vrijednost ubrzanja titraja (stražnji rukohvat): $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$; $K=1,5 \text{ m/s}^2$

Vrijednost ubrzanja titraja (prednji rukohvat): $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$; $K=1,5 \text{ m/s}^2$

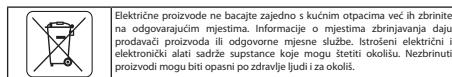ZAŠTITA OKOLIŠA

Električne proizvode ne bacite zajedno s kućnim otpadom već ih zbrinite na odgovarajućim mestima. Informacije o mjestima zbrinjavanja daju prodavači proizvoda ili odgovarajuće službe. Istruženi električni i elektronički alati sadrže supstance koje mogu štetiti okolišu. Nezbrižuti proizvodi mogu biti opasni po zdravlje ljudi i za okoliš.

* Pridržavamo pravo na izvođenje promjena

„Grupa Topex Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spolka komandytowa sa sjedištem u Varšavi, ul. Pogranicznik 2/4 (u daljem tekstu „Grupa Topex“) daje na znanje da sva autorska prava vezana uz sadržaj ovih uput (dalje „Uput“), uključujući test, slike, sheme, crteže te također njihove kompozicije pripadaju isključivo Grupi Topex – u posebnosti prema zakonima i slobodnim ugovorima (M.M. 2006 Br. 90 Stanak 631 uključujući i kaznive propozicije). Kopiranje, predstavljanje, publikovanje, modifikovanje i komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bez zuglasnosti Grupi Topex – a koje je dano u pismenom obliku, je najakoze zabranjeno i može dovesti do prekršajne i krijuće odgovornosti.



PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA KRUŽNA TESTERA 58G493

PAŽNJA: PRE PRISTUPANJA UPOTREBI ELEKTROUREĐAJA POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE DATO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE U DALJOJ UPOTREBI.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

OPŠTA BEZBEDNOST PILIKOM KORIŠĆENJA KRUŽNIH TESTERA BEZ KLINA ZA RAZDVAJANJE

PAŽNJA:

! Nepridržavanje saveta datih u donjim upozorenjima o opasnostima i savetima koji se odnose na bezbednost upotrebe može dovesti do pojave strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

UPOZORENJE

- a. Ruke držati dalje od izvan prostora sečenja i ploče za sečenje. Drugu ruku držati na pomoćnoj drški ili na kućištu motora. Ukoliko se obema rukama drži testera, to će smanjiti rizik od ranjavanja pločom za sečenje.
- b. Nije dozvoljeno postavljati ruku ispod predmeta koji se obraduje. Zaštita ne može da zaštitи od ploče za sečenje koja se obrće ispod predmeta koji se obraduje.
- c. Postaviti dubinu sečenja koja odgovara debljinu predmeta za obradu. Preporučuje se da ploča za sečenje bude postavljena ispod sečenog materijala na visini manjoj od visine zuba.
- d. Nikada nije dozvoljeno držati predmet za sečenje u rukama ili na nogama. Predmet za obradu pričvrstiti na stabilnu podlogu. Dobro pričvršćivanje predmeta koji se obraduje je veoma važno, kako bi se izbegle nesreće u kontaktu s telom, zaglavljivanja ploče za sečenje koja se obrće ili gubitku kontrole sečenja.
- e. Tokom rada držati testera za izolovane površine namenjene za to.
- f. Posebno treba obratiti pažnju da se ploča za sečenje koja se obrće ne dodiruje sa kabllovima koji su pod naponom ili strujnim kabllovima testere. Dodirivanje sa „kabllovima pod naponom“ metalnim delovima elektrouređaja može dovesti do strujnog udara operatera.
- g. Za vreme uzdužnog sečenja uvek koristiti vođicu za uzdužno sečenje ili vođicu za ivice. To će poboljšati produktivnost sečenja i smanjiti mogućnost uklještenja ploče za sečenje koja se obrće.
- h. Uvek koristiti ploče za sečenje odgovarajućih dimenzija postavljenih otvora. Ploče za sečenje koje ne odgovaraju pričvršćnom postolju mogu raditi ekscentrično, što može dovesti do gubitka kontrole nad poslom.
- i. Nikada ne koristiti za pričvršćivanje ploče za sečenje oštene ili neodgovarajuće podloge ili šrafove. Podloge i pričvršćni šrafovi za ploču za sečenje napravljeni su specijalno za testera, kako bi omogućili optimalno funkcionisanje i bezbednost upotrebe.

Trzaj, uzroci trzaja i njegovo sprečavanje

- Trzanje unazad je naglo podizanje i povlačenje testere u smeru ka operateru, u liniji sečenja, uzrokovano nekontrolisanim sečenjem zbog pritisnute ili nepravilno postavljene ploče za sečenje;

- Kada je ploča za sečenje testere zakaćena ili pritisnuta u pukotini, ploča za sečenje se zaustavlja i motor reaguje naglim pokretom testere nazad u pravcu ka operateru.
- Ukoliko je ploča za sečenje deformisana ili loše postavljena u elementu za sečenje, zubi ploče za sečenje nakon izlaska iz materijala mogu udariti gornju površinu sečenog materijala, izazivajući podizanje ploče za sečenje, a zatim i testere i trzanje u pravcu operatera.

Trzanje unazad je rezultat nepravilnog korišćenja testere ili nepravilnih procedura ili uslova eksplatacije i moguće je izbegići ga primenjujući pravilna sredstva opreza koji su dati niže.

- a. Držati testera obema rukama čvrsto, s ramenima postavljenim tako da zadrži silu zadnjeg trzaja. Zadržati poziciju tela s jedne strane testere, ali ne u liniji sečenja. Zadnji trzaj može dovesti do brzog pokreta testere unazad, ali operater može da kontroliše silu trzaja, ukoliko se pridržava mera opreza.
- b. Kada ploča za sečenje počinje ili prekida sečenje iz bilo kog razloga, potrebno je poputiti pritisak na spojnicu i držati testera nepokretno u materijalu dok se ploča za sečenje u potpunosti ne zaustavi. Strogo je zabranjeno pokušavati izvaditi ploču za sečenje iz materijala koji se seče, kao i vući testera nazad, dok se ploča za sečenje kreće, jer to može izazvati trzanje unazad. Ispitati uzroke i predmetu operacije korigovanja, u cilju uklanjanja uzroka zaustavljanja ploče za sečenje.
- c. U slučaju ponovnog zaustavljanja testere u elementu koji se obraduje staviti ploču za sečenje u rez i proveriti da li su zubi ploče za sečenje blokirani u materijalu. Ukoliko se ploča za sečenje zaustavlja, kada se testera ponovo uključi može doći do njenog izbacivanja ili izazivanja trzanja unazad u odnosu na materijal koji se obraduje.
- d. Duže ploče treba podupreti kako bi se minimalizovao rizik od zaglavljivanja i trzanja testere unazad. Duže ploče imaju tendenciju da se saviju pod uticajem sopstvene težine. Podupirači treba da budu postavljeni ispod ploče sa obe strane, u blizini linije sečenja i u blizini kraja ploče.
- e. Ne koristiti type ili oštećenje ploče za sečenje. Nenaoštreni ili neodgovarajuće postavljeni zubi ploče za sečenje stvaraju uzan rez, što izaziva prekomerno trošenje, zaglavljivanje ploče za sečenje i trzanje unazad.
- f. Postaviti pravilne stege za dubinu sečenja i ugao naginjanja pre početka sečenja. Ukoliko se podešavanja testere menjaju u toku sečenja, to može izazvati uklještenje ili trzanje unazad.
- g. Posebno obratiti pažnju prilikom obavljanja dubokog sečenja u pregradičnim zidovima. Ploča za sečenje može da preseći druge predmete, koji nisu vidljivi sa spoljne strane, izazivajući trzanje unazad.

Funkcije donje zaštite.

- a. Pre svake upotrebe provjeriti donju zaštitu, da li je pravilno navučena. Ne koristiti testeru ukoliko se donja zaštitu ne pomera slobodno i zatim odmah zatvara. Nikada ne pričvršćivati ili ostavljati donju zaštitu otvorenom. Ukoliko se testera slučajno ispušti donja zaštitu može da se savije. Podići donju zaštitu uz pomoć drške za odvlačenje i uveriti se da li se slobodno kreće i ne dodiruje testeru ili druge delove uređaja za posavljivanje ugla i dubine sečenja.
- b. Proveriti funkcionisanje opruge donje zaštite. Ukoliko zaštitu i opruga ne rade ispravno, potrebno je popraviti ih pre upotrebe. Rad donje zaštite mora biti usporen, što je uzrokovano oštećenim delovima, lepljivih naslaga ili naslaga otpadaka.
- c. Dozvoljeno je ručno povlačenje donje zaštite ali samo prilikom specijalnih sečenja kao što su „duboko sečenje“ i „slojevito sečenje“. Podizati donju zaštitu uz pomoć drške za odvlačenje i kada je ploča za sečenje zaglavljena u materijalu, donja zaštitna mrlja mora biti oslobođena. U slučaju svih ostalih vrsta sečenja preporučuje se da donja zaštitna radi samostalno.
- d. Uvek posmatrati da li donja zaštitna sakriva ploču za sečenje prilikom odlažanja testere na radni sto ili podlogu. Nezastićena ploča za sečenje koja se obrće može da uzrokuje da testera odskoči unazad i pritom isčeće sve što joj se nade na putu. Potrebno je obratiti pažnju na vreme koje je potrebno da se ploča za sečenje potpuno zaustavi nakon isključivanja.

Dodatni saveti za bezbednost

Mere opreza

- Ne upotrebljavati ploče za sečenje koje su oštećene ili deformisane.
- Ne koristiti abrazivne ploče.
- Upotrebljavati isključivo ploče za sečenje koje preporučuje proizvođač, a koje ispunjavaju norme EN 847-1.
- Ne upotrebljavati ploče za sečenje koje nemaju zube sa vrhovima od legura karbida metala.
- **Prašina neke vrste drveta može predstavljati opsanst za zdravje.** Direktni fizički kontakt s prašinom može izazvati alergijsku reakciju i/ili bolesti disajnih puteva operatera ili osoba koje se nalaze u blizini. Prašina hrasta ili bukve smatra se za kancerogenou, posebno u vezi sa supstanca za obradu drveta (sredstva za impregnaciju drveta).
- Koristiti sredstva za ličnu zaštitu poput:
 - zaštita za sluh, kako bi se smanjio rizik od gubitka slухa;
 - zaštita za oči;
 - zaštita disajnih puteva, kako bi se smanjio rizik od udisanja štetne prašine;
 - rukavice za rukovanje pločama za sečenje i drugim grubim i oštrim materijalima (ploče za sečenje treba da se drže za otvor kad god je to moguće);
- Priklužiti sistem za odvodnjenje prašine za vreme sečenja drva.

Bezbedan rad i konzervacija

- Potrebno je odabrat ploču za sečenje koja odgovara vrsti materijala, koji treba da se seče.
- Zabranjeno je koristiti testeru za sečenje materijala koji nisu od drveta ili drvetu slični.
- Zabranjeno je koristiti testeru bez zaštite ili kada je zaštita blokirana.
- Podloga u okolini mesta rada sa mašinom mora biti slobodna od klizavih materijala i isturenih elemenata.
- Potrebno je obezbediti adekvatno osvetljenje na mestu rada.
- Osoba koja koristi mašinu mora biti odgovarajuće školovana u oblasti njene upotrebe i korišćenja upotrebe.
- Koristiti samo oštare ploče za sečenje.
- Obratiti pažnju na maksimalnu brzinu označenu na ploći za sečenje.
- Uveriti se da su upotrebljeni delovi u skladu sa prepunkama proizvođača.
- Potrebno je isključiti testeru iz struje u slučaju obavljanja poslova vezanih za konzervaciju.
- Ukoliko dođe do oštećenja strujnog kabla tokom rada, odmah dovod struje. NE DODIRIVATI STRUJNI KABL PRE ISKLJUČIVANJA IZ STRUJE.
- Ukoliko testera poseduje laser, zamena lasera sa drugim tipom istog nije dozvoljena, a sve popravke treba da obavi servis. Zabranjeno je usmeravati laser u pravcu ljudi i životinja.
- Ne koristiti stacionarne elektrouredaje. Nije dizajnirano za rad sa stolom za testerisanje.

- **Materijal namenjen za obradu potreban je pričvrstiti na stabilnoj podlozi i obezbediti od pomeranja uz pomoć stega.** Takav način pričvršćivanja predmeta koji se obrađuje sigurniji je od držanja predmeta u ruci.
- Pre odlaganja elektrouredaja potrebno je sačekati da se ploča za sečenje zaustavi. Ploča za sečenje može da se zablokira i doveđe do gubitka kontrole nad elektrouredajem.

SAVETI ZA BEZBEDAN RAD LASERSKOG UREĐAJA

Laserski uređaj, ugrađen u testeru, je 2 klase bezbednosti, sa maksimalnom snagom <1 mW, pri talasnoj dužini zraka od $\lambda = 650$ nm. Takav uređaj nije opasan po vid, ali i pak nije dozvoljeno gledati direktno u snop zraka (preti to pojavom trenutnog sleplja).

UPOZORENJE. Nije dozvoljeno direktno gledati u snop laserskog svetla. Preti to opasnošću. Potrebno je pridržavati se dole datih saveta bezbednosti.

- Laserski uređaj potreban je koristiti u skladu sa savetima proizvođača.
- Strogo je zabranjeno namerno ili slučajno uperiti snop laserskih zraka u pravcu ljudi, životinja ili drugim objektima, a koji se ne obrađuju.
- Zabranjeno je dozvoliti da dođe do slučajnog upiranja snopa laserskih zraka prema očima ljudi ili životinja na period duži od 0,25 s, uperivši snop laserskih zraka prema ogledalu, na primer.
- Uvek je potrebno uveriti se da je svetlo lasera upereno na materijal koji nema reflektuju površinu.
- Sjajni celični lim (ili drugi materijali sa površinom koja reflektuje svetlo) ne dozvoljava upotrebu laserskog svetla, jer bi to moglo dovesti do nesigurnog odbijanja svetla u pravcu operatera, nekih drugih osoba ili životinja.
- Zabranjeno je menjati agregat lasera uređajem nekog drugog tipa. Sve vrste popravki potrebno je da obavi proizvođač ili ovlašćena osoba.




PAŽNJA: Regulacije koje nisu pomenute u datom uputstvu prete opasnošću izlaganja laserskim zracima!

PAŽNJA! Uredaj služi za rad unutar prostorija.

Pored upotrebe sigurnosne konstrukcije iz samog pribora, upotrebe bezbednosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mera, uvek postoji rizik od povreda tokom rada.

Objašnjenje korišćenih pictograma:

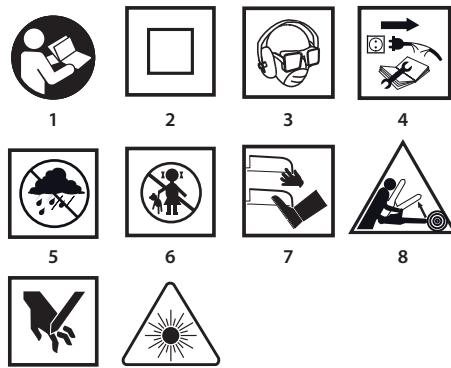

1. Pročitaj uputstvo za upotrebu, pridržavaj se upozorenja i saveta za bezbednost.
2. Uredaj sa izolacijom druge klase
3. Koristiti sredstva za ličnu zaštitu (zaštitne naočari, zaštitu za sluh, masku protiv prašine)
4. Isključiti strujni kabl pre početka operacija servisiranja i popravke.
5. Čuvati od kiše.
6. Deci je zabranjen pristup uređaju.
7. Ne približavaj udove elementima za sečenje!
8. Opasnost od trzaja.
9. Pažnja opasnost od povreda ruku, sečenja prstiju.
10. Pažnja: Laserski zraci.

IZRADA I NAMENA

Kružna testera je ručni tip elektrouredaja sa izolacijom II klase. Puni se preko jednofaznog motora. Elektrouredaji tog tipa u širokoj su

upotrebi za sečenje drva i materijala sličnih drvetu. Zabranjeno je koristiti je za sečenje drva za ogrev. Pokušaj upotrebe testere za druge vrste poslova, osim onih koji su opisani, tretiraće se kao nepravilna upotreba. Testeru treba koristiti isključivo sa odgovarajućim pločama za sečenje, sa zubima koja su od legure karbida metala. Kružna testera je projektovana za luke poslove u uslužnim radionicama ili za veliki broj poslova iz oblasti samostalne amaterske delatnosti (majstorsanje).

Zabranjeno je koristiti elektrouredaj suprotno od njegove namene.

OPIS GRAFIČKIH STRANA

Dole data numeracija odnosi se na elemente uređaja koji su predstavljeni na grafičkim stranama datog uputstva.

1. Crevni priključak za odvod prašine
2. Gornja zaštita
3. Kontrolna signalizacija priključenja napona
4. Ručica donje zaštite
5. Ručica za blokadu postavljanja postolja
6. Ručica blokade paralelne vodice
7. Linija sečenja za 45°
8. Linija sečenja za 0°
9. Postolje
10. Ploča za sečenje
11. Podloga za prsten
12. Pričvrsni šraf ploče za sečenje
13. Donaj zaštita
14. Prednja drška
15. Starter
16. Taster blokade startera
17. Prednja drška
18. Ručica blokade dubine sečenja
19. Taster blokade vretena
21. Starter lasera
22. Laser
23. Paralelna vodica

* Mogu se pojaviti razlike između crteža i proizvoda.

OPIS KORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



PAŽNJA



UPOZORENJE



MONTIRANJE/SASTAVLJANJE



INFORMACIJA

OPREMA I DODACI

1. Paralelna vodica - 1 kom.
2. Okasti ključ - 1 kom.

PRIPREMA ZA RAD

POSTAVLJANJE DUBINE SEČENJA

P Dubinu sečenja pod pravim ugлом moguće je regulisati u opsegu od 0 do 73 mm.

- Popustiti ručicu za blokadu dubine sečenja (18).
- Postaviti željenu dubinu sečenja (koristeći skalu).
- Blokirati ručicu za blokadu dubine sečenja (18) (slika A).

MONTIRANJE VODICE ZA PARALELNO SEČENJE

P Pri sečenju materijala na uske komade potrebno je koristiti paralelnu vodicu. Vodica može da se prvrstci sa desne ili leve strane elektrouredaja.

- Otpustiti ručicu za blokadu paralelne vodice (6).
- Postaviti graničnik paralelne vodice (23) u dva otvora na postolju testere (9).
- Postaviti željenu dubinu sečenja (koristeći skalu).
- Pričvrstiti paralelnu vodicu (23) uz pomoć ručice za blokadu paralelene vodice (6) (slika B).



Paralelna vodica (23) može da se koristi i za koso sečenje u opsegu od 0° do 45°.



Nikada se ne sme dozvoliti da iza testere koja radi stoji ruka ili prsti. U slučaju da dođe do pojave trzaja, testera može da dođe do ruke što može izazvati teške telesne povrede.

OTVARANJE DONJE ZAŠTITE



Donja zaštita (13) ploče za sečenje (10) podleže automatskom pomerajući u meri kontakta sa sečenim materijalom. Da bi je ručno pomerili potrebno je pomaknuti ručicu donje zaštite (4).

ODVOĐENJE PRAŠINE



Kružna testera poseduje crevni priključak za odvod prašine (1) koji omogućava uklanjanje prašine i verja koje nastaje u toku sečenja.

RAD / POSTAVKE

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE



Napon mreže mora odgovarati visini napona koji je dat na nominalnoj tablici testere. Prilikom uključivanja testera treba držati obema rukama, posao obrtni moment motoru može uzrokovati nekontrolisani obrt elektrouredaja.

Potrebno je zapamtiti da nakon isključenja testere, njeni pokretni elementi okreću se još neko vreme.



Testera poseduje taster za blokadu startera (16) koji obezbeđuje od slučajnog pokretanja.

Uključivanje:

- Pritisnuti taster za blokadu startera (16) (slika C).
- Pritisnuti taster startera (15).

Isključivanje:

- Otpustiti pritisak sa tastera startera (15).

KONTROLNA SIGNALIZACIJA PRIKLJUČENJA NAPONA



U momentu priključenja testere u struju kontrolna signalizacija priključenja napona (3) se uključuje i svetli.

RAD LASERA



Zabranjeno je gledati direktno u svetlo lasera ili njegov odbitak od reflektujuće površine i zabranjeno je usmeravati zrak lasera prema bilo kojoj osobi.



Svetlo laserskih zraka omogućava bolju kontrolu linije željenog sečenja.

Generator lasera (22) predstavlja deo opreme testere i predviđen je za korišćenje prilikom preciznog sečenja. Sistem laserskog uređaja treba isključiti ukoliko se laser ne koristi.

- Pritisnuti taster startera lasera (21) u poziciju uključen.
- Laser počinje da emituje crenu liniju, vidljivu na materijalu.
- Sečenje treba obaviti duž te linije.
- Nakon završetka sečenja uskljuci laser.



Prašina nastala tokom sečenja može da priguši svetlo lasera i zbog toga je potrebno povremeno očistiti sočivo projektoru lasera.

SEČENJE



Liniju sečenja pokazuje pokazatelj linije sečenja (7) ili (8).



Prvo početak posla potrebno je obema rukama sigurno držati testera, koristeći obe drške.

- Testera se može uključiti tek tada kada je udaljena od materijala predviđenog za sečenje.
- Zabranjeno je pritisak testera prekomernom silom, potrebno je primenjivati umereni pritisak, stalno.
- Nakon završetka sečenja potrebno je pustiti da se ploča za sečenje potpuno zaustavi.
- Ukoliko se sečenje prekine pre planiranog završetka, prilikom nastavljanja potrebno je najpre sačekati malo kada se testera uključi, kako bi dostigla svoju maksimalnu brzinu obrtaja, a onda pažljivo postaviti ploču za sečenje u rez presečenog materijala.
- Kada se vlakna materijala (drveta) seknu popreko, ponekad vlakna imaju tendenciju da se podižu ka gore i odvajaju (pomeranje testere sa malom brzinom minimalizuje pojavljivanje te tendencije).

- Uveriti se da li donja zaštita svojim pomeranjem dolazi do krajnjeg mogućeg položaja.
- Prije pristupanja sečenju uvek je potrebno uveriti se da li su ručica za blokadu dubine sečenja i točkić za blokadu podešavanja postolja testere pravilno zavrnuti.
- Za rad s testerom potrebno je koristiti isključivo ploče za sečenje sa određenim spoljnim prečnikom i prečnikom otvora koji se nalazi na ploči za sečenje.
- Materijal koji se seče treba da bude potpuno i pravilno nepokretan.
- Na širi deo postolja testere treba stavljati one delove materijala koji nisu odsečeni.

 **Ukoliko dimenzije materijala nisu velike, materijal je potrebno pričvrstiti uz pomoć stolarskih stega. Ukoliko postolje testere ne prelazi preko materijala koji se obrađuje, već je podignuta, postoji opasnost od pojave trzana.**

 **Odgovarajuće pričvršćivanje materijala koji se seče i čvrsto držanje testere, osiguravaju punu kontrolu rada elektrouredajem, što omogućava izbegavanje opasnosti povredivanja tela. Zabranjeno je vršiti probe pridržavanja rukom manjih delova materijala.**

SEČENJE POD UGLOM

- Optputiti ručicu blokade podešavanja postolja (5) (**slika D**).
- Podesiti postolje (9) na željeni ugao (od 0° do 45°) koristeći skalu.
- Pričvrstiti ručicu blokade podešavanja postolja (5).

 **Treba zapamtiti da prilikom sečenja pod uglom dolazi do veće opasnosti od pojave trzaja (veća mogućnost zaglavljivanja ploče za sečenje), i zbog toga toga treba obratiti pažnju da postolje testere prileže celom površinom na materijal koji se obrađuje. Sečenje vršiti laganim kretanjem.**

SEČENJE PREKO USECANJA U MATERIJAL

 **Pre pristupanja regulaciji, isključiti testera iz struje.**

- Postaviti željenu dubinu sečenja koja odgovara debљini sečenog materijala.
- Nagnuti testera tako da prednja ivica postolja (9) testere bude našljena na materijal predviđen za sečenje, a marker od 0° za sečenje pod pravim uglom treba da stoji na liniji predviđenog sečenja.
- Nakon postavljanja testere na mesto gde će se vršiti sečenje potrebno je podići donju zaštitu (13) uz pomoć ručice donje zaštite (4) (ploča za sečenje testere treba da je iznad materijala).
- Pokrenuti elektrouredaj i sačekati da ploča za sečenje dostigne punu brzinu obrtaja.
- Postepeno spuštaći testeru uglavljujući ploču za sečenje u materijal (za vreme tog pokreta prednja ivica postolja testere potrebno je da dodiruje površinu materijala).
- Kada ploča za sečenje otpočne da seče treba otpustiti donju zaštitu.
- Kada postolje testere celom svojom površinom osloni se na materijal, sečenje treba nastaviti, povlačеći testera napred.
- Zabranjeno je povlačiti testera sa pločom za sečenje koja se obrće, kada postoji opasnost od pojave trzana unazad.
- Sečenje završiti na način suprotan od njegovog otpočinjanja, obrčuti testeru oko linije gde se dodiruje prednja ivica postolja testere sa materijalom koji se obrađuje.
- Dozvoliti da se, nakon isključivanja testere, njena ploča za sečenje potpuno zaustavi, pre nego što se elektrouredaj izvadi iz materijala.
- Ukoliko postoji takva potreba, obradu uglova potrebno je izvršiti pomoću testere bez sečiva ili ručnom testerom.

SEČENJE ILI ODSECANJE VEĆIH DELOVA MATERIJALA

 **Za vreme sečenja većih ploča materijala ili dasaka, potrebno je odgovarajuće ih podupreti, u cilju izbegavanja eventualnog trzana ploče za sečenje (pojava trzana), slučaja zaglavljivanja ploče za sečenje u rez materijala.**

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

 **Prije pristupanja bilo kakvim operacijama vezanim za instalaciju, podešavanje, popravku ili upotrebu, potrebno je izvaditi utikač strujnog kabla iz strujne utičnice.**

ODRŽAVANJE I ČUVANJE

- Preporučuje se čišćenje uredaja neposredno nakon svake upotrebe.
- Za čišćenje ne treba koristiti vodu ili druge tečnosti.
- Uredaj treba čistiti uz pomoć četke ili prođivati kompresovanim vazduhom niskog pritiska.
- Ne koristiti sredstva za čišćenje niti rastvarače jer oni mogu oštetiti delove napravljenje od plastičnih masa.
- Redovno treba čistiti ventilacione otvore na kućištu motora kako ne bi došlo do pregrevanja uredaja. Zabranjeno je čistiti ventilacione otvore stavljujući u njih oštре predmete poput odvijača ili tome slično.
- U slučaju oštećenja strujnog kabla, potrebno je odmah ga zameniti novim sa istim parametrima. Tu operaciju treba poveriti kvalifikovanoj osobi ili odneti uredaj u servis.
- U slučaju pojave prekomernog varnjenja na motoru savetuje se provera stanja uljjenih četki motora, koju treba da obavi kvalifikovana osoba.
- Za vreme normalnog korišćenja ploče za sečenje posle izvesnog vremena postaje tupa. Znak otupljenja ploče jeste prestanak povećanja pritiska prilikom prevlačenja testere prilikom sečenja.
- Ukoliko se utvrdi oštećenje ploče sa sečenje, potrebno je odmah je promeniti.
- Ploča za sečenje treba uvek da bude oštara.
- Uredaj uvek treba čuvati na suvom mestu, nedostupnom za decu.

PROMENA PLOČE ZA SEČENJE

- Uz pomoć dobijenog okastog ključa i specijalnog ključa, odvrnuti navrtnje koji pričvršćuju ploču za sečenje (12) okrećući u levu stranu.
- Kako bi se izbeglo obrtanje vretena testere u vreme odvrtanja pričvršćivog šrafova ploče za sečenje, potrebno je blokirati vreteno tasterom za blokadu vretena (19) (**slika E**).
- Demontirati spoljni podlogu prstena (11).
- Uz pomoć ručice donje zaprite (4) pomeriti donju zaštitu (13) tako da se što više sakrije u gornjoj zaštiti (2) (u tom trenutku treba proveriti stanje i funkcionišanje opruge donje zaštite).
- Izbaciti ploču za sečenje (10) preko zareza na postolju testere (9).
- Postaviti novu ploču za sečenje u položaj u kojem će biti najlakše postaviti zube ploče za sečenje i na njoj postavljene strelice sa pravcem koji je prikazan i na gornjoj zaštiti.
- Ubaciti ploču za sečenje preko zareza na postolju testere i montirati je na vreteno, tako da leži na površini unutrašnjeg prstena i da je centralno postavljena na njegovom udubljenju.
- Montirati spoljašnju podlogu za prsten (11) i pričvrstiti šraf ploče za sečenje (12) okrećući u desno.

 **Potrebno je obratiti pažnju da se ploča za sečenje montira sa zubima postavljenim u pravilan pravac. Pravac obrtanja vretena elektrouredaja pokazuje strelica na kućištu testere.**

Potrebno je obratiti pažnju na način hvatanja ploče za sečenje. Treba koristiti zaštitne rukavice kako bi zaštitile ruke od kontakta sa oštrim zbuinama ploče za sečenje.

PROMENA UGLJENIH ČETKI

 **Iskorisćene (kraće od 5 mm), spaljene ili napukle ugljene četke motora treba odmah zameniti. Uvek se istovremeno menjaju obe četke.**

Operaciju promene ugljenih četki treba poveriti isključivo kvalifikovanoj osobi, koristeći originalne delove.

 **Sve vrste popravki treba poveriti ovlašćenom servisu proizvođača.**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOMINALNI PODACI

Kružna testera		
Parametar	Vrednost	
Napon struje	230 V AC	
Frekvencija napona	50 Hz	
Nominalna snaga	1800 W	
Brzina obrtaja bez opterećenja	5000 min ⁻¹	
Opseg kosog sečenja	0° - 45°	
Max spoljašnji prečnik ploče za sečenje	210 mm	
Max unutrašnji prečnik ploče za sečenje	30 mm	
Maksimalna dubina sečenja	Pod ugлом 90° Pod ugлом 45°	73 mm 49 mm
Klasa bezbednosti	II	
Klasa lasera	2	
Snaga lasera	< 1 mW	
Dužina laserskog zraka	λ = 650 nm	
Masa	5,5 kg	
Godina proizvodnje	2020	

PODACI VEZANI ZA BUKU I PODRHTAVANJE

Informacije na temu buke i vibracija.



Nivo emitovane buke poput nivoa emitovanog akustičnog pritiska L_{p,A} kao i nivo akustične snage L_{w,A} i neprecinost dimenzije K, dati su dole u uputstvu, u skladu sa normom EN 60745.

Vrednost vibracija a_v i merna nesigurnost K označeni su u skladu sa normom EN 60745, datoj dole.

Dole dati u uputstvu nivo podrhtavanja izmeren je u skladu sa normom EN 60745 procedurom merenja i može se koristiti za poređenje elektroređajima. Može se takođe koristiti za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama.

Dati nivo podrhtavanja reprezentativan je osnovnu upotrebu elektroređajima. Ukoliko se elektroređaj koristi u druge svrhe ili sa drugim radnim alatkama, a takođe ukoliko nije odgovarajuće održavan, nivo podrhtavanja može podleći promenama. Gore navedeni uzroci mogu dovesti do povećanja ekspozicije podrhtavanja tokom celog vremena rada.

Za precizno procenjivanje ekspozicije podrhtavanja potrebno je obratiti pažnju na to kada je elektroređaj isključen ili kada je uključen ali se ne koristi za rad. Na taj način celokupna ekspozicija podrhtavanja može se pokazati kao znatno niža. Potrebno je preduzeti dodatne mere bezbednosti u cilju zaštite korisnika od podrhtavanja, poput: konzervacije elektroređaj i radnih alatki, obezbeđivanja odgovarajuće temperature ruku, sopstvene organizacije posla.

Nivo akustičnog pritiska: L_{p,A} = 96,1 dB(A) K=3dB(A)

Nivo akustične snage: L_{w,A} = 107,1 dB(A) K=3dB(A)

Izmerena vrednost brzine podrhtavanja (zadnja drška):

$$a_v = 4,547 \text{ m/s}^2 \text{ K=1,5 m/s}^2$$

Izmerena vrednost brzine podrhtavanja (prednja drška):

$$a_h = 4,675 \text{ m/s}^2 \text{ K=1,5 m/s}^2$$

ZAŠTITA SREDINE



Proizvode koji se napajaju strujom ne treba bacati s otpacima iz kuće, već ih treba predati u otpadne sirovine u odgovarajućim ustanovama. Informacije o otpadnim sirovinama daje prodravac proizvoda ili gradska vlast. Iskorisceni uređaji električni ili elektronski sadrži supstance osetljive za životnu sredinu. Uredaji koji nisu za reciklažu predstavljaju potencijalno narušavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

* Zadržava se pravo izmena.

„Grupa Topex Spolja z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandywana sa sedištem u Varšavi, ulica Pogranicza 2/4 u daljem tekstu „Grupa Topex“ informiše da, sva autorska prava na sadržaj dole datoto uputstva (u daljem tekstu: „Uputstvo“), u komu između ostalog, tekuće uputstva, postavljene fotografije, slavne i logotipe, a takođe i slike, logo i slične elemente istočujući Grupu Topex - u i početku pravne zakonitosti, u potpunosti i u preprostcu od dana 1. februara 1994. godine, a u potpunosti prema sličnim propisima (tj. Pravni članci 2006 broj 90, član 631, sa kasnjim izmenama). Kopiranje, menjanje, objavljivanje, menjanje u cilju komercijalizacije, celine Uputstva kao i njenih delova, bez saglasnosti Grupe Topex - u pišem formi, strogo je zabranjeno i može dovesti do poznavanja na odgovornost kako građansku tako i sudsku.



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

58G493

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ , ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αγνοήστε τα παρακάτω προειδοποίησεων για τον κίνδυνο και με τηρηση των υποδειξεων για την ασφαλή χρήση, ενδέχεται να γίνει αιτία ηλεκτροπληξίας, εκδήλωσης πυρκαϊάς ή/και σοβαρών τραυματισμών.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

a. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το πεδίο κοπής και μην ακουμπάτε τον δισκό κοπής. Κρατήστε την πρόσθια ρύθμιση λαβής ή το σώμα της εργαλείου με το δεύτερό σας χέρι. Όταν κρατάτε το δισκοπρίον και με τα δύο σας χέρια, θα τα προστατεύετε από τον τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από το δισκό κοπής.

b. Μην κρατάτε τα χέρια σας πο κάτω από το υπό επεξεργασία αντικείμενο. Ο προφυλακτής δεν δύναται να παρέχει προστασία από τον δισκό κοπής κάτω από το υπό επεξεργασία αντικείμενο.

c. Θυμίστε το βάθος της κοπής ανάλογα με το πάχος του υπό επεξεργασίας αντικείμενου. Ο δισκός κοπής δεν πρέπει να εξέχει από το υπό επεξεργασίας αντικείμενο περισσότερο από το πήληρο ύψος του δυντού.

d. Μην κρατάτε ποτέ το υπό επεξεργασία αντικείμενο στα χέρια σας ή πάνω στα γόνατά σας. Στερεώστε το υπό επεξεργασία αντικείμενο πάνω σε μια σταθερή βάση. Τα ανωτέρω αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την επαγγελματική μετατόπιση της εργαλείου κοπής.

e. Κατά την εργασία σας κρατήστε το δισκοπρίον από τις μονωμένες επιφάνειες που προορίζονται γι' αυτό τον σκοπό.

f. Απαιτείται η μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών, κατά τις οποίες υπάρχει περίπτωση ότι το ίδιο το καλώδιο του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση κατά την οποία το εργαλείο εργασίας ακουμπήσει ένα υπό τάση καλώδιο, τα μεταλλικά εξαρτήματα του δισκοπρίου θα βρεθούν επίσης υπό τάση και θα προκαλέσουν ηλεκτροπληξία του χειριστή.

g. Κατά την κατά μήκος κοπή πάντα εφαρμόζετε τον παράλληλο οδηγό ή μια ιστά ράγα οδηγό. Αυτό βελτιώνει την ακρίβεια της κοπής και μειώνει την πιθανότητα σφράγισμάτου του δισκοπρίου.

h. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται δίσκους κοπής κατάλληλου μεγέθους, με την αντίστοιχη οπή τοποθετήσεως. Οι δισκοί κοπής που δεν ταιριάζουν με την αντίστοιχη οπή περιστροφής τους, γεγονός το οποίο οδηγεί στην απώλεια ελέγχου του δισκοπρίου.

i. Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ροδέλες ή βίδες οι οποίες είναι ακατάλληλες ή έχουν βλάβη, για τη στερέωση του δίσκου κοπής. Οι ροδέλες ή βίδες για τη στερέωση του δίσκου κοπής έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το εν λόγω δισκοπρίου με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων λεπτουργικών χαρακτηριστικών και την ασφάλεια της λειτουργίας του.

Αναπτήση, αίτια αναπτήσης και σχετικές προειδοποιήσεις

- Η αναπτήση είναι η απότομη αντίδραση συνεπεία κλειδώματος, σφρύναμάτος ή στραβώματος του δίσκου κοπής, η οποία προκαλεί το ανεξέλεγκτο σήκωμα του δισκοπρίου και την έξοδο του δίσκου κοπής από την τομή στην κατεύθυνση του χειριστή.
- Σε περίπτωση δύνατον σφρύναμάτος του δίσκου κοπής ή περιορισμού της κίνησής του, η δύναμη προώθησης που δημιουργείται από τον κινητήρα εκτινάσσει το δισκοπρίου προς τον χειριστή.
- Εάν ο δίσκος κοπής αλλοιωθεί ή στραβώσει, τότε τα δύντια του δίσκου ενδέχεται να αικουμπούν το υπό επεξεργασία υλικό με την πίσω τους αική. Εξ' αισιάς αυτού, ο δίσκος κοπής θα μετακινείται προς την έξοδο από την τομή, ενώ το δισκοπρίου θα εκτινάσσεται προς τον χειριστή.

Η αναπτήση σίνη είναι το αποτέλεσμα μη ορθού ή λανθασμένου χειρισμού του δισκοπρίου και μη τήρησης των κανόνων εκτέλεσης των εργασιών. Μπορείτε να αποφύγετε την αναπτήση εφαρμόζοντας τα παρακάτω προληπτικά μέτρα.

a. Κρατάτε καλά το δισκοπρίου με τα δύο χέρια. Τα χέρια σας πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας να κατασταθείτε τη δύναμη οπισθόδρομης. Πρέπει πάντα να βρίσκεστε σε απόσταση από τον δίσκο κοπής και να μην βρίσκεστε στην ίδια γραμμή με αυτό. Η αναπτήση δύναται να προκαλεί «πτήση» του δισκοπρίου προς τα πίσω. Ξέντας λάβει δύνας τα μέτρα ασφαλείας, ο χειριστής είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις δυνάμεις που δημιουργούνται και να μην χάσει την ικανότητα του ελέγχου του εργαλείου.

b. Εάν ο δίσκος κοπής σημαίνει ή η λειτουργία του διακοπεί για οινοδήποτε αλλού λόγο, αφήστε το κομπί του διακόπτη και κρατάτε το δισκοπρίου μέσα στο υλικό έως την πλήρη ακινητοποίησή του. Όσο ο δίσκος κοπής περιστρέφεται και υπάρχει η πιθανότητα της αναπτήσης, σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να εξάγετε το δισκοπρίου από το υπό επεξεργασία αντικείμενο ή να το καθοδηγήσετε προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Εντοπίστε την αιτία του σφρύναμάτος του δίσκου κοπής και εξαλείψτε την.

c. Προτού ενεργοποιήσετε το δισκοπρίου που βρίσκεται μέσα στο υπό επεξεργασία υλικό, ευθυγραμμίστε τον δίσκο κοπής μέσα στην τομή και ελέγχετε κατά πόσο τα δύντια του δισκοπρίου έρχονται σε επαρχί με την γκάρασα επιφάνεια της τομής. Εάν έχετε να κάνετε με το σφρύναμα του δίσκου κοπής, τότε κατά την επόμενη ενεργοποίηση του δισκοπρίου ενδέχεται να συμβεί η αναπτήση.

d. Κατά την κοπή μεγάλων, λεπτών αντικειμένων, στερεώνετε αξιόπιστα τα υπό επεξεργασία υλικά πάνω σε βάσεις στήριξης με σκοπό τη μείωση του κινδύνου της αναπτήσης λόγω σφρύναμάτος του δίσκου κοπής. Μεγάλοι μήκους αντικείμενα ενδέχεται να λυγίζουν κατά την κοπή από το ίδιο το βάρος τους. Ως βάσεις στήριξης θα πρέπει να βρίσκονται από τις δύο πλευρές της σανίδας, δίπλα στη γραμμή της κοπής και δίπλα στην άκρη της σανίδας.

e. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής με μη αιχμηρά δόντια ή με δόντια που έχουν βλάβη. Η χρήση των δίσκων κοπής με μη αιχμηρά δόντια ή δόντια χωρίς διάκενα ανάμεούς τους προκαλεί τη δημιουργία «στενής» τομής, υπερβολική τριβή του δίσκου κοπής πάνω στο υλικό, σφρύναμα και αναπτήση του δισκοπρίου.

f. Προτού προβείτε στην κοπή, ασφαλίστε καλά τον μηχανισμό ρύθμισης του βάθους της κοπής και της γωνίας κλίσης του δίσκου. Εάν κατά τη διάρκεια της κοπής θα αλάξουν οι ρυθμίσεις αυτές, ο δίσκος κοπής ενδέχεται να υποστεί σφρύναμα, το οποίο θα προκαλείσει την αναπτήση του δισκοπρίου.

g. Εγκοπές σε διαχωριστικά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ο δίσκος κοπής κατά τη διέδουση του ενδέχεται να ξεκινήσει την κοπή μη μορφών αντικειμένων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να γίνει αιτία της αναπτήσης του δισκοπρίου.

Καλή τεχνική κατάσταση του κάτω προφυλακτήρα

a. Κάθε φορά προτού προβείτε στη χρήση του δισκοπρίου, να ελέγχετε εάν ο κάτω προφυλακτήρας έχει κλείσει σωστά. Μην χρησιμοποιείτε το δισκοπρίου εάν ο κάτω προφυλακτήρας δεν ανοιχεί ελεύθερα ή και κλείνει με καθυστέρηση και κολλήματα. Ποτέ μην ασφαλίσετε τον κάτω προφυλακτήρα στην ανοικτή θέση. Εάν το δισκοπρίου πέσει τυχαία, ο κάτω προφυλακτήρας ενδέχεται να στραβώσει. Ανοίξτε τον προφυλακτήρα από τον μοχλό επαναφοράς του και βεβαιωθείτε ότι μετακινείται ελεύθερα και υπό οιαδήποτε γνωστή και σε οιδιότητα βάθος κοπής χωρίς να έρχεται σε επαρχία με τον δίσκο κοπής σύτε με άλλα τμήματα του δισκοπρίου.

b. Ελέγξτε πάντα λειτουργεί το ελατήριο του κάτω προφυλακτήρα. Εάν ο κάτω προφυλακτήρας και το ελατήριο επαναφοράς του δεν λειτουργούν σωστά, προτού προβείτε στις εργασίες με το δισκοπρίου, φροντίστε για την τεχνική συντήρηση του. Η καθυστέρηση λειτουργίας ενδέχεται να οφελείται σε βλάβη των εξαρτήμάτων ή υπαρχεί κολλωδών επικαθήσεων ή υπαρχεί θραυσμάτων μέσα στον μηχανισμό.

c. Ο κάτω προφυλακτήρας δύναται να απομακρυνθεί δια χειρός κατά την εκτέλεση ορισμένων κοπών, π.χ. κοπών με «εμβάθυνση» και δύσκολων κοπών. Ανασκηώστε τον κάτω προφυλακτήρα από τη λαβή μετακίνησης και κατεβάστε τον κάτω προφυλακτήρα μόλις ο δίσκος διεισδύσει στο υπό επεξεργασία υλικό. Σε περίπτωση οιαδήποτε αλλής κοπής, ο κάτω προφυλακτήρας πρέπει να λειτουργεί αυτομάτως.

d. Μην τοποθετείτε το δισκοπρίου πάνω στον πάγκο ή στο πάτωμα, εάν ο δίσκος κοπής δεν είναι καλυμμένος με τον κάτω προφυλακτήρα. Όταν ο δίσκος κοπής δεν είναι προστατευμένος από το προφυλακτήρα και κινείται λόγω αδρανείας, το δισκοπρίου μετακινεύεται στην κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση της κοπής και κοβεί ότι βρίσκει μπροστά του. Προσέξτε πως για την πλήρη αινιγκοπάση του δίσκου κατόπιν απενεργοποίησης του εργαλείου χρειάζεται ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας

Προληπτικά μέτρα

- Μην χρησιμοποιείτε τους δίσκους κοπής που έχουν βλάβη ή έχουν στραβώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τον δίσκους λείανσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους κοπής που συνιστά ο κατασκευαστής, οι οποίοι ουμηρόφωνται με το πρότυπο EN 847-1.
- Μην χρησιμοποιείτε τους δίσκους κοπής που δεν έχουν την επικάλυψη από το σκληρομέταλλο καρβίδιου πυρίτιου πάνω στα δόντια.
- Η σκόνη από την κοπή ορισμένων ειδών ύπουλην ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Η απευθείας οωματική επαρχία με τη σκόνη ενδέχεται να προκαλεί αλλεργική αντίδραση ή και πάθηση του αναπνευστικού συστήματος του χειριστή ή των γύρω ατόμων. Η σκόνη ύπουλη βελανιδιάς και οξείας θεωρείται καρκινογόνη, ειδικά σε συνδυασμό με τα προϊόντα επεξεργασίας ύπουλης (προϊόντα για εμπότισμα του ύπουλου).
- Να χρησιμοποιείτε τα μέσα ατομικής προστασίας όπως:
 - προστατευτικές ωτοασπίδες προς μείωση του κινδύνου απώλειας της ακοής,
 - μέσα προστασίας των οφθαλμών,
 - μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών προς μείωση της εισπνοής της βλαβερής σκόνης,
 - γάντια εργασίας για την εργασία με τους δίσκους κοπής και αλλά αιχμηρά υλικά και υλικά με τραχιά επιφάνεια (εάν είναι εφικτό, πάνετε τους δίσκους κοπής από την οπή τοποθέτησης).
 - Κατά την κοπή ύπουλη συνδέστε το εργαλείο με ένα ούστημα αναρρόφησης της σκόνης.
- Ασφαλής εργασία και τεχνική συντήρηση
 - Επιλέγετε τον δίσκο κοπής με βάση το τύπο του προς κοπή υλικού.
 - Απαγορεύεται η χρήση του δισκοπρίου για την κοπή άλλων υλικών πάρα μόνο του ύπουλου και των υλικών με βάση το έντονο.
 - Απαγορεύεται η χρήση του δισκοπρίου χωρίς τον προφυλακτήρα ή εάν ο προφυλακτήρας είναι κλειδωμένος.

- Διατηρείτε το δάπεδο στον χώρο εργασίας με το δισκοπρίονό σε καθαρή κατάσταση και αποφεύγετε συσσώρευση υλικών, ενώ στον χώρο εργασίας δεν πρέπει να υπάρχουν εξέχοντα αντικείμενα.
- Εξαφαλίστε επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας.
- Ο χειριστής θα πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες χρήσης του δισκοπρίουν και τους κανόνες συντήρησής του.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τους αιχμηρούς δίσκους κοπής.
- Λαμβάνετε υπ' όψιν σας τη μέγιστη ταχύτητα που αναφέρεται επάνω στον δίσκο κοπής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παρελκόμενα που χρησιμοποιείτε συμμορφύνονται με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Πριν από οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης του δισκοπρίουν αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Εάν κατά τη λειτουργία του εργαλείου το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, θα πρέπει να το αποσυνδέσετε αμέσως από την πρηγή τροφοδοσίας. ΜΗΝ ΑΚΟΥΓΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
- Εάν το δισκοπρίον είναι εξοπλισμένο με τον καταδείκτη λέιζερ, απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάστασή του με συσκευή λέιζερ άλλου τύπου, και η επισκευή του θα πρέπει να ανατίθεται στο αρμόδιο συνεργείο. Απαγορεύεται να κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ στα μάτια των ανθρώπων και των ζώων.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ως σταθερό εξοπλισμό. Δεν είναι σχεδιασμένο για χρήση επί του πάγκου για δισκοπρίον.
- Το προς επεξεργασία υλικό θα πρέπει να στερεώθει επάνω σε μια σταθερή βάση ή να ασφαλιστεί με μέγιγνη ή σφριγκτήρες προς αποφυγή της μετακίνησής του. Αυτός ο τρόπος στερέωσης του επεξεργαζόμενου υλικού είναι πιο ασφαλής από το απλό κράτημα με το χέρι.
- Μπορείτε να αφήσετε στην άκρη το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο κατόπιν πλήρους ακινητοποίησής του. Ο πριονόδικος ενδέχεται να μπλοκάρει, γεγονός το οποίο θα προκαλέσει την απώλεια ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗ ΛΕΙΖΕΡ

Ο καταδείκτης λέιζερ που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του ηλεκτρικού εργαλείου αποτελεί καταδείκτη λέιζερ κλάσης 2, με τη μέγιστη ισχύ < 1 mW και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας λέιζερ $\lambda = 650$ nm. Ο πάρον καταδείκτης δεν εγκινούμενο κινδύνο για την δράση, απαγορεύεται όμως να κοιτάτε απευθείας την πηγή ακτινοβολίας (κινδύνος πρωσαρνής τύρλωσης).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Απαγορεύεται να κοιτάτε απευθείας τη δέσμη λέιζερ. Είναι επικίνδυνο. Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας.

- Χρησιμοποιείτε τον καταδείκτη λέιζερ σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Απαγορεύεται να κατευθύνετε, σκόπιμα ή αθέλητα, την ακτίνα λέιζερ προς τους ανθρώπους, τα ζώα ή οι διοιδή πόλεις του προς επεξεργασία υλικού.
- Απαγορεύεται να προκαλέσετε καταστάσεις που συντελούν στην αθέλητη κατεύθυνση της ακτίνας λέιζερ στα μάτια των ανθρώπων ή των ζώων διάρκειας μεγαλύτερης των 0,25 δευτερόλεπτών, π.χ. κατευθύνοντας την ακτίνα λέιζερ με τη βοήθεια του καθρέπτη.
- Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ακτίνα λέιζερ κατευθύνεται προς το υλικό το οποίο δεν έχει αντανακλαστικές επιφάνειες.
- Κατά την επεξεργασία του ανοξείδωτου ατσαλιού (ή άλλων υλικών με αντανακλαστική επιφάνεια) η χρήση της ακτίνας λέιζερ δεν επιτρέπεται, επειδή μπορεί να προκληθεί η επικινδυνή αντανακλαση προς τον χειριστή, τους μη έχοντες εργασία ή τα ζώα.
- Απαγορεύεται να αντικαθιστάτε τον καταδείκτη λέιζερ με μηχανισμό άλλου τύπου. Η επισκευή θα πρέπει να ανατίθεται στον κατασκευαστή ή έναν αρμόδιο ειδικό.




ΔΕΣΜΗ ΛΕΙΖΕΡ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ
ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣΤΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
Μέγιστος κύματος: 650 nm; Ισχύς < 1 mW
EN 60825-1:2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πέραν της περιγραφόμενης στις παρούσες οδηγίες ρύθμιση του λέιζερ εγκυμονεί τον κινδύνο ακτινοβολίας λέιζερ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε κλειστούς χώρους.

Παρά την ασφαλή κατασκευή, τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, πάντοτε υπάρχει ένας εναπομένων κινδύνος τραυματισμού κατά τη λειτουργία του εργαλείου.

Επειδήγηση των εικονογραμμάτων:

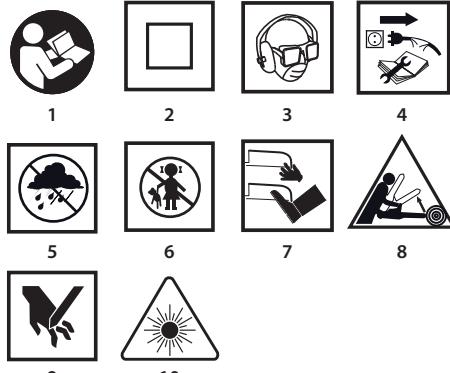

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, ακολουθείτε τις συστάσεις και τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας που παρατίθενται σε αυτές.
- Ηλεκτρικό εργαλείο κλάσης II.
- Να χρησιμοποιείτε μέσα απομικής προστασίας (κλειστά προστατευτικά γυαλιά, αποσπίδες, μάσκα προστασίας από τη σκόνη)
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, προτού προβείτε στις εργασίες επισκευής ή ρύθμισης.
- Προστατέψτε από τη βροχή.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ακουμπούν το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Μην πλησιάζετε τα άκρα στα κοπτικά εξαρτήματα!
- Κινδύνος λόγω αναπτήσης.
- Προσοχή! Κινδύνος τραυματισμού των καρπών ή των δακτύλων.
- Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το δισκοπρίον είναι ηλεκτρικό εργαλείο χειρός με ασφάλεια κλάσης II. Το δισκοπρίον διαθέτει έναν μονοφασικό κινητήρα με συλλεκτή. Τα ηλεκτρικά εργαλεία συγκεκριμένου τύπου χρησιμοποιούνται ευρέως για κοπή του ξύλου και υλικών με βάση το ξύλο. Απαγορεύεται η χρήση του δισκοπρίουν για κοπή καυσόδευλων. Οι προσπάθειες χρήσης του δισκοπρίουν για σκοπούς που δεν συνιστώνται στις παρούσες οδηγίες, θεωρούνται ως ακατάλληλη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Το δισκοπρίον θα πρέπει να λειτουργεί με τους διάκοσους κοπής που διαθέτουν την επικαλυψη από το σκληρομέταλλο καρβίδιου πυρτίου οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για χρήση με το συγκεκριμένο δισκοπρίον. Το δισκοπρίον προσφέρεται για την εκτέλεση ελαφριών εργασιών σε συνεργεία και για όλες τις εργασίες στην πλαίσιο των οικιακών αναγκών.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πέραν του σκοπού κατασκευής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

- Η αριθμητική στην παρακάτω λίστα αφορά τα εξαρτήματα του εργαλείου που παρουσιάζονται στις σελίδες με εικόνες.
- Σύνδεσμος για εξαγωγή σκόνης
 - Άνω προφυλακτήρας
 - Λαμπτήρας ένδειξης παροχής τάσης
 - Μοχλός του κάτω προφυλακτήρα
 - Βίδα ασφάλισης της θέσης του πέλματος οδήγησης
 - Βίδα ασφάλισης του παραλλήλου οδηγού
 - Εγκοπή οδήγησης 45°
 - Εγκοπή οδήγησης 0°
 - Πλέμα οδήγησης
 - Δίσκος κοπής
 - Ροδέλα για φλάντζα
 - Βίδα συγκράτησης του δίσκου κοπής
 - Κάτω προφυλακτήρας
 - Μπροστινή χειρολαβή
 - Κουμπί ενέργοποίσης
 - Κουμπί κλειδώματος του διακόπτη
 - Βασική χειρολαβή
 - Βίδα κλειδώματος του βάθους κοπής
 - Κουμπί κλειδώματος της ατράκτου
 - Κουμπί ενέργοποίσης λείζερ
 - Λέιζερ
 - Παράλληλος οδηγός

* Το ηλεκτρικό εργαλείο που αποκτήστε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτό της εικόνας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- Παράλληλος οδηγός - 1 τμχ
- Πολύγωνο κλειδί - 1 τμχ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της κοπής υπό την ορθή γωνία στην κλίμακα από 0 έως 73 mm

- Χαλαρώστε τη βίδα κλειδώματος του βάθους της κοπής (18).
- Επιλέξτε το επιθυμητό βάθος της κοπής (με χρήση της κλίμακας).
- Ασφαλίστε τον μοχλό κλειδώματος του βάθους της κοπής (18) (εικ. A).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Κατά την κοπή του υλικού σε στενά τεμάχια συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον παραλλήλο οδηγό. Ο παραλλήλος οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Χαλαρώστε τις βίδες κλειδώματος του παραλλήλου οδηγού (6).
- Εισάγετε τη ράμα του παραλλήλου οδηγού (23) στις δύο όπες τοποθέτησης του πέλματος του δίσκου προφυλακτήρα (9).
- Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή (με χρήση της κλίμακας).
- Στερεώστε τον παραλλήλο οδηγό (23) με τη βίδα ασφάλισης του παραλλήλου οδηγού (6) (εικ. B).

Ο παραλλήλος οδηγός (23) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοπή υπό γωνία στην κλίμακα από 0° έως 45°.

Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάκτυλα ή το χέρι σας πάνω από το δίσκο προφυλακτήρα. Εάν συμβεί η αναπτήση, το δίσκο προφυλακτήρα μπορεί να πέσει επάνω στο χέρι και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ



Κατά την επαφή με το επεξεργαζόμενο υλικό ο κάτω προφυλακτήρας (13) του δίσκου κοπής (10) μετακινείται αυτόμata. Μπορείτε να μετακινήσετε τον κάτω προφυλακτήρα δια χειρός χρησιμοποιώντας τον μοχλό του κάτω προφυλακτήρα (4).

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ



Το δισκοπρίστον διαθέτει τον σύνδεσμο για εξαγωγή σκόνης (1), ο οποίος θα εξασφαλίζει την εξαγωγή της σκόνης και των πριονιδιών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Η τάση του δικύου παροχής ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων της σπαδόσερας. Κατά την ενέργοποίση του δισκοπρίστου κρατήστε το με τα δύο χέρια, διότι η ροπή στρέψης του κινητήρα δύναται να προκαλέσει ανεξέγκτη στροφή του ηλεκτρικού εργαλείου.

Μην ξεχνάτε ότι κατόπιν απενεργοποίησης του δισκοπρίστου τα κινούμενα μέρη του συγκειδίουν να περιστρέφονται για κάποια ώρα ακόμα.



Το δισκοπρίστον διαθέτει το κουμπί κλειδώματος του διακόπτη (16), το οποίο αποτελέπει την ακούσια ενέργοποίση.

Ενέργοποίση:

- Πιέστε το κουμπί ασφάλισης του διακόπτη ενέργοποίσης (16) (εικ. C).
- Πιέστε τον διακόπτη (15).

Απενεργοποίηση:

- Αρίθστε τον διακόπτη (15).

Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ



Κατά τη σύνδεση του δισκοπρίστου στην πρίζα ενέργοποιείται ο λαμπτήρας ένδειξης παροχής της τάσης (3).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΙΖΕΡ



Απαγορεύεται να κοιτάτε απευθείας τη θύρα εκπομπής του λείζερ ή την αντανάκλαση της ακτίνας λείζερ από μια ανακλαστική επιφάνεια, απαγορεύεται να απευθύνετε την ακτίνα λείζερ στους ανθρώπους.



Η ακτίνα λείζερ επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της γραμμής κοπής.

Η θύρα εκπομπής του λείζερ (22), την οποία διαθέτει το δισκοπρίστο, προορίζεται για την εκτέλεση εργασιών υψηλής ακριβείας. Απενέργοποιήστε τον καταδείκτη λείζερ, εάν δεν τον χρησιμοποιείτε στην εργασία σας.

- Πιέστε το κουμπί ενέργοποίσης του λείζερ (21) θέτοντάς το στη θέση της ενέργοποίσης.
- Μια ερυθρή γραμμή θα εμφανιστεί επάνω στο προς επεξεργασία υλικό.
- Πραγματοποιήστε την κοπή κατά μήκος της εν λόγω γραμμής.
- Κατόπιν ολοκλήρωσης της κοπής, απενέργοποιήστε το λείζερ.



Η σκόνη που δημιουργείται κατά το πρώτον μπορεί να μειώσει τη λαμπτητήτη της ακτίνας λείζερ, συνεπώς ο φακός της γεννήτριας λείζερ χρειάζεται τακτικό καθαρισμό.

ΚΟΠΗ

Οι εγκοπές οδήγησης (7) και (8) καταδεικνύουν τη γραμμή κοπής.

- Πριν την εκκίνηση κρατήστε το δισκοπρίστο γερά με τα δύο χέρια και από τις δύο χειρολαβές.
- Μπορείτε να θέσετε το δισκοπρίστο σε λειτουργία μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε επαφή με το προς επεξεργασία υλικό.
- Δεν θα πρέπει να ασκείτε υπερβολική πίεση στο δισκοπρίστο. Η πίεση που πρέπει να είναι ομοιόμορφη, όχι όμως δυνατή.
- Κατόπιν ολοκλήρωσης της τομής, αναμένετε ο δίσκος κοπής να ακινητοποιηθεί τελείως.
- Εάν θελήσετε να διακόψετε την εργασία για λίγη ώρα, μετά, κατά την επανεκκίνηση του δισκοπρίστου, αρίθστε το να αποκτήσει τη

μένυτη ταχύτητα της περιστροφής του δίσκου, και μόνο κατόπιν τοποθετήστε το δίσκο κοπής μέσα στην εγκοπή.

- Κατά την κοπή του υλικού (ξύλου) εγκάρια ως προς τις ίνες του, συμβαίνει ότι οι ίνες ανασκυνονται και αποκόπονται (προς αποφυγή του φωνούμενου αυτού μην χρησιμοποιείτε την υψηλή ταχύτητα).
- Βέβαιωσθε ότι ο κάτω προφυλακτήρας φτάνει έως την πιο ακραία θέση.
- Πριν την εκκίνηση του εργαλείου βεβαιωθείτε ότι οι βίδες κλειδώματος του βάθους της κοπής και οι βίδες κλειδώματος του πέλματος του δισκοπρίου είναι καλά σφιγμένες.
- Για την εργασία με το δισκοπρίου επιλέξτε τους δίσκους κοπής με την κατάλληλη οπή τοποθέτησης και την κατάλληλη εξωτερική δύναμη.
- Το προς επεξεργασία υλικό θα πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωμένο.
- Το πλατύτερο μέρος του πέλματος του δισκοπρίου θα πρέπει να πατάει επάνω σε εκείνο το τμήμα του υλικού που δεν θα αποκόψεται.

 Εάν το μέγεθος του υπό επεξεργασία υλικού δεν είναι μεγάλο, στερεώστε το σε μέγινον μαραγκού. Εάν το πέλμα του δισκοπρίου δεν μετακινείται στην επιφάνεια του υπό επεξεργασία υλικού αλλά ανασκυνεται πάνω από αυτό, ενδέχεται να προκληθεί η αναπτήση.

 Στερεώστε το υπό επεξεργασία υλικό με την κατάλληλη τρόπο και κρατάτε το δισκοπρίου με τα δύο χέρια, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να ξέχεται τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου και να αποφύγετε τραυματισμού. Απαγορεύεται να επιχειρείτε να κρατάτε τυχόν κοντά τημήματα του υπό κοπή υλικού με το χέρι.

ΚΟΠΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

 • Χαλαρώστε τη βίδα κλειδώματος του πέλματος (5) (εικ. Δ).

• Με χρήση της κλίμακας ρυθμίστε το πέλμα (9) υπό την επιθυμητή γωνία (από 0° έως 45°).

• Σφίξτε τη βίδα κλειδώματος του πέλματος (5).

 Να θυμάστε ότι κατά την κοπή υπό γωνία αυξάνεται ο κίνδυνος της αναπτήσης του δισκοπρίου (αυξάνεται ο κίνδυνος του αφριγνώματος του δίσκου κοπής), γι' αυτό θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα ώστε το πέλμα του δισκοπρίου να εφέρεται στο υπό επεξεργασία υλικό με όλη την επιφάνειά του. Κατευθύνετε το δισκοπρίου ομαλά.

ΚΟΠΗ ΜΕ ΒΥΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

 Πριν από τη ρύθμιση του δισκοπρίου αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο.

 • Επιλέξτε το επιθυμητό βάθος της κοπής, ανάλογα με το πάχος του υπό επεξεργασία υλικού.

• Γείρετε το δισκοπρίου με τέτοιο τρόπο, ώστε η μπροστινή άκρη του πέλματος (9) του δισκοπρίου να στρίζεται στο προς κοπή τεμάχιο, ενώ το σημείο 0° (για παράλληλη κοπή) να βρίσκεται επί της προγραμματιζόμενης γραμμής της κοπής.

• Τοποθετήστε το δισκοπρίου στη θέση επομένωτας για εκκίνηση, κατόπιν σηκώστε τον κάτω προφυλακτήρα (13) με τον μοχλό του κάτω προφυλακτήρα (4) (ο δίσκος κοπής είναι ανασκυμένος πάνω από το τεμάχιο).

• Ενεργούστε τη δισκοπρίου και αφήστε τον δίσκο κοπής να αποκτήσει τη μέγιστη συγκότητα της περιστροφής.

• Κατεβάστε σταδιακά το δισκοπρίου, βυθίζοντας τον δίσκο κοπής μέσα στο τεμάχιο (κατά αυτή την κίνηση η μπροστινή άκρη του πέλματος του δισκοπρίου θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το τεμάχιο).

• Οταν ο δίσκος κοπής ξεκινήσει την κοπή, ξεκλειδώστε το κάτω προφυλακτήρα.

• Οταν το πέλμα του δισκοπρίου ακουμπήσει το υλικό με όλη την επιφάνειά του, τότε συνεχίστε την κοπή κατευθύνοντας το δισκοπρίου προς τα μπρος.

• Απαγορεύεται η αφαίρεση του δισκοπρίου από το τεμάχιο, όσο ο δίσκος κοπής περιστρέφεται, έτσι ενδέχεται να προκληθεί η αναπτήση.

• Ολοκληρώστε την κοπή με βιβλισια, επαναλαμβάνοντας τις ενέργειες με την αντίστροφη από την αρχή της εργασίας σειρά, στρέφοντας το δισκοπρίου γύρω από τη γραμμή επαφής της μπροστινής άκρης του πέλματος με το υπό κοπή τεμάχιο.

- Κατόπιν απενεργοποιήστε, αφήστε τον δίσκο κοπής να ακινητοποιηθεί τελείως και μετά αφαιρέστε το δισκοπρίου από το τεμάχιο.
- Εάν χρειαστεί χρησιμοποιήστε ένα πριόνι χειρός ή μια σέγα για το τελείωμα των γωνιών.

ΚΟΠΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Πραγματοποιώντας την κοπή μεγάλων μεγεθών πάνελ ή σανίδων, θα πρέπει να στριχθούν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τίναγμα (αναπτήση) του δισκοπρίου που μπορεί να προκληθεί από το σφήνωμα του δίσκου κοπής στην εγκοπή στο υπό επεξεργασία τεμάχιο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προβαίνοντας σε οισοδήποτε ενέργειες που αφορούν στη συναρμολόγηση, τη ρύθμιση, την επισκευή ή τη συντήρηση, πρέπει να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη του καλωδίου τροφοδοσίας από τον ρευματοδότη.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

- Συνιστάται να καθαρίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο μετά από την κάθε χρήση του.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε νερό και λοιπά υγρά για τον καθαρισμό του εργαλείου.
- Σκουπίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο με ένα πινέλο ή με πεπισμένο αέρα υπό μικρή πίεση.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε καθαριστικά και διαλυτικά για τον καθαρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου, διότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα πλαστικά εξαρτήματά του.
- Συστηματικά καθαρίζετε τις οπές εξαερισμού, ώστε να αποτρέψετε την υπερέμβαση του ηλεκτρικού εργαλείου. Απαγορεύεται ο καθαρισμός των οπών εξαερισμού με τοποθέτηση αιχμηρών αντικειμένων π.χ. κατσαρίδιου μέσα σε αυτές.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, αντικαταστήστε το με ένα νέο καλώδιο τροφοδοσίας με τις ίδιες παραμέτρους. Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν αρμόδιο ειδικό, διαφορετικά το ηλεκτρικό εργαλείο θα πρέπει να παραδοθεί στο συνεργείο σέρβις.
- Σε περίπτωση ύπαρξης δυνατών σπινθηρισμών στον συλλέκτη, αναθέστε σε έναν ειδικό να ελέγχει την κατάσταση των ψηκτρών άνθρακα του κινητήρα.
- Με κανονική χρήση, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα η αιχμηρότητα του δίσκου κοπής μειώνεται. Εάν νιωθετε την ανάγκη να αυξήσετε την πίεση επάνω στο εργαλείο κατά την κοπή, είναι οπιμόδια μείωσης της αιχμηρότητας του δίσκου κοπής.
- Σε περίπτωση που ο δίσκος κοπής πάθει βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.
- Ο δίσκος κοπής θα πρέπει να είναι πάντα αιχμηρός.
- Φυλάξτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ένα ξηρό μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ

- Με χρήση του εξάνων κοπής κλειδιού ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης του δίσκου κοπής (12), στρέφοντάς το προς τα αριστερά.
- Προς αποφυγή περιστροφής της ατράκτου του δισκοπρίου κατά το ξεβιδώμα της βίδας στερέωσης του δίσκου κοπής κλειδώστε την άτρακτο με το κουμπί κλειδώματος της ατράκτου (19) (εικ. Ε).
- Αφαιρέστε την εξωτερική ροδέλα της φλάντζας (11).
- Με χρήση του μοχλού του κάτω προφυλακτήρα (4) μετακινήστε τον κάτω προφυλακτήρα (13) με τέτοιο τρόπο, ώστε να κρυφτεί όσο γίνεται μέσα στον άνω προφυλακτήρα (2) (παράλληλα ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία του ελατηρίου του κάτω προφυλακτήρα).

- Βγάλτε το δίσκο κοπής (10) από τη σχισμή στο πέλμα του δισκοπρίουν (9).
- Τοποθετήστε τον καινούργιο δίσκο κοπής έτσι, ώστε η θέση των δοντιών του δίσκου κοπής και των βελών επάνω του θα αντιστοιχεί στην κατεύθυνση που καταδεικνύεται με τα βέλη επάνω στον άνω προφιλακτήρια.
- Εισάγετε τον καινούργιο δίσκο κοπής από τη σχισμή στο πέλμα του δισκοπρίουν και στερέωστε τον επί της ατράκου με τέτοιο τρόπο, ώστε να πιέζεται προς την επιφάνεια της εξωτερικής φλάντζας και να έχει την κεντρική θέση ως προς την τορνευμένη επιφάνεια της φλάντζας.
- Τοποθετήστε την εξωτερική ροδέλα της φλάντζας (11) και σφίξτε τη βίδα στερέωσης του δίσκου κοπής (12) στρέφοντάς την προς τα δεξιά.

Κατά την τοποθέτηση του δίσκου κοπής προσέχετε τα δόντια να έχουν τη σωστή κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της περιστροφής της ατράκου του ηλεκτρικού εργαλείου καταδεικνύεται με το βέλος επάνω στο σώμα του δισκοπρίουν.

Να προσέχετε όταν πάνετε τον δίσκο κοπής με τα χέρια. Φοράτε προστατευτικά γάντια, ώστε να προστατεύετε τα χέρια από την επαρφή με τα αιχμητά δόντια του δίσκου κοπής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΤΡΩΝ ΑΝΩΡΑΚΑ

Φθαρμένες (μήκους μικρότερου των 5 χλιοστών) ψήφιτρες άνθρακα ψήφιτρες με καμμένη επιφάνεια ή ραγίσματα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Ωστε να πρέπει να αντικαταστήσετε και τις δύο ψήφιτρες ταυτοχρόνως.

Η αντικατάσταση των ψηφιτρών άνθρακα πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξειδικευμένο ειδικό ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

i Όλες οι διαλειτουργίες πρέπει να επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δισκοπρίονο	
Παράμετροι	Τιμές
Τάση λαμβανόμενου ρεύματος	230 V AC
Συχνότητα λαμβανόμενου ρεύματος	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Συχνότητα περιστροφής άνευ φορτίου	5000 min ⁻¹
Κλίμακα γωνιών κοπής	0° - 45°
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του δίσκου κοπής	210 mm
Εσωτερική διάμετρος του δίσκου κοπής	30 mm
Mέγιστο βάθος κοπής	Υπό τη γωνία 90° Υπό τη γωνία 45°
Κλάση προστασίας	II
Κλάση λέιζερ	2
Ισχύς του λέιζερ	< 1 mW
Μήκος κύματος	λ = 650 nm
Βάρος	5,5 kg
Έτος κατασκευής	2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Πληροφορίες για επιπέδο θορύβου και κραδασμών.

i Το επιπέδο θορύβου, δηλαδή η στάθμη οκουστικής πίεσης $L_{p,A}$ καθώς και η στάθμη οκουστικής ισχύος $L_{w,A}$ και η τιμή αιβειαίτητας στη μέτρηση K που παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Το επιπέδο κραδασμών (η τιμή της επιτάχυνσης της παλμικής κίνησης) a, και η τιμή αιβειαίτητας στη μέτρηση K έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745 και παρατίθενται παρακάτω.

Το επιπέδο κραδασμών που παρατίθεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχει μετρηθεί με τη μέθοδο που καθορίζεται από το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων μοντέλων του ηλεκτρικού εργαλείου της ίδιας κλάσης μεταξύ τους. Οι παράμετροι της τιμής κραδασμών μπορούν επίσης στοιχεία για τη χρησιμοποίηση για την προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς.

Η δηλωμένη τιμή κραδασμών είναι αντιπροσωπευτική για βασικές εργασίες με το ηλεκτρικό εργαλείο. Η τιμή κραδασμών μπορεί να αλλάξει, εάν το εργαλείο θα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ή με άλλα εξαρτήματα εργασίας, καθώς επίσης σε περίπτωση μη επαρκούς τεχνικής φροντίδας του ηλεκτρικού εργαλείου. Οι ανωτέρω αιτίες ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της διάρκειας της έκθεσης στους κραδασμούς κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του εργαλείου.

Για την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς θα πρέπει να λάβετε υπόψη σαν το χρόνο κατά τον οποίο το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή κατά τον οποίο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί. Στην εν λόγω περίπτωση η συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να είναι πολὺ χαμηλότερη. Για την προστασία του χειριστή από τη βλαβερή επίδραση των κραδασμών πρέπει να εφαρμόζετε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ήτοι να εξασφαλίζετε την τεχνική φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου και των παρελκόμενων εργασίασας, να διατηρείτε τη θερμοκρασία των χεριών σας σε αποδεκτό επίπεδο, να τηρείτε το πρόγραμμα εργασίας.

Επίπεδο οκουστικής πίεσης: $L_{p,A} = 96,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Επίπεδο οκουστικής ισχύος: $L_{w,A} = 107,1 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$

Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης (η πίσω χειρολαβή): $a_h = 4,547 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης (η μπροστινή χειρολαβή): $a_h = 4,675 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραβιβάσονται στα ειδικά τμήμα ανακύκλωσης. Τις πληροφορίες για το θέμα ανακύκλωσης μπορεί να οις τις παρέχει ο πωλητής του προϊόντος ή οι τοπικές αρχές. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξαπλωμός, το χρονικό περιβόλο λειτουργίας του οποίου έλθει, περιέχει επικίνδυνές για το περιβάλλον ουσίες. Εξαπλωμός, ο οποίος δεν έχει υποτεθεί ανακύκλωση, αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

* Διατηρούμε το δικαιώμα εισαγωγής αλλαγών.

Η εταιρεία „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, η οποία εδρεύει στη Βαρσοβία στη διεύθυνση: Pragranica 1a 2/4 (αποκλειστικά εφεξής η «Grupa Topex»), προεδρεύει στην ολα την πεντελική διαδικασίας για το περιβάλλον των προϊόντων της, προσπαθεύοντας να διασφαλίζει την αποτελεσματική παραγωγή των φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων και σχεδίων, καθώς και της στοχευθείσας ανάγνωσης στην παραγωγή των προϊόντων της. Οι προϊόντες της εταιρείας διατηρούνται στην παραγωγή της στην Πολωνία, Αρ. 90 Αρθ. 631 με τις υπόλευκες μεταρροπές. Αντηραφή, αναπαραγωγή, δημιουργία, αλλαγή των στοιχείων των οδηγήσων χωρίς την έγκριση της εταιρείας Grupa Topex αυστηρά απογορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε έγκριση πονηκών και άλλων αδινώσεων.



TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL

SIERRA CIRCULAR 58G493

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS.

NORMAS DE SEGURIDAD DETALLADAS

DETALLES SOBRE LA SEGURIDAD DE USO DE SIERRAS CIRCULARES SIN CUÑA DE SEPARACIÓN

ATENCIÓN:



El incumplimiento de las recomendaciones indicadas como advertencias e instrucciones para uso seguro puede provocar riesgo de descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

PELIGRO

- a. Mantenga las manos lejos del alcance de corte y del disco de corte. Mantenga la otra mano en la empuñadura auxiliar o en la carcasa del motor. Si sostiene la sierra con ambas manos, se reduce el riesgo de lesiones con el disco de corte.
- b. No meta la mano debajo de la pieza trabajada. La protección no puede proteger del disco de corte que gira por debajo de la pieza trabajada.
- c. Ajuste la profundidad de corte correspondiente al grosor de la pieza trabajada Se recomienda que el disco de corte sobresalgá por debajo del material cortado menos que la altura del diente.
- d. Nunca sostenga la pieza trabajada en las manos, ni apóyela sobre la pierna. Sujete la pieza trabajada en una base sólida. Es importante sujetar bien la pieza trabajada para evitar el riesgo de contacto con el cuerpo, atascos del disco de corte en movimiento o pérdida de control.
- e. Durante el trabajo, sujeté la sierra por las superficies aisladas diseñadas para este propósito.
- f. Tenga especial cuidado para que el disco de corte giratorio no toque con cables bajo tensión o con cables de alimentación de la sierra. Contacto de las partes metálicas de la herramienta eléctrica con "cables bajo tensión" puede provocar una descarga eléctrica al operario.
- g. Durante corte longitudinal siempre utilice una guía para cortes longitudinales o una guía para los bordes. Esto mejora la precisión del corte y reduce la posibilidad de atascos del disco de corte en movimiento.
- h. Siempre use disco de corte de dimensiones de los orificios de inserción correctas. Los discos de corte que no encajan en la base de montaje pueden trabajar de forma excéntrica, causando pérdida de control.
- i. Para fijar el disco de corte nunca use arandelas o tornillos inadecuados o dañados. Las arandelas y los tornillos que sujetan el disco de corte están especialmente diseñados para la sierra, para garantizar un rendimiento óptimo y la seguridad.

Causas de rebote y cómo evitarlo.

- El rebote consiste en una elevación y desplazamiento hacia atrás de la sierra hacia el operador y en la línea de corte, causado por el corte incontrolado con un disco de corte atascado, mal ajustado o mantenido.
- Cuando el disco de la sierra se engancha o atasca en la ranura, se para y la reacción del motor causa un rápido movimiento de la sierra hacia el usuario.
- Si el disco se tuerce o está mal ajustado dentro de la pieza cortada, los dientes del disco después de ser retirados del material pueden golpear la superficie superior del material cortado causando que la sierra se eleve y rebote hacia el usuario.

El rebote es el resultado de un mal uso de la sierra o de procedimientos o condiciones de funcionamiento incorrectos y se puede evitar tomando las precauciones que figuran a continuación.

- a. Sujete la sierra firmemente con ambas manos, colocando los brazos de manera que pueda soportar el rebote hacia atrás. Coloque el cuerpo a un lado de sierra de mano, pero no en la línea de corte. *El rebote hacia atrás puede causar un movimiento brusco de la sierra hacia atrás, pero se puede controlar por parte del usuario, si se siguen las medidas de prevención adecuadas.*
- b. Cuando el disco de corte se atasca o se interrumpe el corte por cualquier razón hay que soltar el interruptor y sujetar la sierra inmóvil en el material hasta que el disco de corte no se detenga por completo. No intente retirar el disco del material a cortar, ni tire de la sierra hacia atrás mientras el disco está girando, ya que puede provocar rebote. *Investigue y tome las medidas correctivas a fin de eliminar las causas de desajuste del disco de corte.*
- c. Si reinicia la sierra dentro de la pieza trabajada, debe centrar el disco de corte y comprobar que los dientes del disco de corte no se hayan bloqueado en el material. *Si el disco de corte se atasca cuando se reinicia la sierra, existe riesgo de que sea expulsado o rebotado del elemento trabajado.*
- d. Sujete los paneles grandes para minimizar el riesgo de atasco y rebote de la sierra. Los paneles grandes tienden a deflectarse por su propio peso. Los soportes deben colocarse bajo el panel a ambos lados, cerca de la línea de corte y cerca del borde del panel.
- e. No utilice discos desafilados o dañados. Dientes desafilados o mal posicionados forman una ranura de corte estrecha, causando fricción excesiva, atasco del disco y provocando rebote.
- f. Antes de cortar ajuste firmemente las abrazaderas de la profundidad de corte y el ángulo de inclinación. *Si los ajustes de la sierra cambian durante el corte, el disco se puede atascar y puede provocar rebote.*
- g. Tenga especial precaución durante el corte en profundidad realizado en los tabiques. *El disco de corte puede cortar otros objetos invisibles desde el exterior provocando rebote.*

Funciones de la protección inferior.

- a. Antes de cada uso compruebe la protección inferior para ver si está bien colocada. No utilice la sierra si la protección inferior no se mueve libremente y no se cierra de inmediato. Nunca sujeté, ni deje la protección inferior en la posición abierta. *Si la sierra se cae accidentalmente, la protección inferior se puede doblar. Levante la protección inferior con el mango y asegúrese de que se mueva libremente y no toque el disco de corte u otro elemento de la sierra en cualquier ángulo de orientación y profundidad de corte.*
- b. Compruebe el funcionamiento del muelle de la protección inferior. Si la protección y el resorte no funcionan correctamente, se deben reparar antes de volver a utilizarlos. *La activación de la protección inferior puede ser más lenta si las piezas están defectuosas, hay suciedad pegajosa o acumulación de residuos.*
- c. Se permite retirar la protección inferior a mano solamente para cortes especiales como "cortes en profundidad" y "cortes complejos". Levante la protección inferior con el mango y cuando el disco de corte se adentre en el material, la protección debe liberarse. *Para el resto de los cortes, se recomienda que la protección inferior funcione de forma autónoma.*
- d. Tenga siempre en cuenta que la protección inferior debe cubrir el disco de corte antes de soltar la sierra sobre un banco de trabajo o en el suelo. *El disco de corte giratorio sin protección hará que la sierra se desplace hacia atrás cortando los objetos a su paso. Consideré el tiempo necesario para detener el disco de corte después de apagar la herramienta.*

Instrucciones de seguridad adicionales

Precauciones

- No utilice discos de corte que estén dañados o deformados.
- No utilice discos abrasivos dañados.
- Utilice solo discos de corte recomendadas por el fabricante y que cumplan con los requisitos de la norma EN 847-1.
- No se deben utilizar los discos de corte que no tengan filos de los dientes cubiertos de carburos.

• El polvo de algunos tipos de madera pueden suponer un riesgo para la salud. El contacto físico directo con el polvo puede causar reacciones alérgicas y / o enfermedades respiratorias del usuario o personas que están alrededor. Los polvos de roble o madera de haya se consideran cancerígenos, especialmente en combinación con sustancias de tratamiento de madera (conservantes de madera).

• Use el equipo de protección individual, como:

- protección auditiva para reducir el riesgo de pérdida de la audición,
- protección para los ojos,
- protección respiratoria para reducir el riesgo de inhalación de polvos nocivos,
- guantes para el manejo de discos de corte y otros materiales rugosos y afilados (los discos de corte deben sujetarse por el orificio, siempre que sea posible),
- Conecte el sistema de extracción de polvo durante el corte de la madera.

Trabajo seguro y mantenimiento

- Seleccione los discos de corte de acuerdo con el tipo de material a cortar.
- No utilice la sierra para cortar materiales otros que madera o similares a madera.
- No debe utilizar la sierra sin protección o cuando la protección esté bloqueada.
- El suelo alrededor de la herramienta debe estar bien mantenido, sin materiales sueltos o elementos sobresalientes.
- Debe garantizar una buena iluminación del lugar de trabajo.
- El operario de la herramienta debe estar adecuadamente formado para uso, manejo y trabajo con la herramienta.
- Utilice solo discos de corte afilados.
- Preste atención a la velocidad máxima marcada sobre el disco de corte.
- Asegúrese de que el uso de las piezas sea acorde con las recomendaciones del fabricante.
- Desconecte la sierra de la red eléctrica durante los trabajos de mantenimiento.
- Si el cable de alimentación se daña durante el trabajo, desconecte la corriente inmediatamente. NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONectarLO DE LA TOMA DE CORRIENTE.
- Si la sierra está equipada con láser, el cambio por otro tipo de láser está prohibido y las reparaciones deben realizarse por el servicio técnico del fabricante. No apunte el láser directamente hacia personas o animales.
- No utilice el dispositivo de forma estacionaria. No está diseñado para trabajar con una mesa para sierra de mesa.

• El material a procesar se debe montar en una superficie estable y se debe proteger contra el desplazamiento por medio de abrazaderas o un tornillo de banco. Este método de fijación de la pieza trabajada es más seguro que sostenerlo en la mano.

• Antes de almacenar la herramienta eléctrica, espere hasta que el disco se detenga. La herramienta eléctrica puede bloquearse y provocar la pérdida de control sobre ella.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL DISPOSITIVO LÁSER

El dispositivo láser utilizado en la sierra es de clase 2, con potencia máxima de <1 mW, de longitud de onda de radiación de $\lambda = 650$ nm. Este dispositivo no es inseguro para la vista, pero no se debe mirar directamente a la fuente de radiación (existe riesgo de ceguera temporal).

ATENCIÓN No mire directamente a la luz láser. Es peligroso. Observe las siguientes instrucciones de seguridad.

- El dispositivo láser debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca debe, intencionalmente o no, dirigir el rayo láser en la dirección de personas, animales o un objeto que no sea el material trabajado.

- No debe accidentalmente dirigir el rayo láser hacia los ojos de personas que se encuentran cerca, ni animales, por un período superior a 0,25 segundos. Tampoco debe hacerlo si la luz se refleja en un espejo.
- Siempre debe asegurarse de que la luz láser se dirija hacia material que no tenga superficies reflectantes.
- No se puede utilizar láser con chapa de acero reflectante (u otro material con una superficie reflectante), ya que podría provocar un reflejo peligroso de la luz láser hacia el usuario, tercera persona o animales.
- No sustituya el dispositivo láser por un equipo de otro tipo. Todas las reparaciones deben realizarse por el fabricante o por una persona autorizada.



ATENCIÓN: Manipulación otra que la especificada en este manual provoca riesgo de exposición a la radiación láser!

ATENCIÓN: La herramienta sirve para trabajos en los interiores.

Aunque la estructura es segura de por sí, y aunque utilice medidas de seguridad y de protección adicionales, siempre existe un riesgo residual de sufrir lesiones corporales durante el trabajo.

Descripción de iconos utilizados.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1. Lea el manual de uso, siga las advertencias y las reglas de seguridad incluidas.
2. Herramienta de aislamiento clase II.
3. Use el equipo de protección personal (gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla antipolvo)
4. Desconecte el cable de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
5. Proteja la herramienta de la lluvia.
6. No permita que los niños se acerquen a la herramienta.
7. No acerque pies ni manos a los elementos de corte.
8. Peligro por rebote.
9. ¡Atención! Existe riesgo de lesiones de las manos, cortes de dedos.
10. ¡Atención! Radiación láser.

ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

La sierra circular es una herramienta eléctrica manual de aislamiento de clase II. La propulsión es de motor monofásico conmutador. Este tipo de herramientas tienen amplia aplicación para cortar madera y materiales similares. No la utilice para cortar leña. Los intentos de uso de la sierra para fines otros de los aquí indicados se considerarán

un uso inadecuado. La sierra se debe utilizar solamente con los discos de corte apropiadas con dientes con pastillas de carburo. La sierra circular se ha diseñado para trabajos ligeros en talleres de servicios y para uso no profesional (bricolaje).

 **Se prohíbe el uso de esta herramienta eléctrica distinto a los aquí indicados.**

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La lista de componentes se refiere a las piezas del dispositivo mostradas en la imagen al inicio del manual.

1. Boquilla de extracción de polvo
2. Protección superior
3. Indicador de conexión de tensión
4. Palanca de la protección inferior
5. Rueda de bloqueo de ajuste de la placa base
6. Rueda de bloqueo de ajuste de la guía paralela
7. Indicador de línea de corte para 45°
8. Indicador de línea de corte para 0°
9. Placa base
10. Disco de corte
11. Arandela tipo brida
12. Tornillo de sujeción del disco de corte
13. Protección inferior
14. Empuñadura delantera
15. Interruptor
16. Bloqueo de interruptor
17. Empuñadura principal
18. Palabka de bloqueo de la profundidad de corte
19. Bloqueo de husillo
21. Interruptor del láser
22. Láser
23. Guía paralela

* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS



ATENCIÓN



ADVERTENCIA



MONTAJE / CONFIGURACIONES



INFORMACIÓN

ÚTILES Y ACCESORIOS

1. Guía paralela - 1 ud.
2. Llave de estrella - 1 ud.

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

 La profundidad de corte en ángulo recto se puede ajustar en el rango de 0 a 73 mm

- Afloje la rueda de bloqueo de profundidad de corte (18).
- Ajuste la profundidad de corte deseada (usando la escala).
- Bloquee la palanca de bloqueo de la profundidad de corte (18) (Imagen A).

MONTAJE DE LA GUÍA PARA CORTE PARALELO

 Al cortar piezas finas de material se debe utilizar la guía paralela. La guía se puede montar en el lado derecho o izquierdo de la herramienta.

- Afloje la rueda de bloqueo de ajuste de la guía paralela (6).
- Inserte el listón de la guía paralela (23) en dos orificios en la placa base de la sierra (9).
- Ajuste la distancia deseada (usando la escala).
- Fije la guía paralela (23) apretando la rueda de bloqueo de la guía paralela (6) (Imagen B).

 La guía paralela (23) también se puede utilizar para cortar en bisel en el rango de 0° a 45°.



La mano o los dedos nunca deben ponerse detrás de la sierra trabajando. En el caso de rebote, la sierra puede caerse sobre la mano y causar lesiones graves.

RETIRADA DE LA PROTECCIÓN INFERIOR



La protección inferior (13) del disco de corte (10) se retira automáticamente cuando entra en contacto con el material a cortar. Para retirarla manualmente mueva la palanca de la protección inferior (4).

EXTRACCIÓN DE POLVO



La sierra circular está equipada con una boquilla de extracción de polvo (1) para extraer virutas y polvo que se produce durante el trabajo.

TRABAJO / CONFIGURACIÓN

PUESTA EN MARCHA / DESCONEXIÓN



La tensión de red debe coincidir con las indicaciones en la placa de características técnicas de la sierra. Al poner la sierra en marcha, sujetela con ambas manos, ya que el par de motor puede causar un giro incontrolado de la herramienta eléctrica.

Tenga en cuenta que cuando se apaga la sierra sus partes móviles siguen girando un tiempo.



El dispositivo está equipado con bloqueo del interruptor (16) que protege de una puesta en marcha incontrolada.

Puesta en marcha:

- Pulse el botón de bloqueo del interruptor (16) (Imagen C).
- Pulse el interruptor (15).

Desconexión:

- Suelte el interruptor (15).

INDICADOR DE CONEXIÓN DE LA TENSIÓN



Cuando se conecta la sierra en una toma de corriente se ilumina una luz de indicador de tensión (3).

FUNCIONAMIENTO DEL LÁSER



Nunca debe mirar directamente hacia el rayo láser, su reflejo en una superficie reflectante, ni dirigirlo hacia ninguna persona.



El rayo láser permite un mejor control para ajustar la línea de corte.

El generador láser (22) incluido con la sierra está diseñado para un corte de precisión. El dispositivo láser debe estar apagado cuando no se utiliza el láser.

- Gire el interruptor del láser (21) en la posición de encendido.
- El generador láser emitirá una línea roja sobre el material.
- El corte se debe realizar siguiendo la línea.
- Después de ejecutar el corte, desconecte el láser.



El polvo que se produce durante el corte puede impedir que se vea el rayo láser, así que de vez en cuando debe limpiar el láser.

CORTE



La línea de corte se define por el indicador de línea de corte (7) y (8).

- Al comenzar el trabajo la sierra debe mantenerse firmemente con las dos manos utilizando ambas empuñaduras.
- La sierra se puede activar solo cuando el disco de corte está retirado del material a cortar.
- No empuje la sierra con demasiada fuerza, ejerza una presión moderada sobre ella de forma continua.
- Después de completar el corte, deje que el disco se detenga por completo.
- Si el corte se interrumpe antes de su finalización prevista, después de poner la sierra en marcha para seguir primero debe esperar hasta que alcance su velocidad máxima y luego introducir con cuidado el disco en el orificio de corte en el material.
- Al cortar a través las fibras de un material (madera) a veces tienen una tendencia a flotar hacia arriba y desprenderse (desplazamiento de la sierra con poca velocidad minimiza esta tendencia).

- Asegúrese de que la protección inferior llegue a su posición final durante el movimiento.
- Antes de cortar, asegúrese siempre de que el botón de bloqueo de la profundidad de corte y las ruedas de bloqueo de ajuste de la placa base estén bien apretados.
- Para trabajar con la sierra se debe utilizar únicamente discos de corte de diámetro exterior y diámetro de orificio de ajuste adecuados.
- El material cortado debe ser inmovilizado de forma firme.
- La parte más ancha de la placa de la sierra se debe colocar en la parte del material que no se va a cortar.

 Si las dimensiones del material son pequeñas, el material debe fijarse con abrazaderas de carpintería. Si la placa de la sierra no se mueve por el material tratado, pero se queda elevada, existe el riesgo de rebote.

 La inmovilización correcta del material cortado garantiza un control total sobre el dispositivo, lo que evita el riesgo de lesiones corporales. No trate de sujetar piezas cortas con la mano.

CORTE BISELADO

- Afloje la rueda de bloqueo de ajuste de la placa (5) (**Imagen D**).
- Coloque la placa (9) en el ángulo deseado (de 0° a 45°) utilizando la escala.
- Apriete la rueda de bloqueo de ajuste de la placa (5).

 Tenga en cuenta que cuando se corta en bisel hay un mayor riesgo de rebote (mayor posibilidad de que el disco de corte se atasque), por lo que debe prestar especial atención que la placa base de la sierra esté adherida con toda la superficie al material tratado. Realice el corte con un movimiento fluido.

CORTE POR INSERCIÓN DEL DISCO EN EL MATERIAL

-  Antes de ajustar, desenchufe la sierra de la toma de corriente.
- Ajuste la profundidad de corte deseada que corresponde al espesor del material.
 - Incline la sierra de modo que el borde frontal de la placa (9) de la sierra se base sobre el material a cortar y que el marcador de 0° para corte perpendicular se encuentre en línea con el corte programado.
 - Después de ajustar la sierra en la posición de inicio levante la protección inferior (13) con la palanca de la protección inferior (4) (el disco de corte de la sierra elevado sobre el material).
 - Ponga en marcha la sierra y espere a que el disco de corte llegue a la velocidad máxima configurada.
 - Poco a poco baje la sierra introduciendo el disco de corte en el material (durante este movimiento el borde frontal de la base de la sierra debe tocar la superficie del material).
 - Cuando el disco de corte empieza a cortar, suelte la protección inferior.
 - Cuando la placa de la sierra toque con toda la superficie el material, continúe el corte moviendo la sierra hacia adelante.
 - Nunca mueva la sierra hacia atrás si el disco de corte está girando, ya que puede provocar rebote.
 - Este corte se termina de modo opuesto a su inicio girando la sierra alrededor de la línea de contacto de la parte delantera de la placa con el material trabajado.
 - Después de apagar la sierra permita que el disco de corte se pare por completo antes de retirarlo del material.
 - Si es necesario, las curvaturas de las esquinas deberían terminarse con sierra de sable o sierra manual.

CORTES O RECORTES DE PIEZAS DE MATERIAL GRANDES

 Si corta paneles o tableros más grandes debe apoyarlos adecuadamente para evitar cualquier tirón del disco de corte (rebote), como resultado de atasco del disco de corte en el orificio en el material.

USO Y CONFIGURACIÓN

 Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario desenchufarla de la toma de corriente.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Se recomienda limpiar la herramienta después de cada uso.
- Para limpiar nunca utilice agua, ni otros líquidos.
- La herramienta debe limpiarse con una brocha o con chorro de aire comprimido a baja presión.
- No utilice detergentes ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- Debe limpiar con regularidad los orificios de ventilación en la carcasa del motor para evitar sobrecalentamiento del dispositivo. No limpie las ranuras de ventilación introduciendo en ellos elementos afilados como destornilladores u objetos similares.
- En caso de daños en el cable de alimentación, sustitúyalo con otro con los mismos parámetros. Se debe encargar esta tarea a un especialista cualificado o dejar la herramienta en un punto de servicio técnico.
- Si hay demasiadas chispas en el conmutador, debe encargar la revisión del estado técnico de los cepillos de carbón del motor a una persona cualificada.
- Durante el funcionamiento normal, el disco de corte se desafila después de algún tiempo. Una señal de que el disco está desafilado es cuando hace falta aumentar la presión al mover la sierra durante el corte.
- Si se comprueba que hay daños en el disco de corte, debe reemplazarlo de inmediato.
- El disco de corte siempre debe estar afilado.
- La herramienta sin utilizar debe estar almacenada en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

CAMBIO DE DISCO DE CORTE

- Utilice la llave suministrada y desenrosque el tornillo que fija el disco de corte (12) girando hacia la izquierda.
- Para evitar la rotación del husillo de la sierra, cuando esté aflojando el tornillo de sujeción del disco de corte, debe bloquear el husillo con el botón de bloqueo del husillo (19) (**Imagen E**).
- Desmonte la arandela tipo brida exterior (11).
- Utilice la palanca de la protección inferior (4) para retirar la protección inferior (13) de manera que se esconda lo máximo en la protección superior (2) (en este momento, compruebe el estado y el funcionamiento del muelle de retorno de la protección inferior).
- Retire el disco de corte (10) a través de la ranura en la placa base de la sierra (9).
- Coloque un nuevo disco de corte en la posición en la que la flecha sobre el disco se ajuste con la dirección señalizada por la flecha sobre la protección superior.
- Inserte el disco de corte a través de la ranura en la placa base de la sierra y colóquelo en el husillo para que esté presionado a la superficie de la brida interior y ajustado en el centro del cuello de la brida.
- Instale la arandela tipo brida exterior (11) y apriete el tornillo de ajuste del disco de corte (12) girando a la derecha.

 Debe prestar atención para montar el disco de corte con los dientes en la dirección correcta. La flecha sobre la carcasa de la herramienta eléctrica indica la dirección de giro del husillo.

Preste especial atención a la manipulación del disco de corte. Debe usar guantes de protección para proteger las manos del contacto con los dientes afilados del disco de corte.

CAMBIO DE CEPILLOS DE CARBÓN

 Los cepillos de carbón en el motor que estén desgastados (es decir cuando su longitud sea menor de 5mm), quemados o rotos deben estar reemplazados inmediatamente. Siempre hay que cambiar los dos cepillos a la vez.

El cambio de cepillos de carbón debe realizarse únicamente por personas cualificadas que utilicen piezas originales.

i Cualquier tipo de avería debe subsanarse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante.

PARAMETROS TÉCNICOS

DATOS NOMINALES

Sierra circular	
Parámetro técnico	Valor
Voltaje	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	1800 W
Velocidad de giro en vacío	5000 min ⁻¹
Alcance de corte biselado	0° - 45°
Diámetro máx. exterior del disco de corte	210 mm
Diámetro interior del disco de corte	30 mm
Grosor de corte máximo	en ángulo de 90° 73 mm en ángulo de 45° 49 mm
Clase de protección	II
Clase de láser	2
Potencia de láser	< 1 mW
Longitud del rayo láser	λ = 650 nm
Peso	5,5 kg
Año de fabricación	2020

INFORMACIÓN SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES

Información sobre ruidos y vibraciones

i Los niveles de ruido tales como el nivel de presión acústica L_p, y el nivel de potencia acústica L_w, y la incertidumbre de medición K, se dan a continuación en el manual de acuerdo con la norma EN 60745.

Los valores de vibración a_h y la incertidumbre de medición K determinados de acuerdo con la norma EN 60745, ver más abajo.

El nivel de vibración especificado en este manual se midió de acuerdo con el procedimiento de medición especificado en la norma EN 60745 y se puede utilizar para comparar herramientas eléctricas. También se puede utilizar para una evaluación preliminar de la exposición a la vibración.

El nivel especificado de la vibración es representativo de las aplicaciones básicas de la herramienta. Si una herramienta eléctrica se utiliza para otros fines, o con diferentes accesorios, o si no se mantiene de forma adecuada, el nivel de vibración puede cambiar. Las razones anteriores pueden dar lugar a una mayor exposición a las vibraciones durante todo el período de trabajo.

Para estimar con precisión la exposición a las vibraciones, se deben tener en cuenta los períodos en los que la herramienta eléctrica está desconectada o cuando está encendida pero no se utiliza para trabajar. De esta manera, la exposición total a la vibración puede ser mucho menor. Introduzca las medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos de la vibración, por ejemplo: mantenga la herramienta y los útiles en buen estado, garantice temperatura adecuada de las manos, organice el trabajo de forma adecuada.

Nivel de presión acústica: L_p_A = 96,1 dB(A) K=3dB(A)

Nivel de potencia acústica: L_w_A = 107,1 dB(A) K=3dB(A)

Valor de aceleración de las vibraciones (empuñadura trasera):

a_h = 4,547 m/s² K= 1,5 m/s²

Valor de aceleración de las vibraciones (empuñadura delantera):

a_h = 4,675 m/s² K= 1,5 m/s²

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Los dispositivos eléctricos no se deben echar a la basura junto con los residuos tradicionales, sino ser llevados para su reutilización a las plantas de reciclaje específicas. Podrá recibir información necesaria del vendedor del producto o de la administración local. El equipo eléctrico y electrónico desgastado contiene sustancias no neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se sometan al reciclaje suponen un posible riesgo para el medioambiente y para las personas.

* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Spółka komandytowa con sede en Varsovia, c/ Pograniczna 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, diagramas, así como los derechos de propiedad intelectual de Grupa Topex, quedan reservados. No se permite la impresión de las instrucciones sin la autorización escrita de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.



TRADUZIONE DELLE INSTRUZIONI ORIGINALI

SEGA CIRCOLARE 58G493

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZI FUTURI.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA

NORME DI SICUREZZA DETTAGLIATE PER L'UTILIZZO DI SEGHE CIRCOLARI SENZA CUNEO FENDITORE

ATTENZIONE:

⚠ L'osservanza delle istruzioni riportate nelle seguenti avvertenze sui pericoli e delle istruzioni inerenti l'utilizzo in piena sicurezza del dispositivo può esporre al pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

PERICOLO

- Tenere le mani lontano dall'area di taglio e dalla lama. Tenere la seconda mano sull'impugnatura ausiliaria o sul rivestimento del motore. Tenendo la sega circolare con entrambe le mani è possibile ridurre il rischio di lesioni cause dalla lama.
- Non posizionare la mano sotto il pezzo lavorato. Il coprilama non offre alcuna protezione contro la lama in rotazione sotto il pezzo lavorato.
- Regolare la profondità di taglio appropriata per lo spessore del pezzo lavorato. Si consiglia di far fuoriuscire la lama dal materiale tagliato di una distanza inferiore all'altezza del dente.
- Non tenere mai il pezzo tagliato con le mani o posizionarlo sulla gamba. Fissare il pezzo lavorato ad una base solida. Un corretto fissaggio del pezzo lavorato consente di evitare il pericolo di contatto con il corpo, d'inceppamento della lama in rotazione o la perdita di controllo durante il taglio.
- Durante il funzionamento tenere la sega circolare tramite le superfici isolate destinate a questo scopo.
- Prestare particolare attenzione alla lama in rotazione della sega circolare, affinché questa non entri in contatto con fili sotto tensione o con il cavo di alimentazione della sega circolare. Il contatto con cavi sotto tensione di parti metalliche dell'elettroattensile può trasmettere scosse elettriche all'utente.
- Durante il taglio longitudinale, utilizzare sempre una guida per il taglio longitudinale o una battuta per il taglio dei bordi. Questa soluzione migliora la precisione di taglio e riduce la possibilità di inceppamento della lama in rotazione.
- Utilizzare sempre lame con fori di fissaggio di dimensioni appropriate. Lame non adatte al supporto di montaggio dell'utensile possono portare ad una rotazione eccentrica, causando la perdita di controllo dell'utensile.

i. Per il fissaggio delle lame non utilizzare mai rondelle o viti danneggiate. Le rondelle e le viti di fissaggio delle lame sono state appositamente progettate per l'impiego in seghe circolari, in modo da garantire la piena sicurezza e prestazioni ottimali dell'utensile.

Contraccolpi, cause di contraccolpi e prevenzione di tali episodi.

• Il contraccolpo all'indietro corrisponde ad un improvviso sollevamento e arretramento della sega circolare in direzione dell'operatore lungo la linea di taglio; tale episodio è causato dalla lama della sega circolare bloccata, inceppata o condotta in modo sbagliato.

• Quando la lama della sega circolare si blocca o s'inceppa nel solco del taglio, questa si arresta e la reazione del motore causa un arretramento improvviso della sega circolare in direzione dell'operatore.

• Se la lama è deformata o è stata posizionata erroneamente nel pezzo tagliato, i denti della lama dopo l'uscita dal materiale lavorato possono colpire la superficie superiore del materiale tagliato, causando il sollevamento della sega circolare ed un contraccolpo in direzione dell'operatore.

Il contraccolpo all'indietro si verifica in seguito ad un uso improprio della sega circolare o all'esecuzione di procedure erronee, o condizioni di utilizzo inappropriate, e può essere evitato adottando le seguenti precauzioni.

a. Tenere saldamente la sega circolare con entrambe le mani, con le braccia posizioionate in modo da attutire la forza dell'eventuale contraccolpo all'indietro. Posizionare il corpo lateralmente rispetto alla sega circolare, tuttavia non in corrispondenza della linea di taglio. Il contraccolpo all'indietro può causare un rapido arretramento della sega, tuttavia la forza del contraccolpo all'indietro può essere controllata dall'operatore, prendendo precauzioni appropriate.

b. Quando la lama s'inceppa o interrompe il taglio per un qualsiasi motivo, rilasciare il pulsante di avvio e tenere la sega circolare ferma nel materiale fino all'arresto completo della lama. Non tentare di rimuovere la lama dal materiale tagliato o di tirare indietro la sega circolare fino a quando la lama è in movimento, questa può causare un contraccolpo all'indietro. Verificare e intraprendere azioni correttive per eliminare la causa dell'inceppamento della lama.

c. In caso di riavvio della sega circolare nel pezzo lavorato, centrare la lama nel solco di taglio e controllare che i denti della lama non si bloccino nel materiale. Se la lama si inceppa quando la sega circolare viene riavviata, questa può fuoriuscire o causare un contraccolpo all'indietro rispetto al pezzo lavorato.

d. Pannelli di grandi dimensioni devono essere sostenuti per ridurre al minimo il rischio d'inceppamento e contraccolpo all'indietro della sega circolare. I pannelli di grandi dimensioni tendono a piegarsi sotto il proprio peso. Posizionare dei supporti sotto il pannello, su entrambi i lati, in corrispondenza della linea di taglio e vicino al bordo del pannello stesso.

e. Non utilizzare lame smussate o danneggiate. Denti della lama smussati o posizionati in modo errato formano un solco di taglio stretto, causando un attrito eccessivo, che può portare all'inceppamento della lama e ad un contraccolpo all'indietro.

f. Prima di effettuare il taglio, regolare saldamente i morsetti di regolazione della profondità di taglio e dell'inclinazione. Qualora le regolazioni della sega dovessero essere modificate durante il taglio, ciò potrebbe causare l'inceppamento della lama o un contraccolpo all'indietro.

g. Prestare particolare attenzione durante l'esecuzione di tagli profondi in pareti divisorie. La lama può tagliare oggetti non visibili dall'esterno, causando un contraccolpo all'indietro.

Funzione del coprilama inferiore.

a. Prima di ogni utilizzo, controllare che il coprilama inferiore sia chiuso correttamente. Non utilizzare la sega se il coprilama inferiore non si muove liberamente e non si chiude immediatamente. Non è consentito bloccare o lasciare il coprilama inferiore in posizione aperta. In caso di caduta accidentale della sega circolare, il coprilama inferiore potrebbe essere

deformato. Sollevare il coprilama inferiore utilizzando la manopola di apertura, assicurarsi che questo si muova liberamente e non tocchi la lama o qualsiasi altra parte del dispositivo in ogni regolazione dell'inclinazione e della profondità di taglio.

b. Controllare il funzionamento della molla di richiamo del coprilama inferiore. Se il coprilama e la molla di richiamo non funzionano correttamente, questi componenti devono essere riparati prima dell'uso. Il funzionamento del coprilama inferiore può essere rallentato a causa di parti danneggiate, residui appiccicosi, o stratificazione di residui.

c. L'apertura manuale del coprilama inferiore è consentita solo in caso di tagli speciali come ad es. il taglio profondo ed il taglio tratteggiato. Sollevare il coprilama inferiore con la manopola di apertura, quando la lama penetra nel materiale il coprilama inferiore deve essere aperto. Per tutti gli altri tipi di tagli si consiglia di sfruttare il funzionamento automatico del coprilama inferiore.

d. Prima di riporre la sega sul banco di lavoro o sul pavimento, controllare sempre che il coprilama inferiore copra la lama. La mancata copertura della lama in rotazione può causare un arretramento della sega ed il taglio di qualsiasi oggetto presente lungo la sua traiettoria. Dopo lo spegnimento, considerare il tempo necessario per l'arresto della lama.

Consigli di sicurezza supplementari

Precauzioni

- Non utilizzare lame danneggiate o deformate.
- Non utilizzare dischi abrasivi.
- Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore, conformi alla norma EN 847-1.
- Non utilizzare dischi da taglio privi di denti con rivestimento in carburo di tungsteno.
- La polvere di alcune specie di legno può costituire una minaccia per la salute. Il contatto diretto con la polvere può causare reazioni allergiche e/o malattie respiratorie dell'operatore o delle persone presenti nelle vicinanze. Le polveri di rovere o di faggio sono considerate cancerogene, specialmente in combinazione con sostanze utilizzate per il trattamento del legno (impregnanti).
- Utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
 - protezioni per l'udito, per ridurre il rischio di perdita dell'uditivo;
 - protezioni per gli occhi;
 - protezioni per le vie respiratorie, per ridurre il rischio di inalazione di polveri nocive;
 - guanti per la manipolazione delle lame e altri materiali ruvidi e taglienti (le lame devono essere tenute per il foro d'attacco, per quanto possibile).
- Collegare il sistema di aspirazione delle polveri durante il taglio del legno.

Manutenzione e funzionamento in sicurezza

- Scegliere una lama adeguata al tipo di materiale che si intende tagliare.
- È vietato utilizzare la sega per tagliare materiali diversi dal legno o materiali a base di legno.
- È vietato utilizzare la sega circolare senza la protezione, o con la protezione bloccata.
- Il pavimento nelle vicinanze del luogo di lavoro dell'elettrotoutensile deve essere in buono stato, sgombro da materiali ed elementi sporgenti.
- È necessario assicurare un'adeguata illuminazione del posto di lavoro.
- L'operatore addetto all'utilizzo dell'elettrotoutensile deve essere adeguatamente formato circa l'uso e la manutenzione dello stesso.
- Utilizzare solo lame affilate.
- Prestare attenzione alla velocità di rotazione massima indicata sulla lama.
- Assicurarsi che le parti utilizzate siano conformi alle raccomandazioni del produttore.

- Collegare la sega circolare dall'alimentazione in caso di esecuzione di lavori di manutenzione.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato durante il funzionamento, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica. **NON TOCCARE IL CAVO PRIMA DI SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.**
- Se la sega circolare è equipaggiata con un dispositivo laser, è vietato sostituirlo con un tipo di laser differente; eventuali riparazioni devono essere affidate ad un centro di assistenza tecnica. Non puntare il raggio laser verso esseri umani e animali.
- Non utilizzare l'elettrotensile fissandolo su un banco di lavoro. L'elettrotensile non è progettato per l'impiego con un banco da taglio.
- Il materiale destinato alla lavorazione deve essere fissato su un fondo stabile e bloccato mediante dei morsetti per prevenirne lo spostamento. Il montaggio dell'oggetto lavorato nella modalità sopra descritta costituisce un modo di lavoro più sicuro rispetto al tenere quest'ultimo in mano.
- Prima di riporre l'elettrotensile, attendere fino all'arresto completo della lama. La lama può bloccarsi e causare un'inaspettata perdita di controllo dell'elettrotensile.

NORME DI SICUREZZA PER L'APPARECCHIO LASER

Il dispositivo laser installato nell'elettrotensile è di classe 2, con potenza massima <1mW, e lunghezza d'onda $\lambda = 650$ nm. Tale apparecchio non è pericoloso per gli occhi, tuttavia è vietato guardare direttamente in direzione della fonte dei raggi (rischio di cecità temporanea).

AVVERTENZA. È vietato guardare direttamente il raggio di luce laser. È pericoloso. Rispettare le seguenti norme di sicurezza.

- L'apparecchio laser deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni del produttore.
- Non dirigere mai, volontariamente o involontariamente il raggio laser in direzione di persone, animali o oggetti diversi dal materiale in lavorazione.
- È vietato permettere che il raggio di luce laser venga diretto accidentalmente verso gli occhi di persone e animali presenti, per un tempo superiore a 0,25 secondi, per esempio orientando il raggio di luce per mezzo di uno specchio.
- Accertarsi sempre che il raggio laser sia diretto su un materiale che non presenti superfici riflettenti.
- Nel caso di lamiera di acciaio lucide (o altri materiali con superfici riflettenti) è vietato utilizzare il raggio laser, in quanto potrebbe avere luogo una pericolosa riflessione del raggio in direzione dell'operatore stesso e di persone ed animali presenti.
- È vietato sostituire il gruppo laser con un apparecchio di altro tipo. Tutte le riparazioni devono essere eseguite dal produttore o da una persona autorizzata.




ATTENZIONE: Regolazioni diverse da quelle riportate nel presente manuale costituiscono un rischio di esposizione ai raggi laser!

ATTENZIONE! Il dispositivo non deve essere utilizzato per condurre lavori all'aperto.

Nonostante la progettazione sicura dell'elettrotensile, l'utilizzo di sistemi di protezione e di misure di protezione supplementari, sussiste sempre il rischio residuo di lesioni durante il lavoro.

Legenda dei pittogrammi utilizzati:

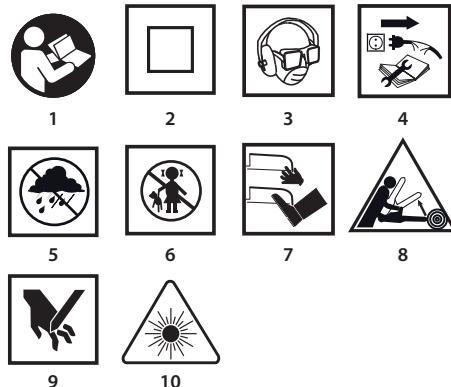

1. Leggere il manuale d'uso, osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza ivi contenute.
2. Dispositivo di seconda classe di isolamento.
3. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, dispositivi di protezione dell'udito, maschera antipolvere)
4. Scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire operazioni di manutenzione o riparazioni.
5. Proteggere contro la pioggia.
6. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
7. Tenere mani e piedi lontano dagli elementi taglienti!
8. Rischio di contraccolpo.
9. Rischio di lesioni della mano, amputazione delle dita.
10. Attenzione: Radiazione laser.

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

La sega circolare è un elettrotensile manuale di II classe di isolamento. Il dispositivo è azionato da un motore a spazzole monofase a corrente alternata. Questo tipo di elettrotensile è ampiamente utilizzato per il taglio di legno e materiali a base di legno. Il dispositivo non deve essere utilizzato per tagliare legna da ardere. Tentativi di utilizzo della sega circolare per scopi diversi da quanto indicato verranno considerati come uso non conforme. La sega circolare deve essere utilizzata esclusivamente con lame adatte, con denti dotati di placchette al carburo di tungsteno. La sega circolare è stata progettata per lavori leggeri e per tutti i lavori di carattere amateuriale (bricolage).

È vietato utilizzare l'elettrotensile in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE CONTENENTI ILLUSTRAZIONI

La numerazione che segue si riferisce ai componenti dell'elettrotensile presenti nelle pagine del presente manuale contenenti illustrazioni.

1. Raccordo per l'asportazione della polvere
2. Coprilama superiore
3. Spia di segnalazione del collegamento della tensione
4. Leva del coprilama inferiore
5. Manopola di blocco della regolazione della piastra di base
6. Manopola di fissaggio della guida parallela
7. Indicatore della linea di taglio a 45°
8. Indicatore della linea di taglio a 0°
9. Piastra di base
10. Lama
11. Rondella flangiata
12. Vite di fissaggio della lama
13. Coprilama inferiore
14. Impugnatura anteriore
15. Interruttore di accensione
16. Pulsante di blocco dell'interruttore

17. Impugnatura principale
18. Leva di blocco della regolazione della profondità di taglio
19. Pulsante di blocco dell'alberino
21. Interruttore del laser
22. Laser
23. Guida parallela

* Possono avere luogo differenze tra il disegno e il prodotto.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



ATTENZIONE



AVVERTENZA



MONTAGGIO / REGOLAZIONE



INFORMAZIONI

EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI

1. Guida parallela - 1 pz.
2. Chiave poligonale - 1 pz.

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO

La profondità di taglio perpendicolare può essere regolata nella gamma da 0 do 73 mm

- Allentare la leva di blocco della regolazione della profondità di taglio (18).
- Regolare la profondità di taglio desiderata (utilizzando la scala).
- Bloccare la leva di blocco della regolazione della profondità di taglio (18) (**fig. A**).

INSTALLAZIONE DELLA GUIDA PER IL TAGLIO PARALLELO

Durante il taglio del materiale in pezzi stretti, utilizzare la guida parallela. La guida può essere installata sul lato destro o sinistro dell'elettroutensile.

- Allentare la manopola di blocco della guida parallela (6).
- Inserire la barra della guida parallela (23) nei due fori presenti sulla piastra di base della sega circolare (9).
- Regolare la profondità di taglio desiderata (utilizzando la scala).
- Montare la guida parallela (23) utilizzando la manopola di blocco della guida parallela (6) (**fig. B**).

La guida parallela (23) può essere utilizzata anche per il taglio inclinato nel gamma da 0° a 45°.

Non posizionare mai la mano o le dita dietro la sega circolare in funzione. In caso di contraccolpo la sega circolare potrebbe cadere sulla mano, esponendo così al rischio di gravi lesioni.

APERTURA DEL COPRILAMA INFERIORE

Il coprilama inferiore (13) della lama (10) viene aperto automaticamente a seguito del contatto con il materiale tagliato. Per spostarlo manualmente, spostare la leva del coprilama inferiore (4).

ASPORTAZIONE DELLA POLVERE

La sega circolare è dotata di un raccordo di aspirazione della polvere (1) che consente l'aspirazione dei trucioli e della polvere sorti durante il taglio.

FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONE

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

La tensione di rete deve corrispondere al valore di tensione indicato sulla targhetta nominale della sega circolare. Durante la messa in funzione della sega circolare, questa deve essere tenuta con entrambe le mani, in quanto la coppia del motore potrebbe causare una rotazione incontrollata dell'elettroutensile.

Le parti mobili della sega circolare non si arrestano immediatamente dopo lo spegnimento.

La sega circolare è dotata di un interruttore di blocco (16) che protegge contro eventuali avviamenti accidentali.

Accensione:

- Premere il pulsante di blocco dell'interruttore (16) (**fig. C**).
- Premere il pulsante dell'interruttore (15).

Spegneimento:

- Rilasciare il pulsante dell'interruttore (15).

SPIA DI SEGNALAZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLA TENSIONE

Collegando l'elettroutensile alla presa di alimentazione, la spia di alimentazione (3) si accende.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO LASER

Non guardare mai direttamente il fascio laser e non dirigere mai il raggio laser verso persone o superfici riflettenti.

La luce del raggio laser consente un migliore controllo della linea di taglio.

Il dispositivo laser (22) presente nell'equipaggiamento della sega circolare risulta particolarmente durante i tagli di precisione. L'unità laser deve essere spenta se il laser non viene utilizzato.

- Premere il pulsante di accensione del laser (21) in posizione on.
- Il laser emetterà una linea rossa, chiaramente visibile sul materiale da tagliare.
- Il taglio deve essere effettuato lungo questa linea.
- Una volta terminato il taglio, spegnere il laser.

La polvere prodotta durante il taglio può limitare la proiezione del raggio laser, per questo motivo è necessario pulire periodicamente la lente del proiettore laser.

TAGLIO

La linea di taglio è demarcata dall'indicatore della linea di taglio (7) o (8).

- Prima di iniziare il lavoro, tenere sempre saldamente la sega circolare con entrambe le mani, utilizzando entrambe le impugnature.
- La sega circolare può essere accesa solo quando la lama non si trova a contatto con il materiale tagliato.
- Non premere la sega circolare con forza eccessiva, esercitare una pressione moderata.
- Una volta terminato il taglio, attendere che la lama della sega circolare si fermi completamente.
- Se il taglio viene interrotto prima della sua conclusione prevista; prima di proseguire il taglio già iniziato, dopo aver messo in funzione la sega circolare attendere che questa raggiunga la sua velocità massima, quindi inserire delicatamente la lama nel materiale tagliato.

• Durante il taglio trasversale delle fibre del materiale (legno) a volte queste tendono a ondeggiare verso l'alto e alzarsi (lo spostamento della sega a bassa velocità riduce al minimo questa possibilità).

- Accertarsi che il coprilama inferiore, muovendosi, raggiunga la sua posizione estrema.
- Prima del taglio assicurarsi sempre che la manopola di blocco della profondità di taglio e la manopola di blocco della regolazione della piastra di base della sega circolare siano serrate correttamente.
- Per l'impiego con la sega circolare, utilizzare esclusivamente lame dal diametro esterno e del foro interno di attacco appropriato.
- Il materiale tagliato deve essere fissato saldamente.
- La parte più ampia della piastra di base della sega circolare deve posizionarsi sul lato del materiale che non si intende tagliare.

Se le dimensioni del materiale sono ridotte, questo deve essere fissato mediante dei morsetti da falegname. Se la piastra di base della sega circolare non si sposta sulla superficie del materiale lavorato, ma è sollevata al di sopra di essa, sussiste il pericolo di contraccolpo.

 Un fissaggio appropriato del materiale tagliato ed un controllo appropriato della sega circolare assicurano il pieno controllo dell'elettrotensile, consentendo così di evitare il rischio di lesioni personali. È vietato tentare di tenere con le mani piccoli pezzi di materiale.

TAGLIO INCLINATO

-  Allentare la manopola di blocco della regolazione della piastra di base (5) (**fig. D**).
- Regolare la piastra di base (9) all'angolo desiderato (da 0° a 45°) usando la scala graduata.
- Serrare la manopola di blocco della regolazione della piastra di base (5).

 Si noti che nell'eseguire il taglio inclinato ci si espone ad un maggiore pericolo di contraccolpo (maggiore possibilità di blocco della lama), pertanto si consiglia di prestare attenzione affinché la piastra di base della sega circolare aderisca con tutta la superficie sul materiale tagliato. Eseguire il taglio con un movimento continuo.

ESECUZIONE DI UN TAGLIO AL CENTRO DEL MATERIALE TAGLIATO

 Prima di procedere alla regolazione è necessario scollegare la sega circolare dall'alimentazione elettrica.

- Regolare la profondità di taglio desiderata, corrispondente allo spessore del materiale tagliato.
- Inclinare la sega circolare in modo che il bordo anteriore della piastra di base (9) della sega poggi sul materiale da tagliare ed il segno 0° per il taglio perpendicolare si trovi sulla linea di taglio prevista.
- Dopo aver posizionato la sega nel luogo di inizio del taglio, sollevare il coprilama inferiore (13) utilizzando la leva della protezione inferiore (4) (lama della sega sollevata sopra il materiale).
- Avviare l'elettrotensile e attendere che la lama della sega raggiunga la piena velocità.
- Abbassare gradualmente la sega circolare inserendo la lama nel materiale (durante questo movimento il bordo anteriore della piastra base della sega circolare deve toccare la superficie del materiale).
- Una volta iniziato il taglio, rilasciare il coprilama inferiore.
- Quando la piastra di base della sega circolare con l'intera superficie poggia sul materiale, continuare l'esecuzione del taglio, spostando la sega in avanti.
- Non è consentito far arretrare la sega circolare con la lama in funzione, ciò può causare il fenomeno del contraccolpo all'indietro.
- Terminare il taglio in modo contrario al suo inizio, ruotando la sega circolare attorno alla linea di contatto tra il bordo anteriore della piastra di base della sega circolare ed il materiale lavorato.
- Permettere che dopo lo spegnimento della sega, la lama si arresti completamente prima di rimuovere la sega circolare dal materiale.
- Qualora sia necessario, le curvature degli angoli devono essere effettuate con seghe alternativi o una sega manuale.

TAGLIO O RIMOZIONE DI GROSSI PEZZI DI MATERIALE

 Durante il taglio di pannelli più grandi o tavole, queste devono essere supportate adeguatamente al fine di evitare un possibile strattamento della lama (fenomeno di contraccolpo) a seguito del blocco della lama nel materiale.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

 Prima di procedere con qualsiasi operazione di installazione, regolazione, riparazione o manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

-  Si consiglia di pulire l'elettrotensile immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia è vietato utilizzare acqua o altri liquidi.

- L'elettrotensile deve essere pulito con un pennello o mediante un getto di aria compressa a bassa pressione.
- Non utilizzare alcun detergente o solvente, in quanto questi possono danneggiare le parti in plastica.
- Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione presenti sul corpo del motore, per evitare il surriscaldamento dell'elettrotensile. Non pulire le feritoie di ventilazione inserendo al loro interno oggetti taglienti come ad es. cacciaviti o oggetti simili.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, effettuarne la sostituzione con un cavo con gli stessi parametri. La sostituzione deve essere affidata a uno specialista qualificato oppure consegnare l'elettrotensile ad un centro di assistenza tecnica.
- In caso di eccessive scintille sul commutatore, far controllare le condizioni delle spazzole in grafite del motore da una persona qualificata.
- Durante il normale funzionamento la lama della sega è soggetta ad una graduale usura. Un segno di usura della lama è la necessità di aumentare la pressione esercitata per spostare la sega circolare nel corso del taglio.
- In caso di danneggiamento della lama, sostituirla immediatamente.
- La lama della sega circolare deve sempre essere affilata.
- L'elettrotensile deve essere conservato in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

- Utilizzando la chiave fornita in dotazione, svitare la vite di fissaggio della lama (12) ruotando in senso antiorario.
- Per impedire la rotazione dell'alberino della sega, durante l'allentamento della vite di fissaggio della lama, bloccare l'alberino con il pulsante di blocco dell'alberino (19) (**fig. E**).
- Rimuovere la rondella esterna flangiata (11).
- Utilizzando la leva del coprilama inferiore (4) far scorrere il coprilama inferiore (13) affinché si nasconde al massimo nel coprilama superiore (2) (a questo punto verificare lo stato ed il funzionamento della molla di richiamo del coprilama inferiore).
- Rimuovere la lama (10) attraverso la fessura presente nella piastra di base della sega circolare (9).
- Posizionare la nuova lama in maniera che la direzione dei denti della lama e della freccia posta su di essa corrisponda alla direzione indicata dalla freccia posta sul coprilama superiore della sega circolare.
- Far scorrere la lama attraverso la fessura presente nella piastra di base della sega circolare e montarla sull'alberino in modo che sia premuta contro la superficie della flangia interna ed inserita centralmente sul suo bordo.
- Montare la rondella esterna flangiata (11) e serrare la vite di fissaggio della lama di taglio (12), ruotando in senso orario.

 Prestare attenzione nel montare la lama con i denti rivolti nel verso corretto. Il senso di rotazione dell'alberino dell'elettrotensile è indicato dalla freccia presente sul corpo della sega circolare.

Nel manipolare la lama è necessario procedere con particolare prudenza. Utilizzare guanti protettivi per proteggere le mani dal contatto con i denti affilati della lama.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE IN GRAFITE

 Spazzole in grafite del motore consumate (con spessore inferiore a 5 mm), bruciate o incrinate devono essere immediatamente sostituite. Entrambe le spazzole in grafite devono essere sostituite contemporaneamente.

- Svitare il coperchio delle spazzole in grafite (20) (**fig. F**).
- Estrarre le spazzole consumate.
- Rimuovere l'eventuale polvere di grafite, mediante un getto di aria compressa.
- Inserire le nuove spazzole di grafite (**fig. G**) (Le spazzole devono entrare comodamente nel fermaspazzole).
- Rimontare il coperchio delle spazzole in grafite (20).

 Dopo la sostituzione delle spazzole, avviare l'elettrotensile a vuoto ed attendere 1-2 minuti, affinché le spazzole si adattino al commutatore del motore. La sostituzione delle spazzole in grafite deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato, utilizzando ricambi originali.

 Ogni tipo di difetto deve essere eliminato da un punto autorizzato di assistenza tecnica del produttore.

PARAMETRI TECNICI

DATI NOMINALI

Sega circolare	
Parametro	Valore
Tensione di alimentazione	230 V AC
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza nominale	1800 W
Velocità a vuoto	5000 min ⁻¹
Gamma di taglio inclinato	0° - 45°
Diametro massimo esterno della lama	210 mm
Diametro interno della lama	30 mm
Profondità di taglio max	Ad un angolo di 90° 73 mm Ad un angolo di 45° 49 mm
Classe di isolamento	II
Classe del laser	2
Potenza del laser	< 1 mW
Lunghezza d'onda	λ = 650 nm
Peso	5,5 kg
Anno di produzione	2020

DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

Informazioni su rumore e vibrazioni.

 I livelli del rumore emesso, quali il livello di pressione acustica emesso L_p ed il livello di potenza acustica L_w , e l'incertezza di misura K, sono indicati di seguito nelle istruzioni, conformemente alla norma EN 60745.

Il valore delle vibrazioni a_g e l'incertezza di misura K sono riportati di seguito, conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di vibrazione riportato nel presente manuale è stato misurato conformemente alla procedura di misurazione definita nella norma EN 60745, e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili. Questo inoltre può essere utilizzato per la valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazioni specificato è rappresentativo per gli impieghi fondamentali dell'elettrotensile. Se l'elettrotensile viene utilizzato per altri impieghi o con altri utensili di lavoro, e se inoltre non viene sottoposto a sufficiente manutenzione, il livello di vibrazioni può differire da quello indicato. Le cause sopra descritte possono aumentare l'esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di utilizzo.

Per stimare con precisione l'esposizione alle vibrazioni, tenere in considerazione i periodi in cui l'elettrotensile è spento o in cui questo è acceso ma non viene utilizzato. In questo modo, l'esposizione totale alle vibrazioni può essere molto inferiore. Intraprendere ulteriori misure di sicurezza volte a proteggere l'utente contro gli effetti delle vibrazioni, quali: manutenzione di elettrotensili ed utensili di lavoro, mantenimento di un'adeguata temperatura delle mani, corretta organizzazione del lavoro.

Livello di pressione acustica: $L_p = 96,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Livello di potenza acustica: $L_w = 107,1 \text{ dB(A)}$ K=3dB(A)

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni (impugnatura posteriore): $ah = 4,547 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s²

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni (impugnatura anteriore): $ah = 4,675 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s²

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici sono composte da componenti autorizzate per il loro smaltimento. Informazioni circa lo smaltimento sono fornite dal venditore dell'apparecchiatura o dalle autorità locali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate contengono sostanze nocive per l'ambiente. Le apparecchiature non riciclate costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.

* Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche.

La Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Podgraniczna 2/4 (dieta di seguito, "Grupa Topex") informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (detto di seguito, "Manuale"), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa Topex sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 gennaio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polonica del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dell'intero Manuale che di singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa Topex, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.



VERTALING VAN ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING ACCU

SCHIJFZAAG 58G493

LET OP: VOORDAT MET GEBRUIK VAN HET ELEKTROGEREEDSCHAP TE BEGINNEN, LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN BEWAAR HET VOOR LATERE RAADPLEGING.

GEDETALLEERDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

GEDETALLEERDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR SCHIJFZAGEN ZONDER SPLIJTWIG

LET OP:

 Het nalaten van de beneden staande waarschuwingen en aanwijzingen betreffende het veilige gebruik kan elektrocute, brand en/of ernstige letsets veroorzaken.

GEVAAR

a. Houd de handen niet in de buurt van de snijzone en snijschijf. Houd de tweede hand op de hulphandvat of op de behuizing van de motor. Indien de zaag met beide handen wordt gehouden is de risico van verwondingen door de snijschijf lager.

b. Plaats de hand niet onder het bewerkte materiaal. De bescherming beschermt niet tegen de draaiende schijf onder het bewerkte voorwerp.

c. Stel zulke snijdiepte die aan het bewerkte voorwerp aangepast is. Het is aangeraden dat de snijschijf onder het gesneden materiaal niet minder dan de hoogte van de tand uitsteekt.

d. Noot het gesneden voorwerp in de handen of op been. Monteer het voorwerp aan een vaste steun. Goede bevestiging van het bewerkte voorwerp is nodig om het contact met het lichaam, klem raken van de draaiende schijf of het verlies van de controle te vermijden.

e. Tijdens het werk houd de schijfzaag aan de ongeïsoleerde ervoor bestemde oppervlaktes vast.

f. Wees bijzonder alert zodat de draaiende snijschijf geen contact met de leidingen onder spanning of met de voedingskabel van de schijfzaag heeft. Het contact van de metalen onderdelen van het elektrogereedschap met 'leidingen onder spanning' kan elektrocute van de operator als gevolg hebben.

g. Tijdens het langssnijden gebruik altijd de geleider voor langssnijden of geleider voor de randen. *Op die manier is het snijden meer nauwkeurig en het risico van klem raken van de draaiende snijschijf wordt minder.*

h. Gebruik altijd een snijschijf met de juiste afmetingen van bevestigingsopeningen. *Snijschijven die niet juist in de nest zitten kunnen verschuiven waardoor het verlies van de controle over het toestel kan gebeuren.*

i. Gebruik nooit de beschadigde of onjuiste onderringen of schroeven. *De onderringen en bevestigingschroeven worden speciaal voor deze zaag ontworpen om de optimale werking en veiligheid van de gebruiker te bevestigen.*

Terugslag, redenen en vermijdingssmethoden

• Terugslag bestaat uit het plotseling omhoog en terug gaan van de zaag in de richting van de operator en in de snijlijn, het ontstaat door klemgeraakte of onjuist geleide snijschijf.

• Indien de snijschijf klem of ingedruwd in een gat raakt, stopt de snijschijf en de reactie van de motor veroorzaakt een snelle beweging van de zaag in de richting naar de operator.

• Indien de snijschijf ongelijk loopt of slecht in het gesneden element geplaatst is, kunnen de snijtanden aan de bovenste oppervlakte van het gesneden materiaal botsen waardoor de snijschijf omhoog gaat en de zaag in de richting van de operator afspringt.

De terugslag vormt een gevolg van onjuist of foutief gebruik van het elektrogeredeschap. Bij het navolgen van de beschreven veiligheidsaanwijzingen kan worden vermeden.

a. Houd de zaag met beide handen vast, met armen in zulke positie zodat de kracht van de terugslag kan worden opgenomen. Neem plaats aan de ene kant van de zaag maar niet in de snijlijn. De terugslag kan een plotselinge beweging van de zaag naar achteren veroorzaken, maar de kracht van de terugslag door de operator kan gecontroleerd worden, indien de juiste veiligheidsmiddelen worden behouden.

b. Indien de snijschijf haakt of het snijden belemmerd is, maak de knop van de verbinding los en houd de zaag onbeweegbaar in het materiaal totdat de snijschijf niet volledig stopt. Verwijder nooit de schijf uit het gesneden materiaal nog trek de zaag niet naar achteren, zolang de snijschijf beweegt, kan een terugslag ontstaan. Onderzoek en neem corrigerende maatregelen om de reden van de belemmeringen in het werk van de snijschijf te elimineren.

c. Bij opnieuw aanzetten van de zaag in het bewerkte voorwerp plaat de snijschijf goed in de gat en controleer of de tanden van de snijschijf niet geblokkeerd in het materiaal zitten. *Indien de snijschijf haakt, als de zaag opnieuw aangezet wordt, kan deze verschuiven of terugslag ten opzichte van het bewerkte materiaal veroorzaken.*

d. Onderstaan grote platen zodat het risico van klemraken en terugslaan van de zaag verminderd wordt. Grote platen kunnen makkelijk onder eigen gewicht buigen. De steunen dienen onder de plaat aan beide zijden geplaatst worden, in de buurt van de snijlijn en randen van de plaat.

e. Gebruik geen botte of beschadigde snijschijven. Onscherpe of onjuist geplaatste tanden van de snijschijf kunnen door te sterk schuren de snijschijf afbuigen of terugslag veroorzaken.

f. Voordat met het snijden te beginnen, regel de klemmen van de snijdiepte en de hoek ervan. Indien de instellingen van de zaag tijdens het snijden veranderen, kan dit klemraken en terugslaan veroorzaken.

g. Wees bijzonder voorzichtig tijdens het diep snijden in de afscheidingswanden. De snijschijf kan op een ander element dat niet van buitenaf zichtbaar is raken waardoor de terugslag ontstaat.

Functie van de onderste beschermer

a. Alvorens met het gebruik te beginnen controleer de onderste beschermer met het oog op juiste plaatsing. Gebruik de zaag niet indien de onderste beschermer niet onbelemmerd beweegt en niet goed sluit. Laat de onderste beschermer nooit open zitten. *Indien de zaag toevallig valt, kan de beschermer afbuigen.*

Trek de beschermers met gebruik van de handvat omhoog en verzekер u zich of deze vrij beweegt en niet aan de snijschijf of een ander deel van het toestel raakt ongeacht de hoek en snijdiepte.

b. Controleer de werking van de veer van de onderste beschermers. Indien de beschermers een veer niet juist werken, dienen deze voor het gebruik gerepareerd te worden. De werking van de beschermers kan trager worden door beschadigde onderdelen, glidende stoffen of ophoping van afval.

c. Het terugtrekken van de onderste beschermers is alleen toegestaan bij speciale snijden zoals "diepsnijden" en "complexe snijden". Trek de onderste beschermers met behulp van de handgreep en als de schijf in het materiaal zit, dient de onderste beschermers losgelaten te worden. *Bij alle andere snijwerkzaamheden dient de onderste beschermers automatisch te werken.*

d. Alvorens de zaag op de werktafel of vloer te plaatsen, neem altijd in acht of de onderste beschermers de snijschijf bedekt. *Onbeschermde snijschijf gaat veroorzaken dat de zaag naar achteren gaat verschuiven en alles snijden. Neem de tijd nodig voor het stoppen van de snijschijf in acht.*

Algemene aanwijzingen mbt. veiligheid

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik geen beschadigde of vervormde snijschijven.
- Gebruik geen schuurschijven.
- Gebruik alleen snijschijven die door de producent aanbevolen zijn en aan de eisen van de norm EN 847-1 voldoen.
- Gebruik geen snijschijven zonder met hardmetaal tanden.
- **Stoffen van sommige houtsoorten kunnen een bedreiging voor de gezondheid vormen.** Een direct fysiek contact met zulke stoffen kan allergie en/of ziektes van luchtwegenstelsel bij de operator of de personen in de buurt veroorzaken. De stoffen van eik of fagus worden als kankerverwekkend beschouwd, in het bijzonder in combinatie met stoffen voor houtbewerking (grondlagen voor hout).
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals:
 - oorbescherming om het risico van gehoorverlies te reduceren,
 - oogbescherming,
 - ademhalingswegenbescherming zodat het risico van het inademen van schadelijke stoffen gereduceerd wordt,
 - handschoenen voor bediening van snijschijven (de schijven dienen aan de opening te worden vastgehouden) en andere poruze en scherpe materialen.
- Gebruik een stofafzuigingssysteem tijdens het snijden van hout.

Veilig werk en onderhoud

- Pas de snijschijf aan het soort te snijden materiaal aan.
- Het is verboden om de zaag voor het snijden van andere materialen dan door de producent aanbevolen te gebruiken.
- Gebruik de zaag nooit zonder of met geblokkeerde beschermers.
- Houd de vloer in de buurt van de machine in goede staat en zonder losse materialen of uitstekende elementen.
- Zorg voor goede verlichting van het werkplek.
- De operator van de machine dient over de nodige kennis over het gebruik, bediening en werk met de machine te beschikken.
- Gebruik alleen scherpe snijschijven.
- De maximale snelheid aangegeven op de snijschijf in acht te nemen.
- Zich te verzekeren dat de toegepaste onderdelen conform de aanwijzingen van de producent zijn.
- Onderbrek de verbinding met de spanning bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
- Bij beschadiging van voedingskabel tijdens het werk, zet onmiddellijk de spanning uit. **RAAK NIET AAN DE VOEDINGSKABEL VOORDAT DE SPANNING UITGEZET WORDT.**
- Indien de zaag van een laser voorzien is, vervang deze nooit met een ander soort lasen en de reparaties dienen alleen door een servicedienst uitgevoerd te worden. Richt de laser nooit in de richting van mensen noch dieren.

- Gebruik het toestel niet op een vaste plek. Het is niet bestemd voor werk op een werktafel.
- Bevestig het te bewerken materiaal op een stabiele ondergrond en beveilig tegen het verschuiven met behulp van klemmen of bankschroef.** Zulke manier van het bevestigen van het te verwerken voorwerp is meer veilig dan het vasthouden in de hand.
- Voor dat het elektrogereedschap neer te leggen, wacht totdat de schijf tot stilstand is gekomen.
- De snijschijf kan geblokkeerd raken en het verlies van de controle over het elektrogereedschap veroorzaiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE LASER

In de constructie van de zaag wordt een laser van klasse 2 met het maximale vermogen van <1 mW en de straallengte $\lambda = 650$ mm toegepast. Zulk toestel is niet gevaarlijk voor de ogen maar het is verboden om direct in de straalbron te kijken (gevaar van tijdelijke blindheid).

WAARSCHUWING. Kijk niet direct op de laserstraal. Het brengt gevaar met zich mee. Volg de onderstaande veiligheidsvoorschriften op.

- Gebruik de laser volgens de aanwijzingen van de producent.
- Richt nooit bewust of onbewust de laserstraal in de richting van mensen, dieren of een ander object dan het te bewerken materiaal.
- Voor kom het onverwacht richten van de laserstraal naar de ogen van andere personen of dieren door een periode langer dan 0,25 s, bv. via weerkaatsing door spiegels.
- Verzeker zich altijd of de laserstraal op het materiaal dat geen weerkaatsende oppervlaktes heeft, gericht is.
- Glanzende staalplaat (of andere materialen met een licht weerkaatsende oppervlakte) laat het gebruik van de laser niet toe omdat op die manier kan het licht in de richting van de operator, dieren en dieren gevaarlijk weerkaatsen.
- Het is verboden om de laser door een ander soort toestel te vervangen. Laat alle reparaties door de producent of een bevoegde persoon uitvoeren.




LET OP: Het instellen op een andere manier dan in deze gebruiksaanwijzing aangegeven, dreigt met blootstelling aan laserstraling!

LET OP! Het toestel is alleen voor binnengebruik bestemd.

Ondanks toepassing van veilige constructie, gebruik van veiligheidsmiddelen en aanvullende beschermende middelen altijd bestaat er een klein risico van lichaamsletsels tijdens de werkzaamheden.

Uitleg van de gebruikte pictogrammen

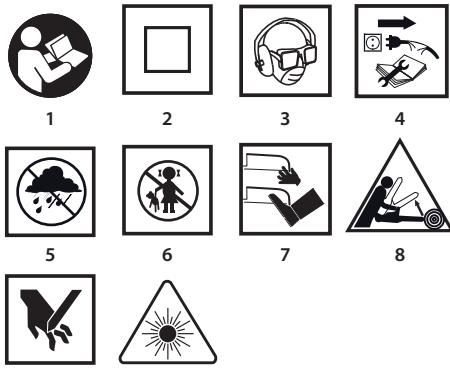

- Lees de gebruiksaanwijzing, volg de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op.
- Tweede isolatieklasse
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (oog- en gehoorbescherming, stofmasker)
- Voor dat met de bedienings- of reparatiewerkzaamheden te beginnen, trek de stekker uit het stopcontact.
- Bescherm tegen regen.
- Laat kinderen niet in de buurt van het gereedschap komen.
- Laat de extremitelen niet in de buurt van de snijelementen komen.
- Gevaar van terugslag.
- Gevaar van handletsel en verlies van vingers.
- Let op: Laserstraling.

OPBOUW EN TOEPASSING

De schijfzaag is een handelektrogereedschap met de II isolatieklasse. Het toestel wordt door een eenvoudige cummulator motor aangedreven. Zulk soort elektrogereedschap wordt breed gebruikt voor het snijden van hout en houtachtige materialen. Het is verboden om het voor het snijden van stookhout te gebruiken. Pogingen van gebruik voor andere doeleinden worden beschouwd als onjuist gebruik. Gebruik de zaag alleen met de juiste snijschijven met hardmetalen tanden. De schijfzaag wordt ontworpen voor allerlei lichte werkzaamheden in de garages en amateursmatige werkzaamheden (knutselen).

Gebruik het elektrogereedschap alleen in overeenstemming met het beoogde doel.

BESCHRIJVING VAN GRAFISCHE PAGINA'S

De onderstaande nummering heeft betrekking op de elementen van het toestel weergegeven op de grafische pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

- Stofuitlaat
- Bovenste afscherming
- Controlelampje van spanningsaansluiting
- Hendel
- Draaiknop van de blokkade van de voet
- Draaiknop van de blokkade van de evenwijdige geleider
- Indicatie van de snijlijn voor 45°
- Indicatie van de snijlijn voor 0°
- Voet
- Snijschijf
- Kraagmoer
- Bevestigingsschroef van de snijschijf
- Onderste afscherming
- Voorste handgreep
- Hoofdschakelaar
- Blokkadeknop van de hoofdschakelaar
- Hoofdhandvat

18. Hendel van de blokkade van de snijdiepte
19. Blokkadeknop van de spil
21. Laser schakelaar
22. Laser
23. Evenwijdige geleider

* Er kunnen verschillen tussen de afbeelding en het product optreden.

OMSCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE GRAFISCHE TEKENS



LET OP



WAARSCHUWING



MONTAGE/INSTELLINGEN



INFORMATIE

UITRUSTING EN ACCESSOIRES

1. Evenwijdige geleider - 1 st.
2. Oogsluitel - 1 st.

WERKVOORBEREIDING

INSTELLEN VAN DE SNIJDIEPTE

De snijdiepte onder de rechte hoek kan tussen 0 tot 73 mm ingesteld worden.

- Maak de hendel van de blokkade van de snijdiepte (18) los.
- Stel de gewenste snijdiepte (met gebruik van de gradenschaal) in.
- Blokkeer de hendel van de blokkade van de snijdiepte (18) (afb. A).

MONTAGE VAN DE GELEIDER VOOR EVENWIJDIG SNIJDEN

Bij het snijden van het materiaal op dunne stukjes dient de evenwijdige geleider gebruikt te worden. De geleider kan aan de rechte of linke zijde van het elektrogereedschap gemonteerd worden.

- Maak de draaiknop van de geleiderblokkade (6) los.
- Plaats de lat van de evenwijdige geleider (23) in twee openingen van de voet (9) van de zaag.
- Stel de gewenste afstand (met gebruik van de gradenschaal) in.
- Monteer de evenwijdige geleider (23) met behulp van de draaiknop van de blokkade van de evenwijdige geleider (6) (afb. B).

De evenwijdige geleider (23) kan ook haaks te worden gebruikt, binnen het bereik tussen 0° en 45°.

Het is verboden om de hand of vingers achter de werkende zaag te houden. Indien een terugslag voor komt, kan de zaag op de hand vallen wat ernstige beletselens als gevolg kan hebben.

AFTREKKEN VAN DE ONDERSTE AFSCHERMING

De onderste afscherming (13) van de snijschijf (10) schuift automatisch weg naarmate de gesneden materiaal dichterbij komt. Om deze handmatig weg te schuiven, verschuif de hendel van de onderste afscherming (4).

AFVOEREN VAN HET STOF

De schijfzaag is voorzien in een stofuitlaat (1) die de afvoer van stoffen en houtspanen die bij het snijden ontstaan toelaat.

WERK / INSTELLINGEN

AAN-/UITZETTEN

De spanning van het netwerk moet met de spanning aangegeven op het typeplaatje van de verstekzaag overeenkomen. Tijdens het aanzetten dient de zaag met beide handen te worden vastgehouden, omdat het moment van de motor kan een ongecontroleerde omdraai van het gereedschap als gevolg hebben.

Neem in acht, dat na het uitzetten van de zaag de bewegende elementen kunnen nog steeds omdraaien.



De schijfzaag is van een blokkadeknop van de hoofdschakelaar (16) voorzien die tegen het toevallig aanzetten beschermt.

Aanzetten:

- Druk op de blokkadeknop van de hoofdschakelaar (16) (afb. C).
- Druk op de hoofdschakelaar (15).

Uitzetten:

- Maak de hoofdschakelaar (15) los.

CONTROLELAMPIJJE VAN SPANNINGSAANSLUITING



Op het moment van de aansluiting van de schijfzaag op het stopcontact begint het controlelampje van spanningsaansluiting (3) te branden.

WERKING VAN DE LASER



Het is verboden om direct op de bundel van de laser of op de weerkaatsing ervan te kijken. Het is verboden om de laser in de richting van andere personen te richten.



Het laserlicht toelaat om betere controle van de snijlijn te hebben.

De generator van de laser (22) in de schijfzaag is bestemd voor het precies snijden. Zet de laser uit indien het niet gebruikt wordt.

- Plaats de schakelaar van de laser (21) in de "Aan" stand.
- De laser gaat een rode lijn emitteren, die op het materiaal zichtbaar wordt.
- Het snijden dient langs deze lijn uitgevoerd te zijn.
- Na beëindiging zet de laser uit.



Het stof dat bij het snijden ontstaat, kan het laserlicht verduisteren, om die reden dient de lens van de laser regelmatig gereinigd te worden.

SNIJDEN

De snijlijn wordt door de indicatie van de snijlijn (7) of (8) aangegeven.



- Grijp de zaag tijdens het werk zeker met beide handen aan beide handvatten vast.
- De zaagmachine kan alleen aangezet worden als deze van het te snijden materiaal weggeschoven is.
- Het is verboden om te grote druk op de zaag uit te oefenen. Er dient een zacht en constant druk te worden uitgeoefend.
- Na beëindiging van het snijden laat de snijsschijf volledig stoppen.
- Indien het snijden voor de geplande beëindiging onderbroken wordt, bij het doorzetten van het werk dient eerst gewacht te worden zodat deze de maximale toerental bereikt en vervolgens de snijsschijf voorzichtig in het gesneden materiaal in te voeren.
- Bij het snijden dwars door de vezels van het materiaal (hout) soms hebben ze de neiging om naar boven te gaan en opstijgen (de verschuiving van de zaag met een kleine snelheid kan deze tendens minimaliseren).
- Verzeker u zich of de onderste afschermer naar de verste stand kan bewegen.

• Voordat met het snijden te beginnen verzekert u zich of de draaiknop van de snijdiepte en de draaiknop van de blokkade van de voet op een juiste manier zijn ingesteld.

• Met de zaag dienen alleen snijschijven met de juiste buitendiameter en de juiste diameter van de opening van de bevestiging van de snijsschijf gebruikt te worden.

• Het gesneden materiaal dient op een juiste manier worden bevestigd.

• Het bredere onderdeel van de voet van de zaag dient op dit deel van het materiaal geplaatst te zijn, die niet weggesneden wordt.



Indien de afmetingen van het materiaal gering zijn, dient het materiaal met behulp van klemmen bevestigd te worden. Indien de voet van de zaag niet over het te bewerken materiaal verschuift, maar hoger zich bevindt, ontstaat er een gevaar van terugslag.

! De juiste bevestiging van het gesneden materiaal en zeker vasthouden van de zaag verzekeren een volledige controle over het elektrogereedschap, waardoor het gevaar van lichaamsletsels verminderd wordt. Het is verboden om de korte stukken in de hand te houden.

VERSTEK SNIJDEN

- Maak de draaiknop van de voet (5) los (**afb. D**).
- Plaats de voet (9) onder een bepaald hoek (van 0° tot 45°) met gebruik van de gradenschaal.
- Draai de draaiknop van de voet (5) vast.

! Neem in acht dat bij het verstek snijden, bestaat er een groter gevaar van tegenslag (grotere kans op inklemming van de snijsschijf), het is daarom bijzonder belangrijk om te zorgen dat de voet van de zaag met de volledige oppervlakte aan het te bewerken materiaal zit. Het snijden dient met een vloeibare beweging uitgevoerd te worden.

SNIJDEN DOOR HET INHAKKEN IN HET MATERIAAL

! Voordat met enige regelwerkzaamheden te beginnen, dient de aansluiting van de schijfzaag met de netspanning te worden onderbroken.

- Stel de juiste diepte van het snijden die aan de dikte van het gesneden materiaal beantwoordt in.
- Buig de zaag op zulke manier zodat de voorste rand van de voet (9) op het te snijden materiaal steunt en de indicatie 0° voor het recht zagen op de lijn van het verwachte snijden zich bevindt.
- Na het plaatsen van de zaag in de plaats van het begin van het snijden trek de onderste afscherming (13) omhoog met behulp van de hendel van de onderste afscherming (4) (de snijsschijf van de zaag is boven het materiaal).
- Zet het elektrogereedschap aan en wacht totdat de snijsschijf het volledig toerental bereikt.
- Geleidelijk verlaag de zaag zodat de snijsschijf zich in het materiaal verdeekt (tijdens deze beweging de voorste rand van de voet van de zaag dient de oppervlakte van het materiaal aan te raken).
- Als de snijsschijf met het snijden gaat beginnen, maak de onderste afscherming los.
- Als de volledige voet van de zaag op het materiaal zich bevindt, ga door met het snijden en verschuif de zaag naar voren.
- Noot trek de zaag met de draaiende snijsschijf omdat op deze manier een terugslag naar achteren kan ontstaan.
- Beëindig het snijden op een omgekeerde manier dan het begin door de zaag rond de lijn van de voorste rand van de voet van de zaag om te draaien.
- Laan na het uitschakelen van de zaag de snij schijf volledig stoppen voordat de zaag uit het materiaal getrokken wordt.
- Indien er noodzaak ontstaat om hoeken te maken, werk deze met behulp van reciprozaag of handzaag af.

SNIJDEN OOD AFSNIJEN VAN GROTE STUKKEN MATERIAAL

! Bij het snijden van grotere platen of planken dienen deze op een juiste manier te worden ondersteund zodat de snijsschijf niet verschuift (terugslag) door in het materiaal ingeklemd te worden.

BEDIENING EN ONDERHOUD

! Voordat met enige installatie-, regel-, reparatie- of bedieningswerkzaamheden te beginnen, trek de stekker uit het stopcontact uit.

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Het is aangeraden om het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Gebruik geen water of andere vloeistoffen voor reiniging.
- Het toestel dient met gebruik van een penseel of zacht perslucht gereinigd te worden.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen noch oplosmiddelen zodat de kunststof onderdelen niet beschadigd raken.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen in de behuizing van de motor, zodat het toestel niet oververhit raakt. Het is verboden om

de ventilatieopeningen te reinigen door scherpe elementen zoals schroevendraaiers e.v.z. erin te schuiven.

- Bij beschadiging van de spanningskabel laat deze door een geautoriseerde service dienst met een kabel van dezelfde parameters vervangen. Laat dit door een gekwalificeerde specialist of een technische dienst uitvoeren.
- Bij te grote wonproductie op de commutator dient de controle van de staat van de koolborstels door een vakbekwame medewerker uitgevoerd te worden.
- Na enige tijd van normale exploitatie raakt de snijsschijf versleten. Als de snijsschijf versleten wordt, moet een groter druk op de zaag worden uitgeoefend.
- Indien een beschadiging van de snijsschijf vastgesteld wordt, dient deze onmiddellijk uitgewisseld te worden.
- De snijsschijf dient altijd scherp te zijn.
- Bewaar het toestel altijd op een droge plek en buiten bereik van kinderen.

UITWISSELING VAN DE SNIJSCHIJF

- Met behulp van de bijgesloten sleutel draai de bevestigingsschroef van de snijsschijf (12) door naar links te draaien los.
- Om het omdraaien van de spil van de zaag te voorkomen, tijdens het losdraaien van de bevestigingsschroef van de snijsschijf blokkere de spil met de blokkadeknop van de spil (19) (**afb. E**).
- Demonteer de buitenste kraagmoer (11).
- Met behulp van de hendel van de onderste afscherming (4) verschuif de onderste afscherming (13) zodat deze maximaal in de bovenste afscherming (2) zich bevindt (in deze tijd controleer de toestand en werking van de veer die de onderste afscherming aftrekt).
- Schuif de snijsschijf (10) door de gleuf in de voet van de zaag (9) uit.
- Plaats de nieuwe snijsschijf in de positie waarin de volledige conformiteit tussen de tanden van de snijsschijf en erop aangegeven de pijl met de richting van de pijl aangegeven op de bovenste afscherming bestaat.
- Schuif de snijsschijf in de gleuf in de voet van de zaag en monter deze op de spil zodat deze aan de oppervlakte van de buitenste kraag gedrukt wordt en centraal zich erop bevindt.
- Monter de buitenste kraagmoer (11) en draai de bevestigingsschroef van de snijsschijf (12) door naar rechts te draaien vast.

! Let op zodat de snijsschijf met de tanden in de juiste richting gericht gemonteerd wordt. De draairichting van de spil van het elektrogereedschap wordt door de pijl op de behuizing van de zaag aangegeven.

Wees bijzonder aandachtig bij het aangrijpen van de snijsschijf. Gebruik de beschermende handschoenen om de handen tegen het contact met scherpe tanden van de snijsschijf te beschermen.

UITWISSELING VAN KOOLBORSTELS

Versleten (korter dan 5 mm), afgebrande of geborsten koolborstels van de motor dienen onmiddellijk uitgewisseld te worden. Altijd dienen er beide borstels tegelijk uitgewisseld te worden.

De uitwisseling dient door een vakbekwame persoon en met gebruik van originele onderdelen te gebeuren.

Allerlei soorten van stoornissen dienen door een geautoriseerde servicedienst van de producent verwijderd te worden.

TECHNISCHE PARAMETERS

TYPEPLAATJE

Schijfzaag	
Parameter	Waarde
Voedingsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz

Nominale kracht	1800 W
Toerental zonder belasting	5000 min ⁻¹
Zaagbereik voor verstekzagen	0° - 45°
Max. diameter van de snijschijf	210 mm
Binnendiameter van de snijschijf	30 mm
Maximale snijdiepte	Onder de hoek van 90°
	Onder de hoek van 45°
Veiligheidsklasse	II
Klasse van de laser	2
Vermogen van de laser	< 1 mW
Golflengte van de laser	λ = 650 nm
Massa	5,5 kg
Bouwjaar	2020

GEGEVENEN BETREFFENDE LAWAAI EN TRILLINGEN

Informatie betreffende lawaai en trillingen.

i Het niveau van het geëmitteerde lawaai, zoals akoestische druk niveau L_A en akoestische kracht niveau L_{WA} en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

De waarde van trillingen a_h en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

Het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven niveau van trillingen werd conform de procedure van de norm EN 60745 gemeten en kan voor vergelijking van elektrogereedschap gebruikt worden. Het kan eveneens voor voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trillingen gebruikt worden.

Het aangegeven niveau van trillingen is kenmerkend voor de basis toepassingsgebieden van het elektrogereedschap. Bij toepassing voor andere doeleinden of met andere werkstukken alsook bij gebrekkig onderhoud kan het trillenniveau veranderen. De bovenstaande omstandigheden kunnen de blootstelling aan trillingen tijdens het werk verhogen.

Om de blootstelling aan trillingen goed te schatten, neem de periodes van het uitzetten van het elektrogereedschap of de periodes van het aanzetten zonder gebruik in acht. Op die manier kan de totale blootstelling aan trillingen aanzienlijk lager zijn. Voer de extra veiligheidsmaatregelen in om de gebruiker tegen de risico's van trillingen te beschermen, zoals: onderhoud van het elektrogereedschap en werkstukken, verzekering van de juiste temperatuur van de handen, juiste organisatie van het werk.

Akoestische druk niveau: L_A = 96,1 dB(A) K=3dB(A)

Akoestische kracht niveau: L_{WA} = 107,1 dB(A) K=3dB(A)

Waarde van de trillingen versnelling (achterste handgreep)

a_h = 4,547 m/s² K = 1,5 m/s²

Waarde van de trillingen versnelling (voorste handgreep)

a_h = 4,675 m/s² K = 1,5 m/s²

MILIEUBESCHERMING



Elektrische producten dienen niet tezamen met huisvuil verzameld maar naar speciale bedrijven voor utilisatie afgevoerd te worden. Informatie over utilisatie wordt door de verkoper van het product of lokale overheid verstrekkend. Afgedankte elektrische en elektronische toestellen bevatten stoffen die van invloed voor het milieu kunnen zijn. Toestellen die niet naar de recyclage worden doorgegeven vormen een potentieel gevaar voor het milieu en menselijke gezondheid.

* Met voorbehoud van wijzigingen invoering.

Topex Groep Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] Commanditaire Vennootschap [Spółka komandytowa] met zetel te Warszawa, ul. Pograniczna 2/4 (verder „Topex Groep“) heeft u mede, dat alle auteursrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing (verder: „Gebruiksaanwijzing“), waaronder de telescopische foto's, schema's, tekeningen, alsook de ophanden van Topex Groep behouden en worden gebaseerd op de Wet van 4 februari 1994 inzake auteursrecht en verwante rechten (Ges. 2006, Nr. 80, z.d. 23 februari 2006, met aanpassingen) beschermd. Kopiëren, bewerken, publiceren en modifieren voor handelsdoeleinden van deze Gebruiksaanwijzing alsook enkele delen ervan zonder schriftelijke toestemming van Topex Groep is strikt verboden en kan civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging als gevolg hebben.



graphite.pl